

Ввод в эксплуатацию Выпуск 10/2002

Не для продажи
со стакном

sinumerik

SINUMERIK 802D
6FC5697-2AA00-0PP2

SIEMENS

Не для продажи
со стакном

SIEMENS

SINUMERIK 802D

Руководство по вводу в эксплуатацию

| | |
|--|---|
| Система ЧПУ | 1 |
| Монтаж системы | 2 |
| Первый ввод в эксплуатацию | 3 |
| Ввод в эксплуатацию PLC | 4 |
| Серийный ввод в эксплуатацию и сохранение данных | 5 |
| Обновление программного обеспечения | 6 |
| Машинные и установочные данные | 7 |
| Ввод в эксплуатацию режима ISO | 8 |

Действительно для

Система ЧПУ
SINUMERIK 802D

Версия ПО
2.X

Издание 10.02

Документация SINUMERIK®

Код издания

Указанные ниже документы были изданы до выхода данного издания.

Буква в колонке "Примечание" обозначает состояние выпущенных ранее изданий.

Обозначение состояния выпущенных ранее изданий:

- A** Новая документация.
- В** Переиздание без изменений с новым номером для заказа.
- С** Переработанный вариант с новым номером.

Если техническое содержание какой-либо страницы изменилось по сравнению с предыдущим изданием, это обозначается изменением номера издания в заголовке соответствующей страницы.

| Издание | Номер заказа | Примечание |
|---------|--------------------|------------|
| 12.00 | 6FC5697-2AA00-0PP1 | A |
| 10.02 | 6FC5697-2AA00-0PP2 | C |

Этот справочник не является составной частью документации на диске (**DOCONCD**)

| Издание | Номер заказа | Примечание |
|---------|---------------------|------------|
| 08.01 | 6FC5298-6CA00-0AG01 | C |

Товарные знаки

SIMATIC®, SIMATIC HMI®, SIMATIC NET®, SIROTEC®, SINUMERIK®, SIMODRIVE® являются зарегистрированными товарными знаками фирмы СИМЕНС АГ.

Использование этих товарных знаков третьим лицом для своих целей может нарушить право собственности.

Прочую информацию Вы найдете в Интернете по адресу:
<http://www.sinumerik.ru>

Данная документация подготовлена с помощью WinWord V 2000

Передача и размножение данной документации, обработка и передача ее содержания запрещены, если не указано иначе. Следствием нарушения является возмещение ущерба. Все права сохраняются, особенно в случае патентов или GM-регистрации.

© ООО SIEMENS 2001. Все права защищены.

СЧПУ может иметь и иные функции, не описанные в данной документации. Но в случае новой поставки или технического обслуживания претензии по этим функциям не принимаются.

Исключение ответственности

Содержание данного документа проверено на соответствие с описанным аппаратным и программным обеспечением. Но отклонения не могут быть исключены, поэтому мы не несем ответственность за полное соответствие. Содержание данного документа регулярно проверяется, и необходимые исправления вносятся в последующие издания. Мы будем благодарны за предложения по улучшению.

Возможны технические изменения

Заказной номер 6FC5697-2AA00-0PP2

ООО SIEMENS, Siemens AG

Указания по технике безопасности

В данном справочнике имеются указания, которые необходимо соблюдать для личной безопасности и во избежание материального ущерба. Эти указания отмечены предупредительным знаком и различными пояснениями в зависимости от степени опасности:



Опасность

Данное указание означает, что несоблюдение соответствующих мер безопасности **приведет** к смерти, тяжелым телесным повреждениям или значительному материальному ущербу.



Предупреждение

Данное указание означает, что несоблюдение соответствующих мер безопасности **может** привести к смерти, тяжелым телесным повреждениям или значительному материальному ущербу.



Осторожно

Данное указание означает, что несоблюдение соответствующих мер безопасности может привести к легким телесным повреждениям или материальному ущербу.

Осторожно

Отсутствие треугольника означает, что несоблюдение соответствующего мер безопасности **может** привести к материальному ущербу.

Внимание

Данное указание означает, что несоблюдение соответствующего указания **может** привести к возникновению нежелательных событий или состояний.

Указание

Здесь приводится важная информация об изделии и обращении с ним или ссылка на соответствующую часть документации, на которую следует обратить особое внимание.

Квалифицированный персонал

Пуск и эксплуатация оборудования должны производиться только **квалифицированным персоналом**. Квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями техники безопасности данного справочника являются специалисты, имеющие право производить ввод в эксплуатацию, осуществлять заземление и подключение аппаратов, систем и электрических цепей.

Использование в соответствии с назначением

Необходимо учесть следующее:

Предупреждение



Данное изделие можно использовать только в случаях, предусмотренных в каталоге и в техническом описании, и только в соединении с оборудованием фирмы СИМЕНС или компонентами других изготовителей, которые рекомендуются или допускаются фирмой СИМЕНС.
Безуокиженная и надежная работа изделия обеспечивается при правильности транспортировки, хранения, установки и монтажа, а также при тщательном обслуживании и уходе.

Не для продажи
со стакном

Содержание

| | |
|---|-------------|
| 1 Система ЧПУ SINUMERIK 802D | 1-9 |
| 1.1 Компоненты системы SINUMERIK 802D | 1-9 |
| 1.2 Технические данные | 1-12 |
| 2 Монтаж системы | 2-15 |
| 2.1 Монтаж и демонтаж системы SINUMERIK 802D | 2-15 |
| 2.2 Интерфейсы и кабели | 2-25 |
| 2.3 Подключение отдельных компонентов | 2-29 |
| 2.3.1 Подключение клавиатуры | 2-29 |
| 2.3.2 Подключение маховичков к PCU | 2-29 |
| 2.3.3 Подключение интерфейса RS232 (COM1) к PCU | 2-30 |
| 2.3.4 Подключение периферийных устройств к блоку PP 72/48 | 2-31 |
| 2.4 Подключение привода SIMODRIVE611U | 2-33 |
| 2.5 Подключение шины PROFIBUS | 2-33 |
| 2.6 Заземление | 2-35 |
| 2.7 Питание модулей PCU (X8) и PP 72/48 (X1) | 2-36 |
| 2.8 Индикация на модуле PCU | 2-37 |
| 2.9 Индикация на блоке PP 72/48 | 2-38 |
| 3 Первый ввод в эксплуатацию (IBN) | 3-39 |
| 3.1 Общая информация | 3-39 |
| 3.1.1 Степени доступа | 3-40 |
| 3.1.2 Состав машинных (MD) и установочных данных (SD) | 3-41 |
| 3.2 Включение и запуск системы | 3-42 |
| 3.3 Установка языка | 3-43 |
| 3.4 Настройка технологии | 3-44 |
| 3.5 Ввод машинных данных | 3-45 |
| 3.6 Установка адреса шины PROFIBUS | 3-46 |
| 3.7 Ввод в эксплуатацию PLC | 3-48 |
| 3.8 Ввод в эксплуатацию осей /шпинделя | 3-49 |
| 3.8.1 Сортировка заданных и фактических значений | 3-49 |
| 3.8.2 Основная установка параметров осей подач | 3-51 |
| 3.8.3 Основная установка параметров шпинделя | 3-52 |
| 3.8.4 Подключение прямой измерительной системы (DM) | 3-59 |
| 3.9 Окончание ввода в эксплуатацию | 3-64 |
| 3.10 Индикация состояния привода | 3-64 |
| 4 Ввод в эксплуатацию PLC | 4-65 |
| 4.1 Первый пуск PLC | 4-66 |
| 4.2 Режимы ввода в эксплуатацию PLC | 4-66 |
| 4.3 Аварийные сигналы PLC | 4-68 |
| 4.3.1 Общие аварийные сигналы PLC | 4-69 |
| 4.3.2 Аварийные сигналы пользователя | 4-69 |
| 4.4 Программирование PLC | 4-72 |
| 4.4.1 Обзор команд | 4-73 |
| 4.4.2 Пояснение операций со стеком | 4-75 |

| | | |
|----------|--|--------------|
| 4.4.3 | Организация программы | 4-82 |
| 4.4.4 | Организация данных | 4-82 |
| 4.4.5 | Интерфейс для связи с системой ЧПУ | 4-83 |
| 4.4.6 | Тест и текущий контроль программы пользователя | 4-83 |
| 4.5 | Приложение PLC: ввод/вывод/копирование/сравнение | 4-84 |
| 4.6 | Интерфейс пользователя | 4-86 |
| 5 | Серийный ввод в эксплуатацию и сохранение данных | 5-87 |
| 5.1 | Серийный ввод в эксплуатацию | 5-87 |
| 5.2 | Сохранение данных | 5-90 |
| 5.2.1 | Внутреннее сохранение данных | 5-90 |
| 5.2.2 | Внешнее сохранение данных через V.24 | 5-90 |
| 5.2.3 | Внешнее сохранение данных через NC-карту | 5-91 |
| 5.3 | Форматирование NC-карты | 5-92 |
| 5.4 | Сохранение данных при сбое подсветки | 5-93 |
| 6 | Обновление программного обеспечения с помощью NC-карты | 6-95 |
| 7 | Машинные и установочные данные | 7-97 |
| 7.1 | Список машинных данных | 7-98 |
| 7.1.1 | Машинные данные индикации | 7-98 |
| 7.1.2 | Общие машинные данные | 7-103 |
| 7.1.3 | Машинные данные по каналам | 7-107 |
| 7.1.4 | Машинные данные по осям | 7-113 |
| 7.2 | Установочные данные | 7-123 |
| 8 | Ввод в эксплуатацию режима ISO | 8-127 |
| 8.1 | Первый ввод в эксплуатацию | 8-127 |
| 8.1.1 | Вариант: Токарная обработка | 8-127 |
| 8.1.2 | Вариант: Фрезерование | 8-128 |
| 8.2 | Машинные данные | 8-128 |
| 8.2.1 | Программирование десятичной точки | 8-128 |
| 8.2.2 | Маршрутное управление при быстром ходе G00 | 8-128 |
| 8.2.3 | Позиционирование шпинделя M19 | 8-129 |
| 8.2.4 | Программирование отрезка контура (только для токарной обработки) | 8-129 |
| 8.2.5 | Коррекция инструмента (только для токарной обработки) | 8-129 |
| 8.3 | Функции | 8-130 |

Система ЧПУ SINUMERIK 802D

1.1 Компоненты системы SINUMERIK 802D

Компоненты аппаратной части

- PCU (Panel Control Unit): модуль управления используется максимально для четырех осей и одного шпинделя, оснащен графическим дисплеем, функциональными кнопками и вставным блоком NC-карты.
- KB (Keyboard): клавиатура (горизонтальное или вертикальное исполнение).
- MCP (Machine Control Panel): станочный пульт
- PP72/48 (Profibus Peripherie): 72 цифровых входа, 48 цифровых выходов
- Приводной блок
 - SIMODRIVE 611UE плата управления
 - модуль Profibus DP (опция)

Компоненты программного обеспечения

- Системное программное обеспечение на постоянной flash-памяти в PCU:
 - Программное обеспечение загрузки, производит запуск системы.
 - Программное обеспечение HMI (Human Machine Interface), реализует все функции управления;
 - Программное обеспечение NCK (NC-Kernel), реализует все функции ЧПУ. Оно управляет «каналом ЧПУ» максимально с 5 осями (включая 2 шпинделя);
 - Программное обеспечение PLC (Programmable Logic Control), циклически отрабатывает интегрированную PLC-программу пользователя;
- Программное обеспечение Toolbox:
 - Файл Setup для токарной обработки и фрезерования
 - Файл конфигурации для трансформаций при токарной обработке
 - Пакет циклов для токарной обработки и фрезерования
 - Программа WINPCIN для передачи данных пользователя и программ между ПК и NC
 - Дополнительные языки
 - Программа обработки текстов
 - Библиотека пользователя PLC
 - SimoCom U, программа для параметрирования и ввода в эксплуатацию приводов
 - Программное обеспечение SIMODRIVE 611UE

- Programming Tool PLC 802 (программное обеспечение для программирования PLC 802)

Данные пользователя

К данным пользователя относятся:

- Машинные данные
- Установочные данные
- Данные инструмента
- R-Параметры
- Смещения нулевой точки
- Данные компенсации
- Программы обработки детали
- Стандартные циклы
- Программа пользователя PLC
- Тексты аварийных сигналов пользователя

Указание

Измененные данные пользователя после выключения системы или при исчезновении напряжения сохраняются в памяти еще не менее 50 часов. После этого они могут быть потеряны, если не будут записаны оператором в постоянную память (см. гл. 5.2.1).

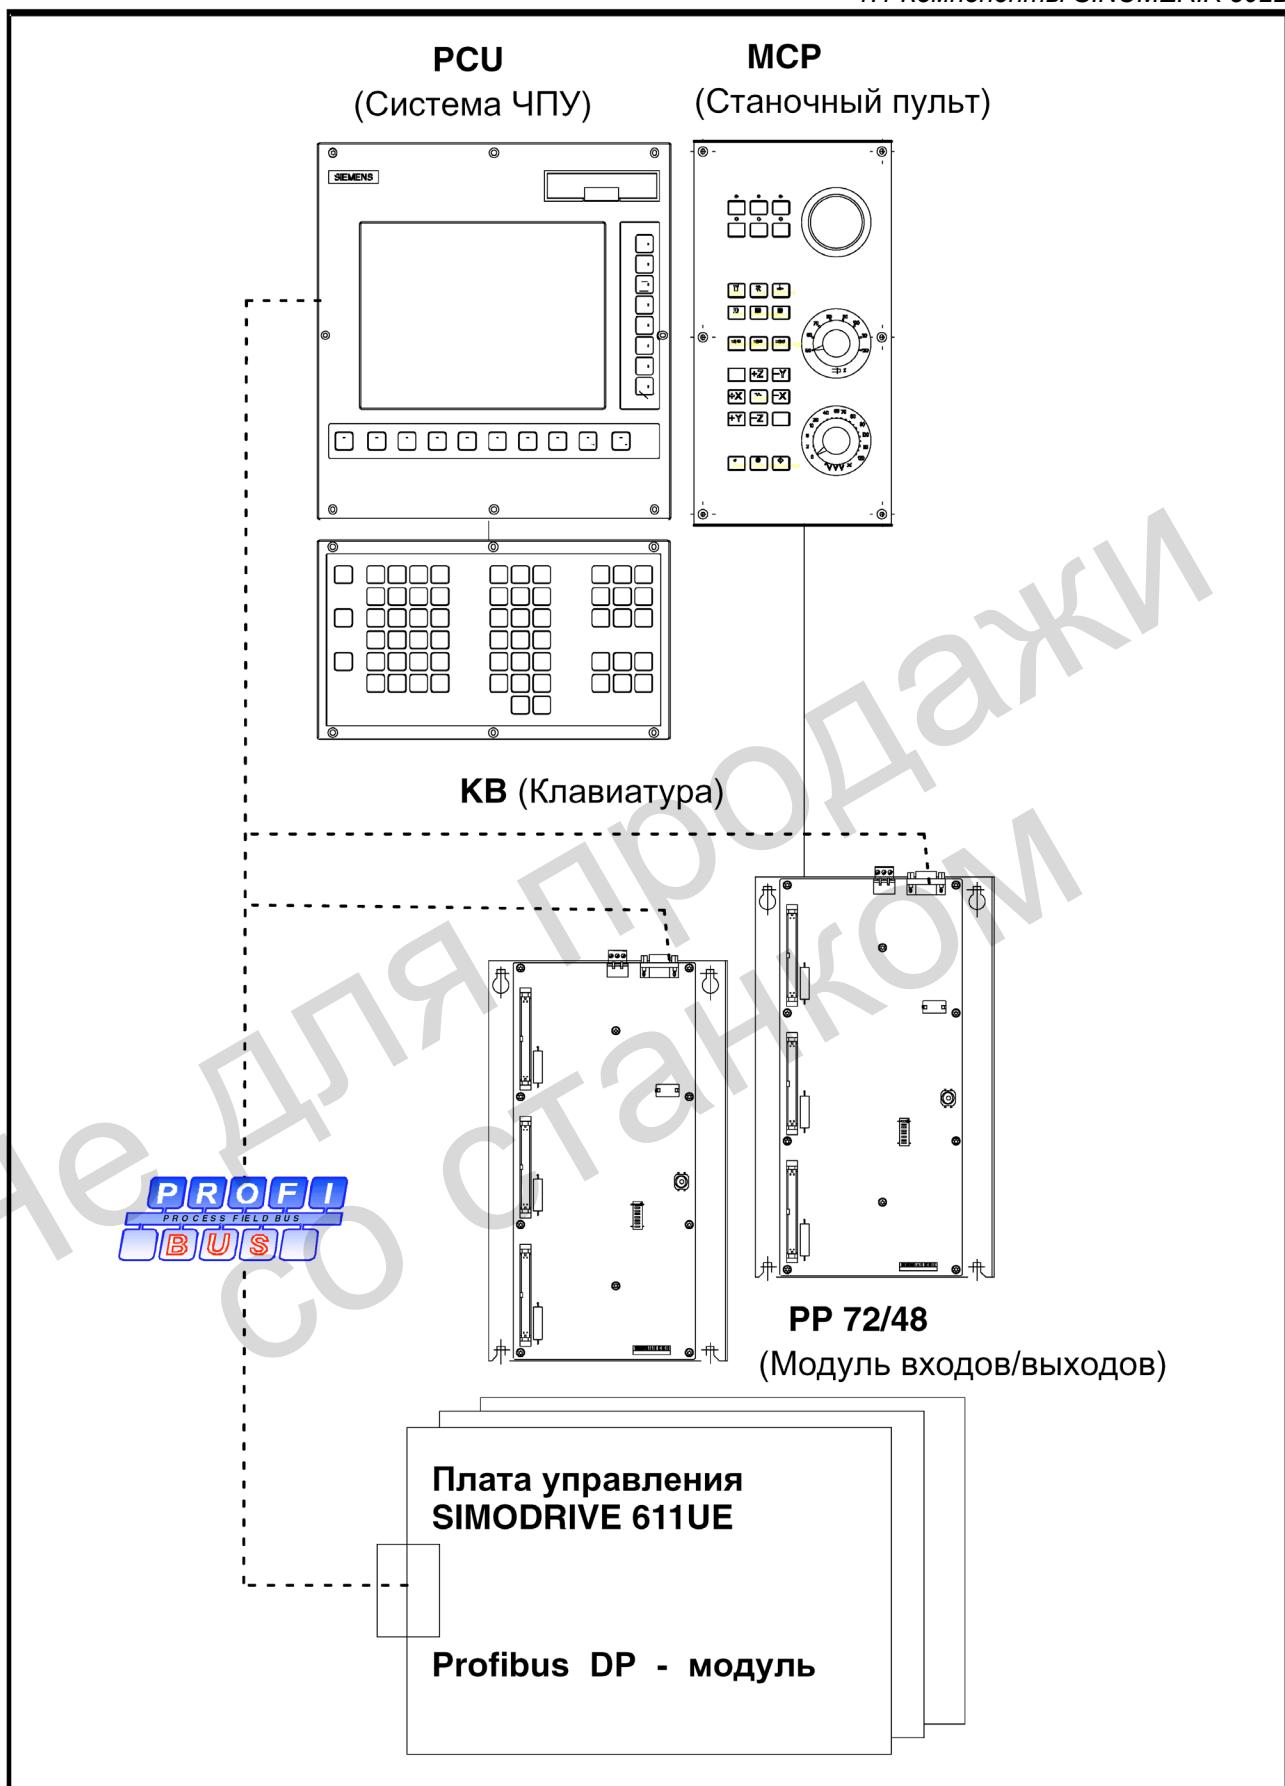


Рис.1-1 Компоненты аппаратной части системы SINUMERIK 802D

1.2 Технические данные

Значения подключения

Таблица 1-1 Значения подключения

| Параметры | Мин. | Ном. | Макс. | Ед. изм. | |
|---------------------------------|------|------|-------|----------|----|
| Напряжение питания | 20,4 | | 28,8 | В | |
| Пульсация | | | 3,6 | Вcc | |
| Потребляемый ток при 24 В | | 1 | | А | * |
| Мощность потерь PCU, включая KB | | | 50 | Вт | |
| Мощность потерь MCP | | | < 5 | Вт | |
| Мощность потерь PP 72/48 | | | 11 | Вт | ** |
| Общий пусковой ток | | | 2,6 | А | |

* Базовая конфигурация из PCU, KB, MCP и PP 72/48; все выходы открыты.

**При номинальной нагрузке

Вес

Таблица 1-2 Вес

| Компоненты | Вес |
|------------|--------|
| PCU | 4,9 кг |
| KB | 1,7 кг |
| MCP | 1,5 кг |
| PP 72/48 | 1,2 кг |

Габаритные размеры

Таблица 1-3 Размеры компонентов

| Компоненты | Размеры ШxВxГ (мм) |
|-------------------------------|--------------------|
| PCU | 310 x 330 x 85 |
| KB, горизонтальное исполнение | 310 x 175 x 32 |
| KB, вертикальное исполнение | 172 x 330 x 32 |
| MCP | 170 x 330 x 128 |
| PP 72/48 | 194 x 325 x 35 |

Условия окружающей среды при эксплуатации

Таблица 1-4 Условия окружающей среды при эксплуатации

| Параметры | |
|--|---------------------------|
| Температурный диапазон | 0 ... 50 °C |
| Допустимая относительная влажность воздуха | 5 ... 95% без конденсации |
| Давление воздуха | 700 ... 1060 hPa |

Условия эксплуатации соответствуют IEC 1131-2.

Для использования необходимо предусмотреть установку в корпусе (например, в шкафу).

Условия транспортировки и хранения

Таблица 1-5 Условия транспортировки и хранения

| Параметры | |
|---|---------------------------------|
| Температурный диапазон | -20 ... 60 °C |
| Допустимая относительная влажность воздуха | 5 ... 95% без конденсации |
| Давление воздуха | 700 ... 1060 hPa |
| Высота транспортировки | -1000 ... 3000 м |
| Максимальная высота падения в транспортной упаковке | ≤1200 мм (PP 72/48 ≤1000 мм) |

Качество и степень защиты

Класс защиты I согласно IEC 536.

Необходимо подключение заземления.

Защита от посторонних предметов и воды согласно IEC 529.

- Для PCU: IP 65 (с передней стороны)
IP 00 (с задней стороны)
- Для КВ: IP 65 (с передней стороны)
IP 00 (с задней стороны)
- Для MCP: IP 54 (с передней стороны)
IP 00 (с задней стороны)
- PP 72/48: IP 00

РР 72/48

Таблица 1-6 Цифровые входы

| Параметры | Мин. | Ном. | Макс. | Ед. изм. |
|--|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| U_H | 15 | 24 | 30 | В |
| I_{in} при U_H | 2 | | 15 | мА |
| U_L | -30 | 0 | +5 | В |
| I_{in} при U_L | не определен | | 15 | мА |
| Замедление сигналов за счет аппаратной части | 0,5 | | 3 | мс |

Напряжение 24 В для управления цифровыми входами подается на контакт 2 интерфейсов X111, X222, X333.

Максимальный ток на контакте 2: $I_{out} = 0,5$ А.

Таблица 1-7 Цифровые выходы

| Параметры | Мин. | Ном. | Макс. | Ед. изм. |
|---|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| U_H | Упит – 3 В | | Упит | В |
| I_{out} при U_H и коэффициенте одновременности 100% | | | 250 | мА |
| U_L | Открытый выход | | | |
| I_{out} при U_L (ток утечки) | | 50 | 400 | мкА |
| Замедление сигналов за счет аппаратной части | | | 0,5 | мс |
| Частота коммутации омической нагрузки | | | 100 | Гц |
| Частота коммутации индуктивной нагрузки (необходим обратный диод) | | | 2 | Гц |
| Частота коммутации ламповой нагрузки | | | 11 | Гц |

Напряжение 24 В для питания цифровых выходов должно быть подключено ко всем четырем контактам: 47, 48, 49, 50.

Максимальный ток для каждого контакта = 1 А.

2.1

Монтаж и демонтаж системы SINUMERIK 802D



Предупреждение

Монтаж производить только в отключенном состоянии!

В модулях имеются элементы с опасным электростатическим напряжением.

Персонал, работающий с панелью оператора и станочным пультом, не должен прикасаться к платам или элементам без специальной защиты.

Порядок действий

1. Монтаж модулей PCU, KB и MCP
2. Установка блока PP 72/48
3. Монтаж комплекта приводов (см. документацию на SIMODRIVE 611 UE)
4. Соединение PCU и KB, а также MCP и PP 72/48
5. Соединение шиной PROFIBUS модулей PCU, PP 72/48 и SIMODRIVE 611UE

Демонтаж системы

Демонтаж компонентов системы производится в обратной последовательности.



Предупреждение

Демонтаж производить только в отключенном состоянии!

Установочные размеры

Указание

При встройке компонентов системы управления необходимо учитывать размеры, приведенные на последующих рисунках. Схемы сверления отверстий следует использовать как основу для подготовки крепежных отверстий. Эти размеры являются обязательными.

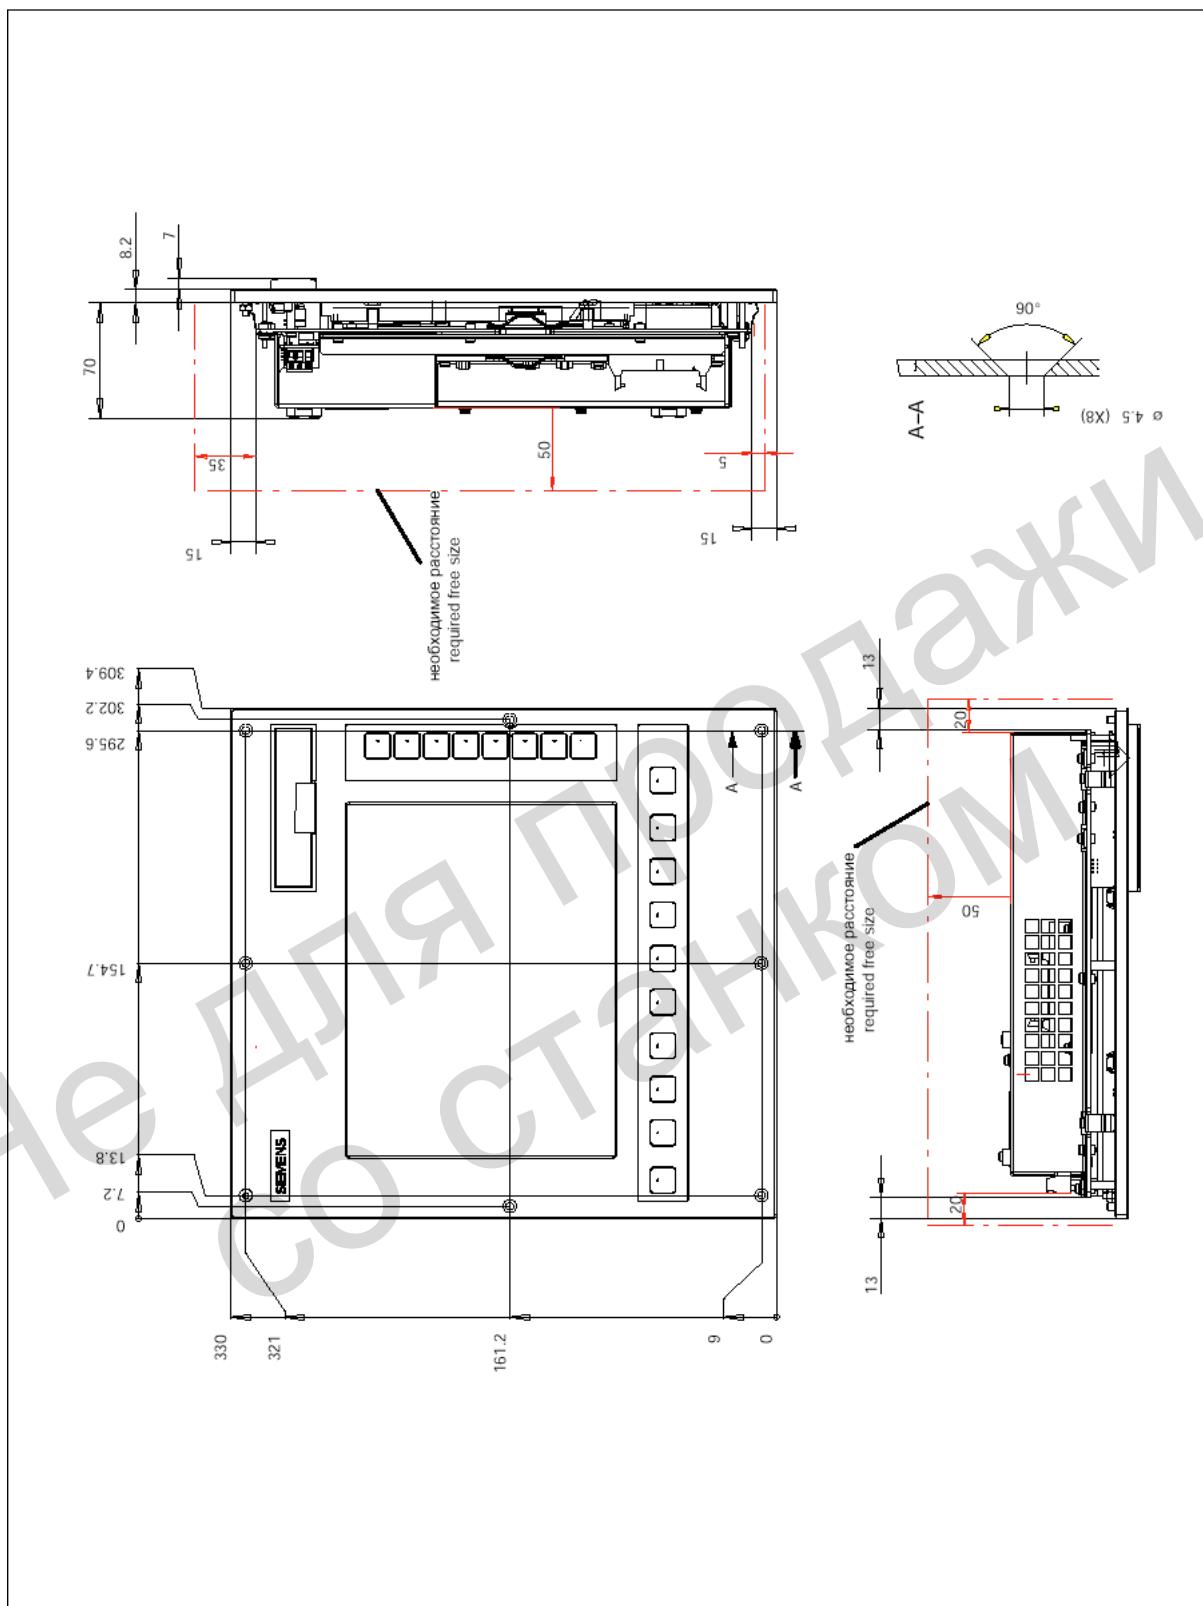


Рис. 2-1 Установочные размеры PCU

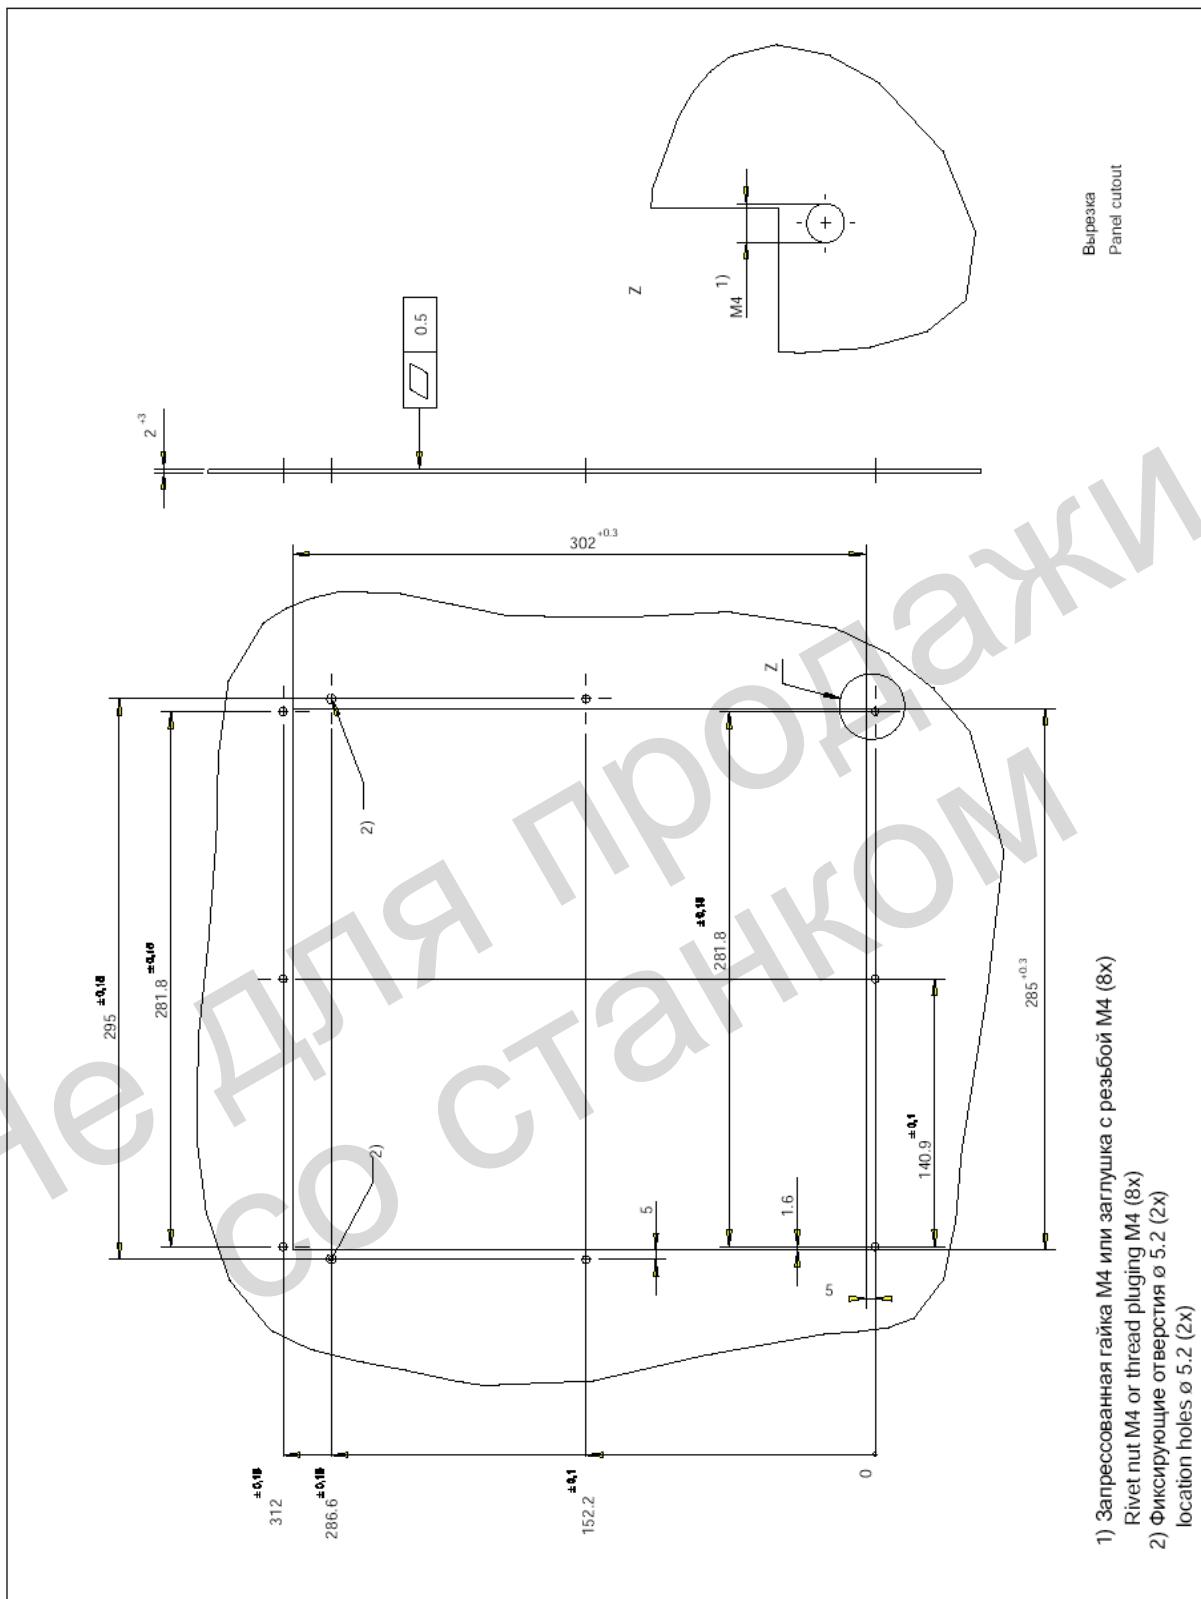


Рис. 2-2 Схема отверстий для PCU

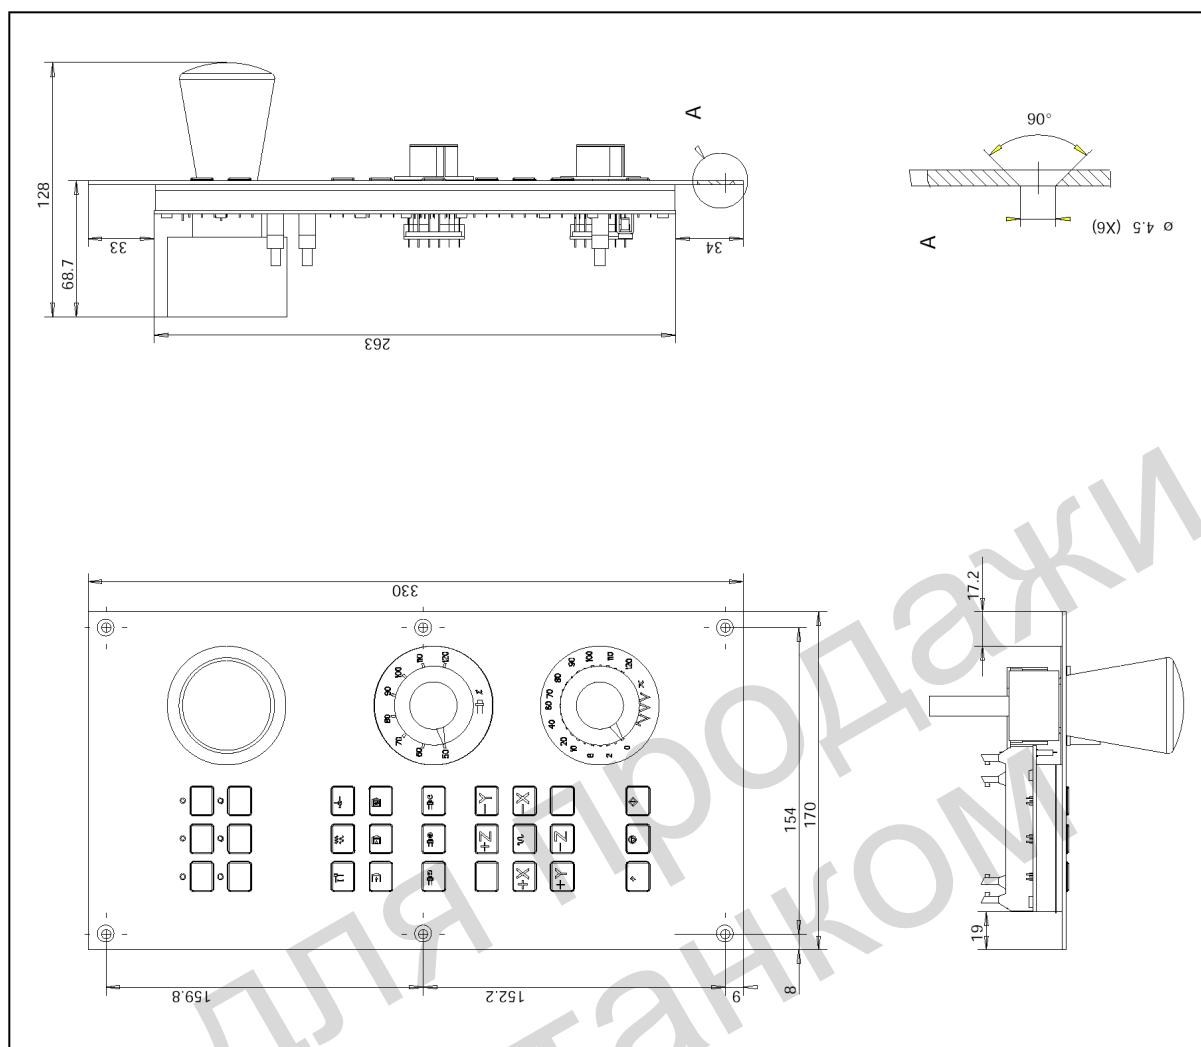


Рис. 2-3 Установочные размеры MCP

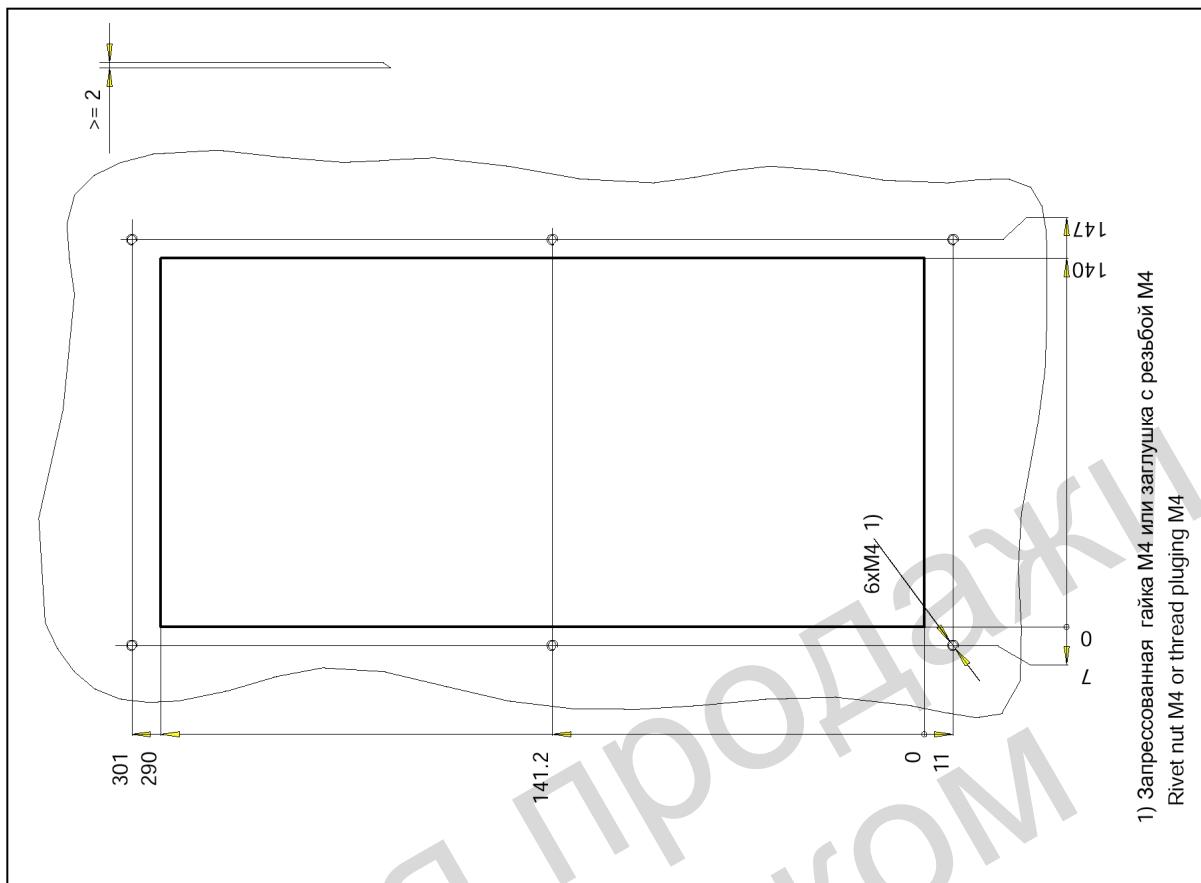


Рис. 2-4 Схема отверстий MCP

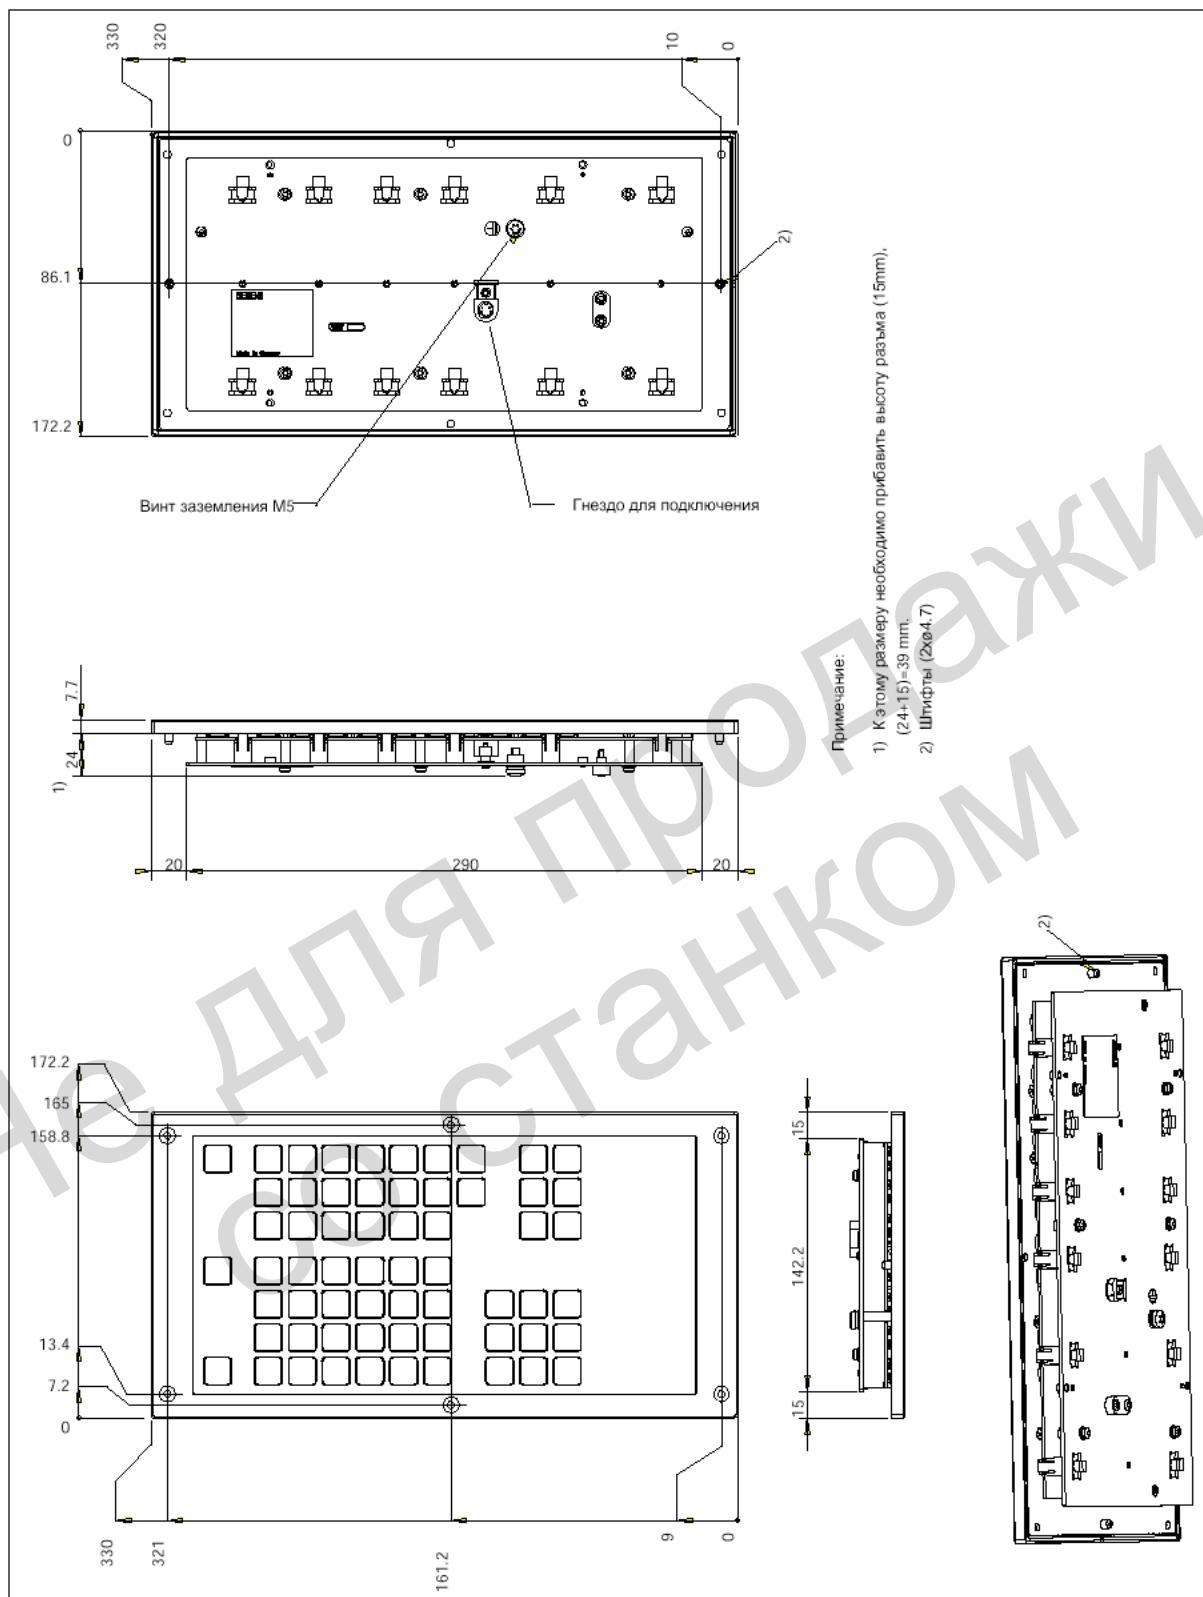


Рис. 2-5 Установочные размеры клавиатуры (вертикальное исполнение для монтажа рядом с PCU)



Рис 2-6 Схема отверстий клавиатуры (вертикальное исполнение для монтажа рядом с PCU)

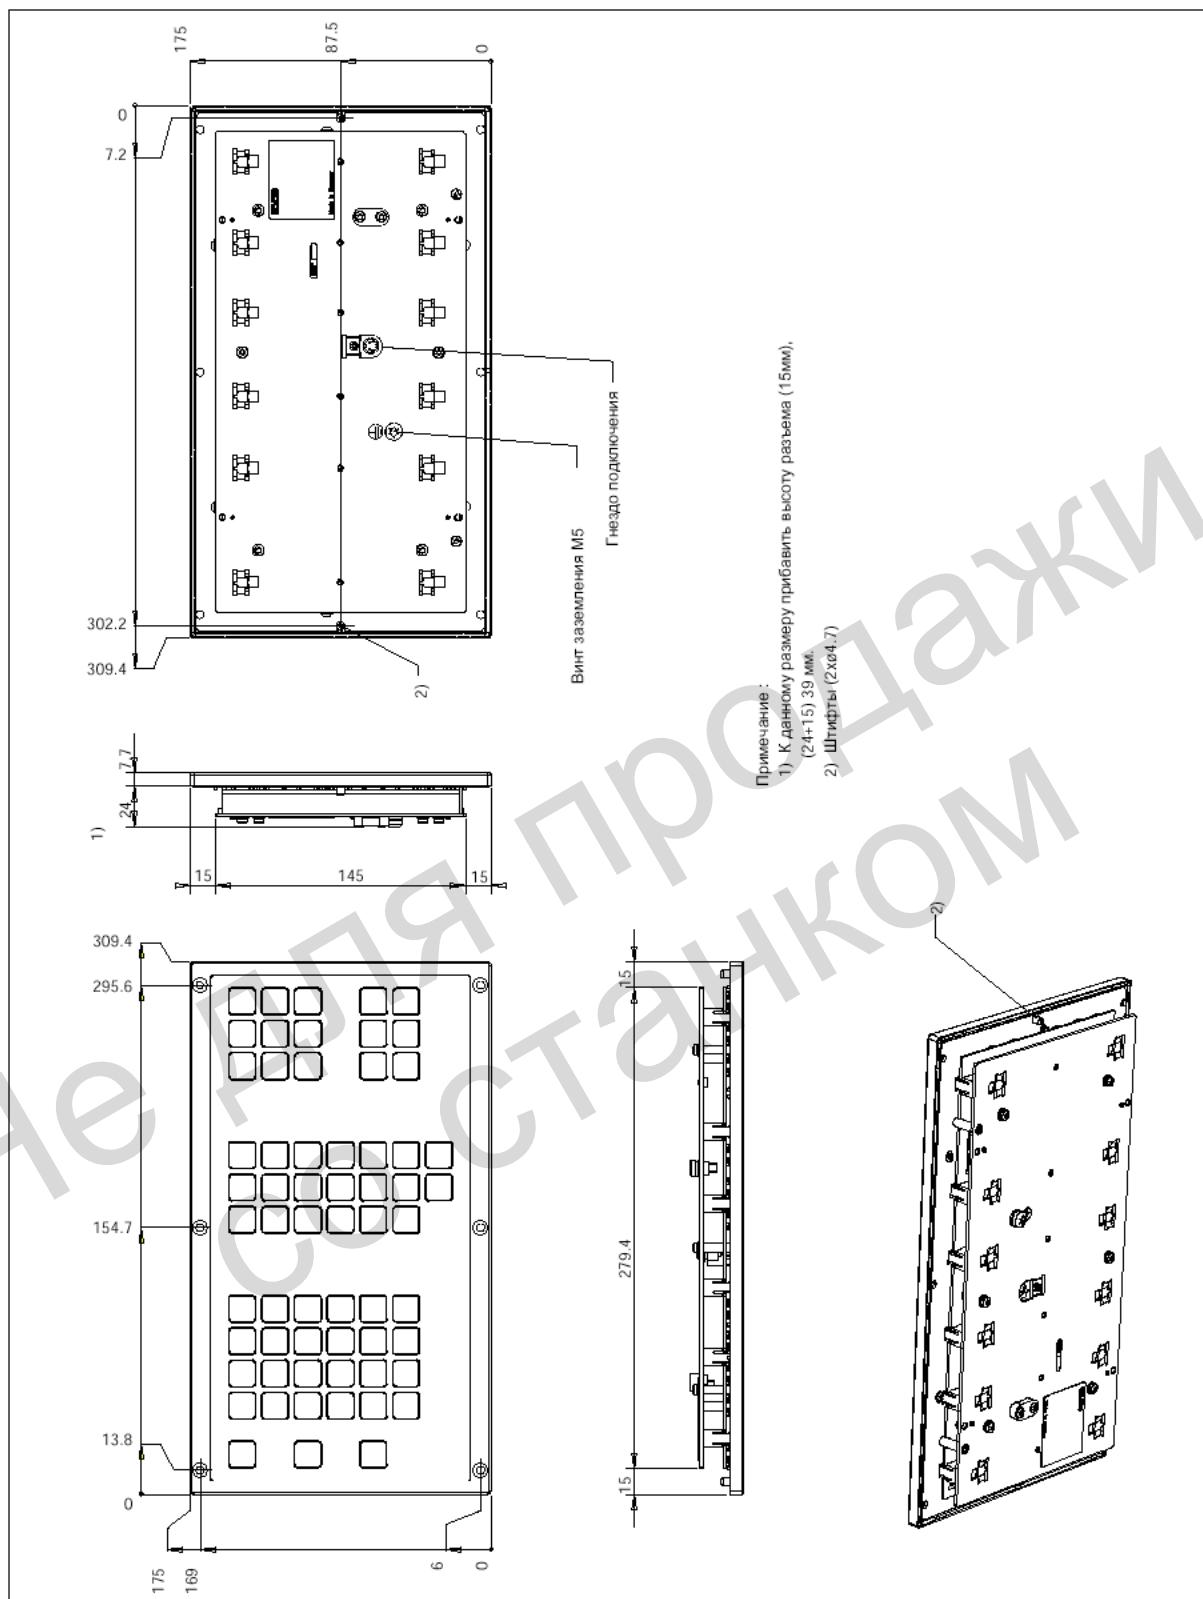


Рис. 2-7 Установочные размеры клавиатуры (горизонтальное исполнение для монтажа под PCU)

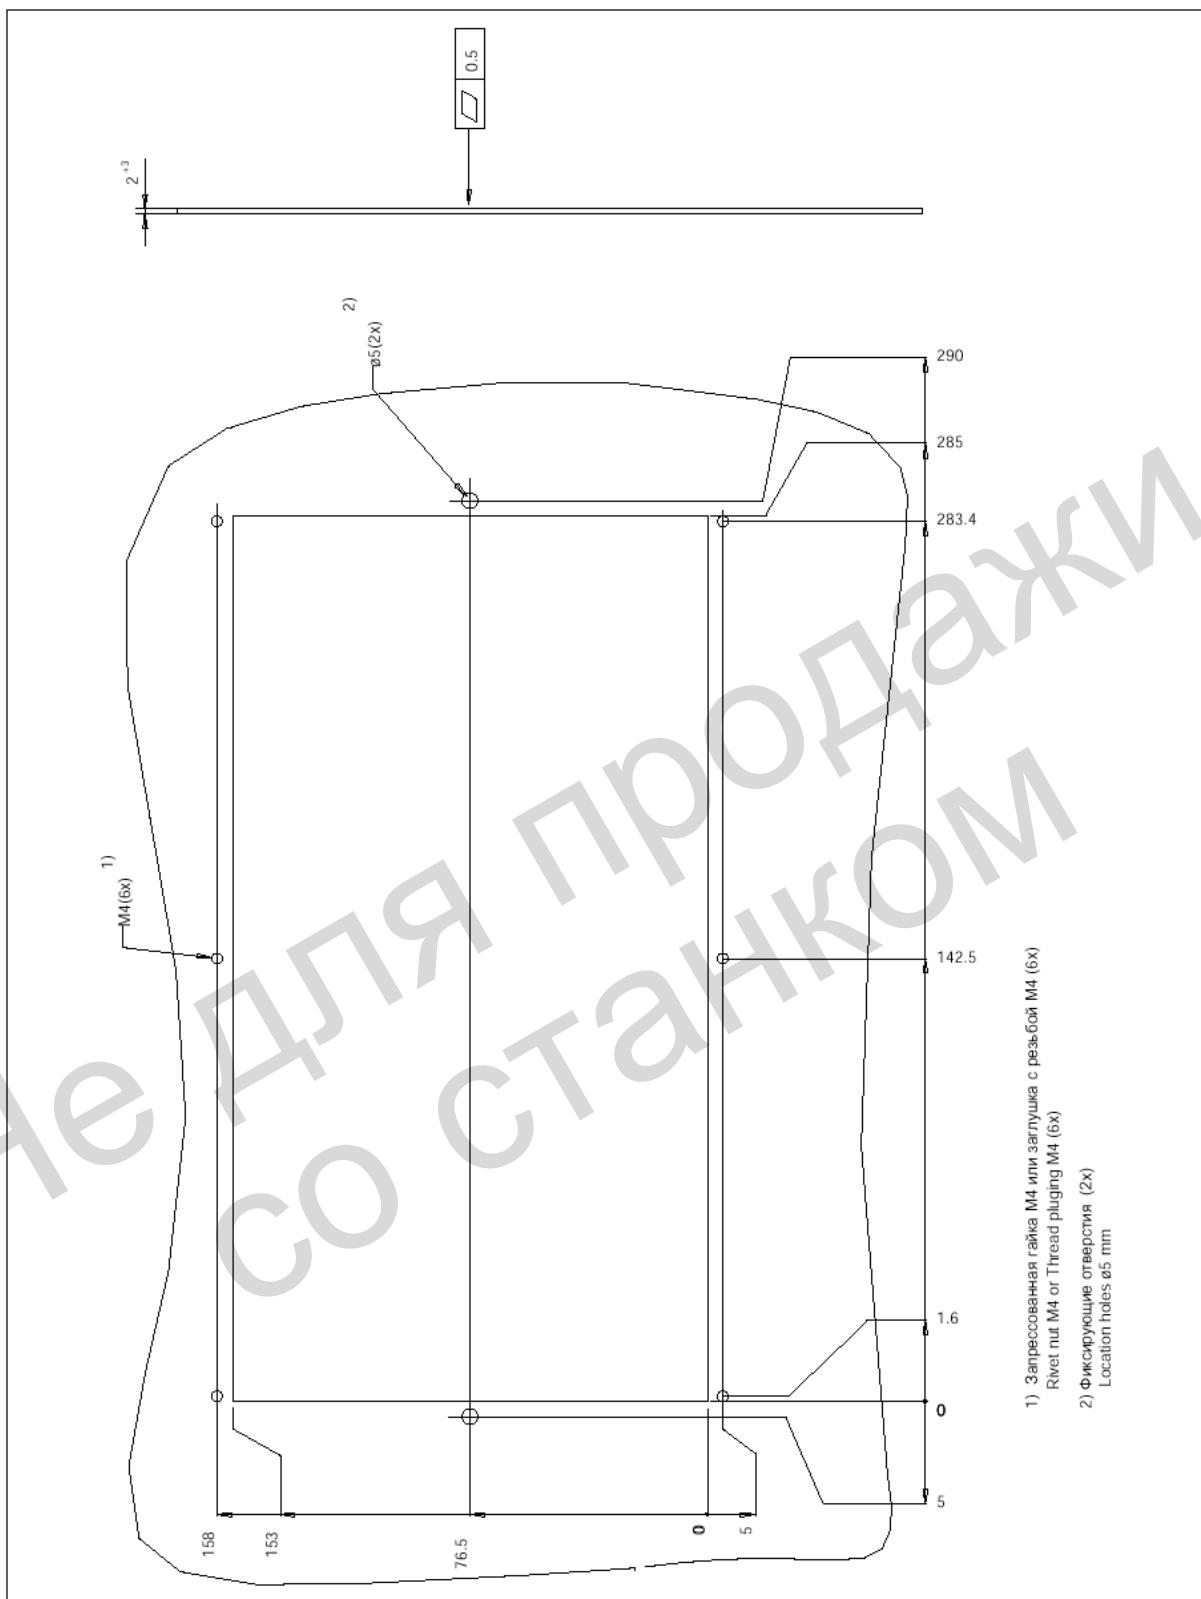


Рис 2-8 Схема отверстий клавиатуры (горизонтальное исполнение для монтажа под PCU)

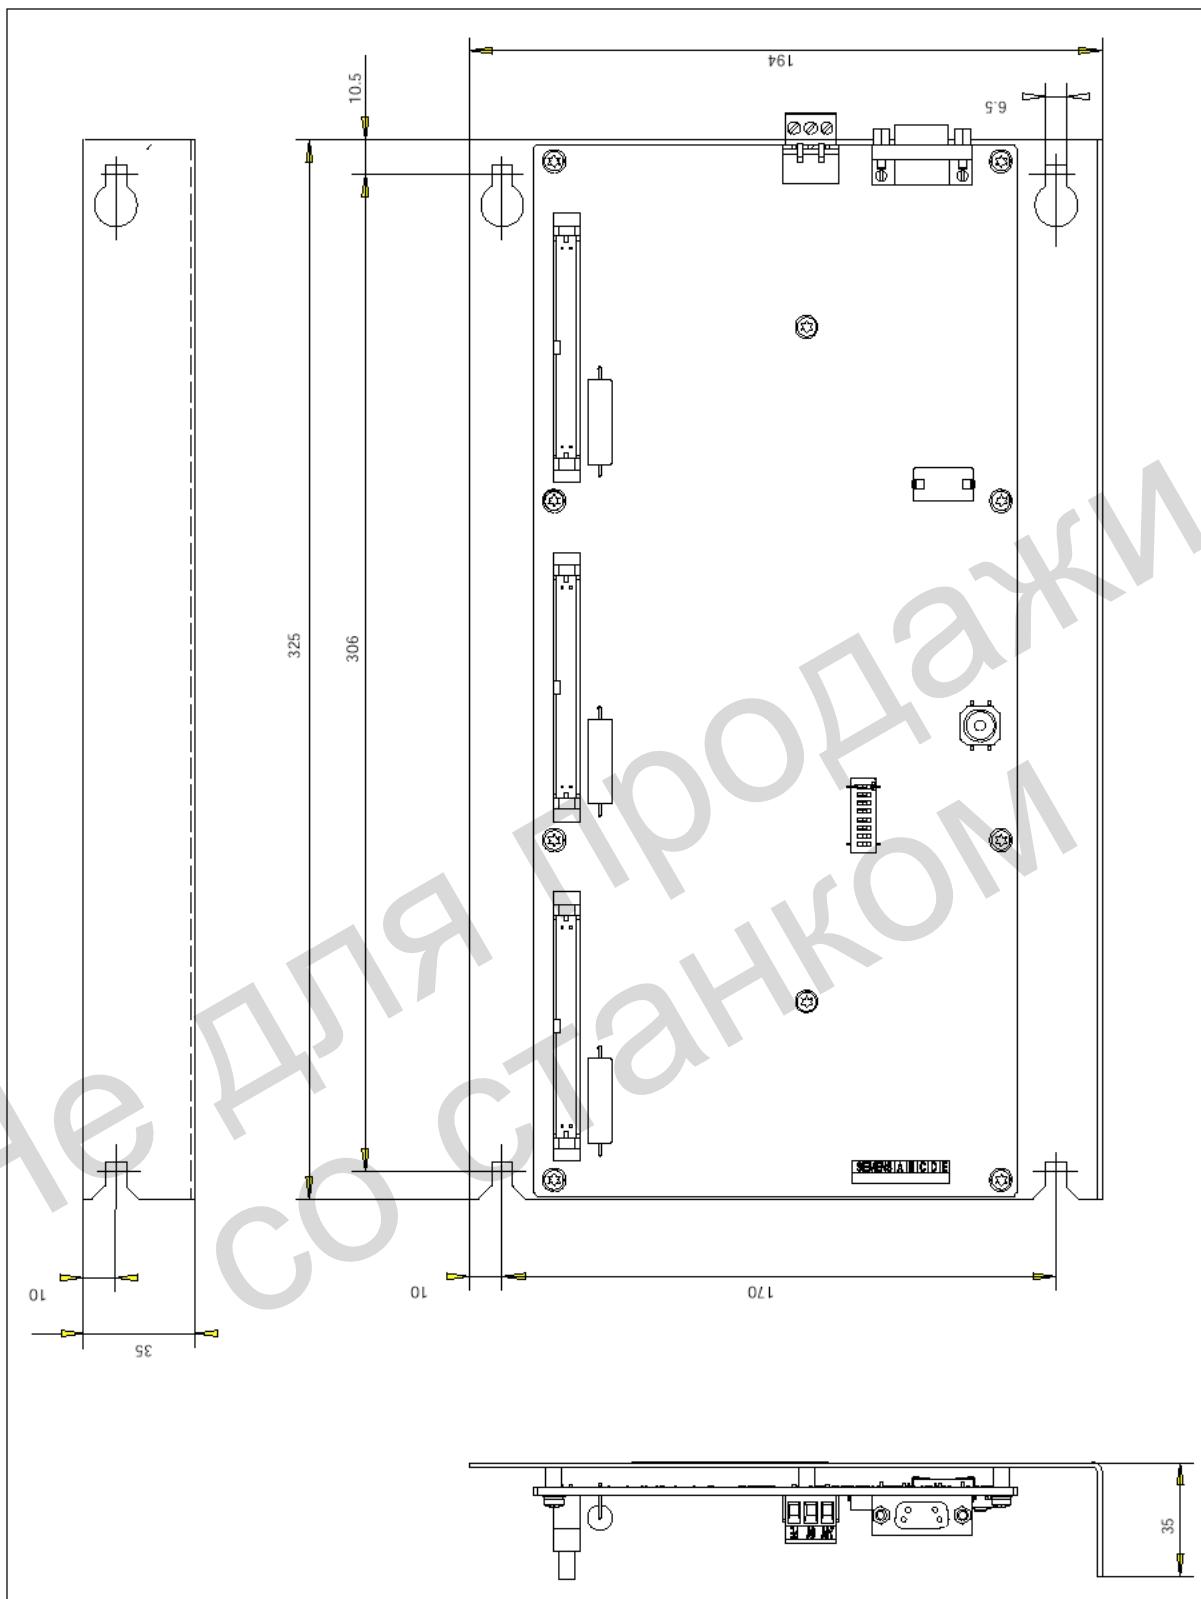


Рис. 2-9 Установочные размеры блока PP 72/48

2.2 Интерфейсы и кабели

Расположение интерфейсов, элементов управления и индикаторов на PCU

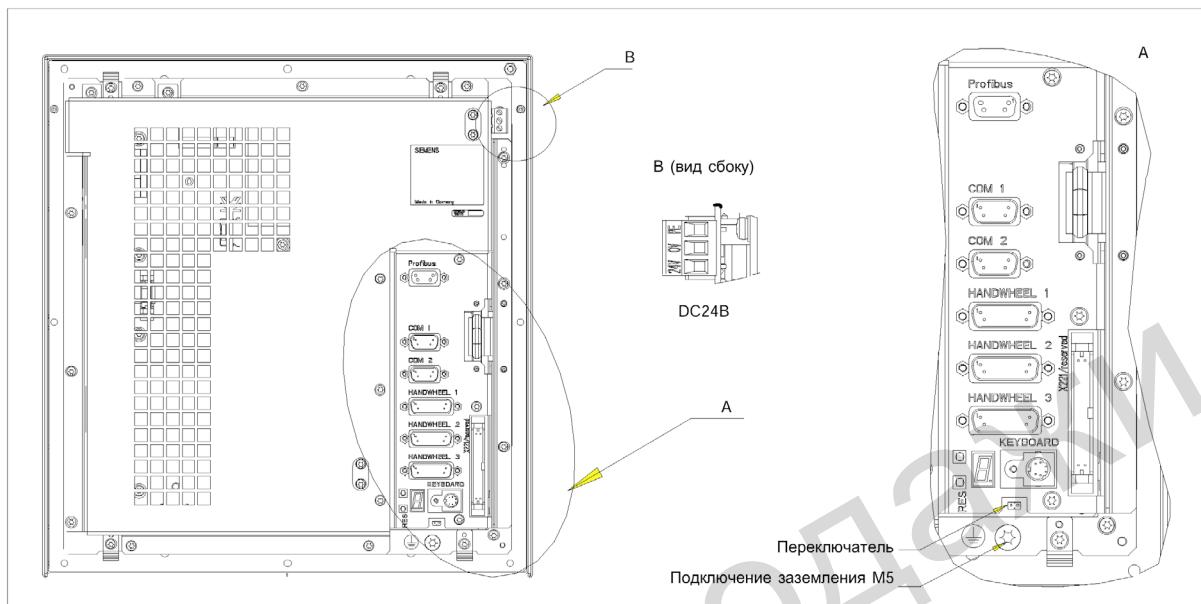


Рис. 2-10 Интерфейс пользователя на PCU

- **DC24V** **Подключение питания (X8)**
3-полюсный клеммный блок для подключения тока нагрузки 24В
- **PROFIBUS (X4)**
9-полюсное гнездо для подключения шины PROFIBUS
- **СОМ1** **интерфейс RS232 (X6)**
9-полюсный штекер
Интерфейс COM2 не действует.
- **Маховички 1 – 3 (X14/X15/X16)**
15-полюсный штекер для подключения маховичков
- **Клавиатура** **подключение клавиатуры (X10)**
6-полюсный штекер Mini-DIN
- **Кнопка сброса RESET**
- **Переключатель Jumper X311**
- **4 светодиода LED** для индикации ошибок и состояний
(под передней крышкой)

Интерфейс на KB

- **Подключение клавиатуры**
6-полюсный штекер Mini-DIN

Расположение интерфейсов, индикаторов и элементов управления на блоке PP 72/48

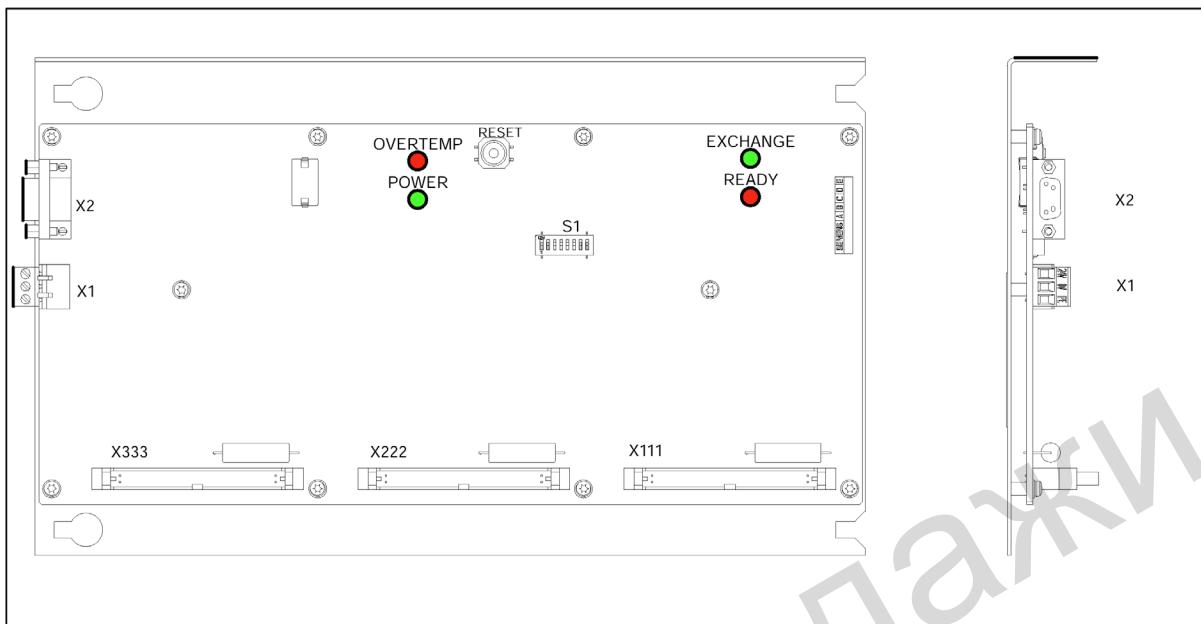


Рис. 2-11 Интерфейс пользователя на PP 72/48

- **X1 Подключение питания (DC24V)**
3-полярный винтовой клеммный блок для подключения тока нагрузки 24В
- **X2 PROFIBUS**
9-полярное гнездо для подключения шины PROFIBUS
- **X111, X222 и X333**
50-полярный штекер ленточного кабеля для подключения цифровых входов и выходов
- **4 светодиода** на блоке PP 72/48 для индикации состояний
- **S1** Переключатель DIL для установки адреса шины (см. гл. 3.6)

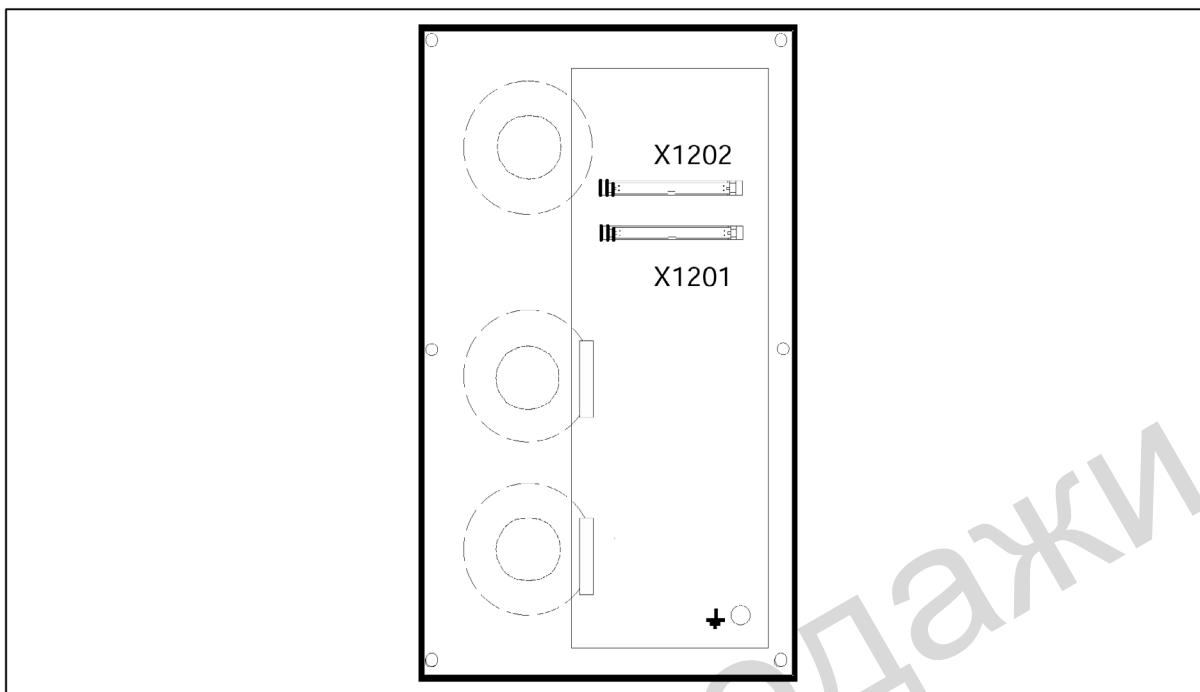
Интерфейсы станочного пульта MCP

Рис. 2-12 Интерфейсы пользователя на MCP

- **X1201 и X1202**
50-полюсный штекер ленточного кабеля для подключения к блоку РР 72/48

Соединительные кабели

Соединение компонентов осуществляется в соответствии со схемой подключения на рис. 2-13. Обозначения кабелей и типы штекеров см. в каталоге SINUMERIK 802D.

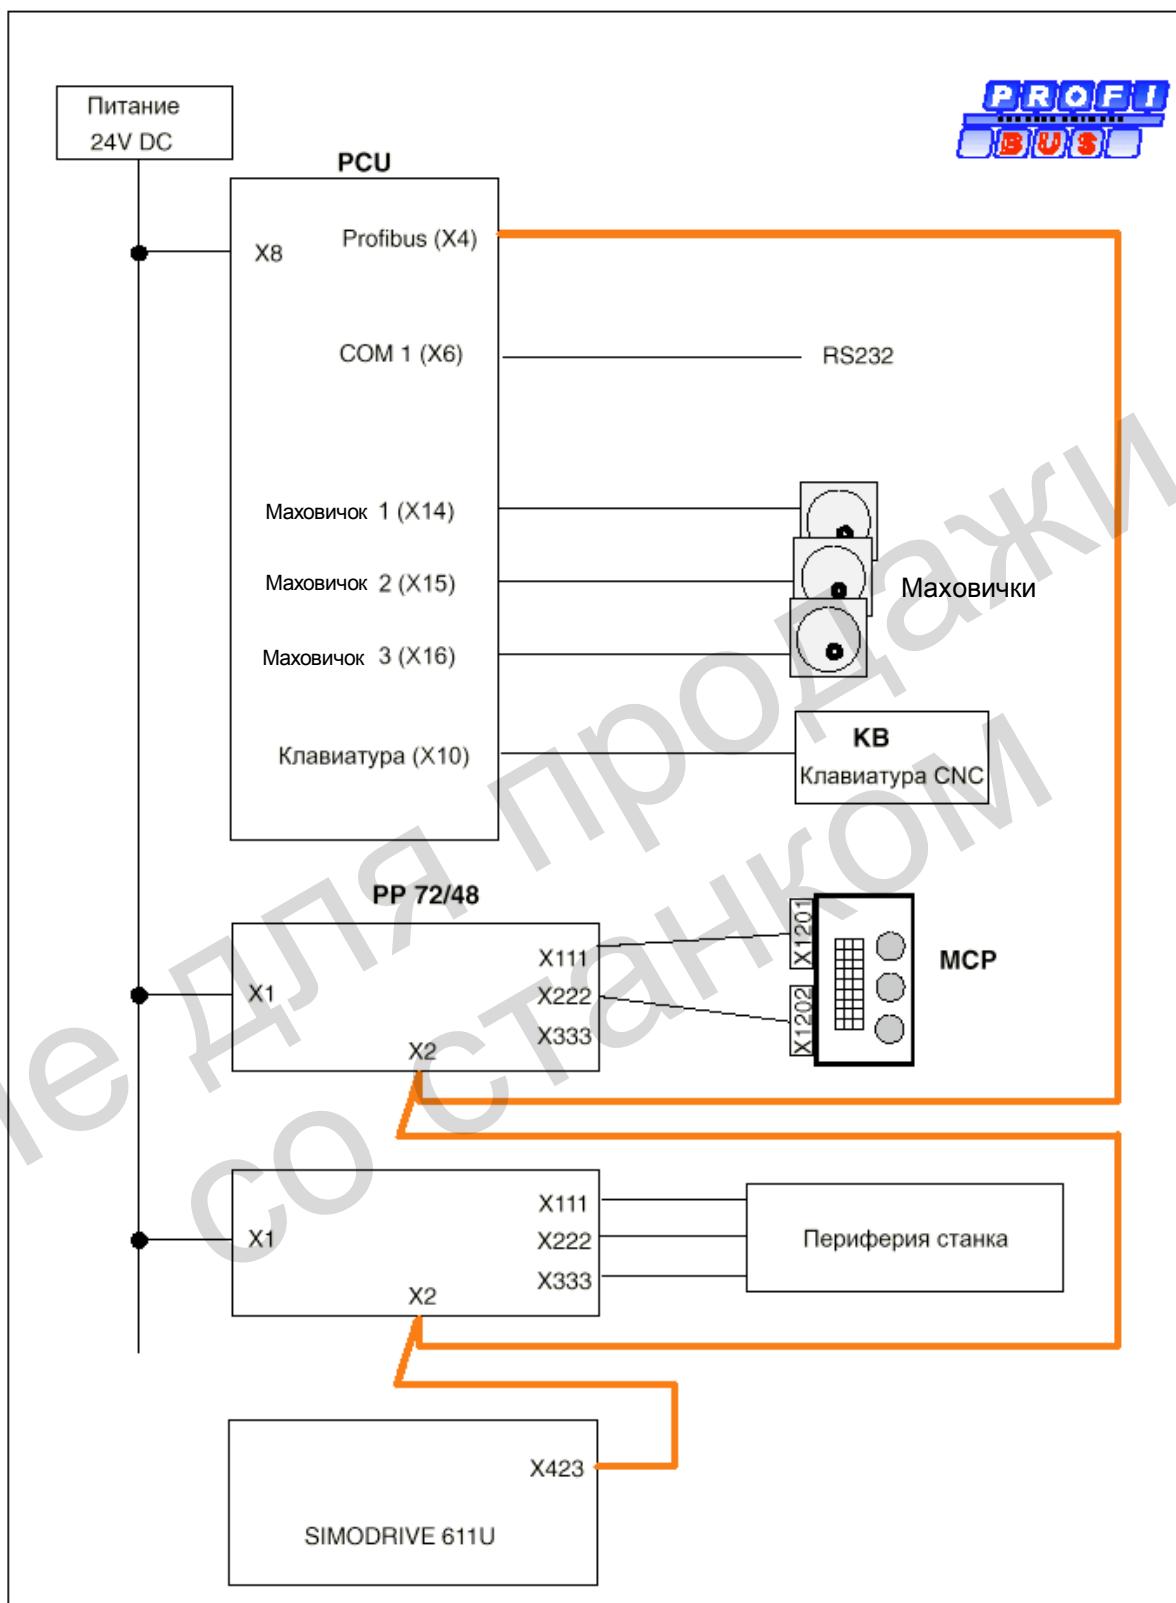


Рис. 2-13 Схема подключения системы SINUMERIK 802D

2.3 Подключение отдельных компонентов

Указание

Следует использовать только экранированные кабели, экран необходимо подключать к металлическому или металлизированному корпусу штекера на стороне системы ЧПУ.

1. Подключение проводов к компонентам производить согласно рис. 2-13.
2. Штекеры следует закрепить специальными винтами и установить фиксаторы для защиты кабелей от натяжения.

Готовые кабели, предлагаемые в качестве принадлежностей, обеспечивают оптимальную защиту от помех.

2.3.1 Подключение клавиатуры

Клавиатура подключается к РСУ с помощью кабеля, поставляемого с системой. Угловой штекер необходимо подключить к клавиатуре.

2.3.2 Подключение маховичков к модулю РСУ

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Обозначение штекеров: | HANDWHEEL1 (X14) |
| | HANDWHEEL2 (X15) |
| | HANDWHEEL3 (X16) |
| Тип штекеров: | 15-полюсное гнездо |
| Макс. длина кабеля: | 3 м |

Таблица 2-1 Распределение гнезд X14, X15, X16

| X14, X15, X16 | | | | | |
|---------------|--------|-----|-------|--------|-----|
| Конт. | Сигнал | Тип | Конт. | Сигнал | Тип |
| 1 | 1P5 | V | 9 | 1P5 | V |
| 2 | 1M | V | 10 | N.C. | |
| 3 | A | | 11 | 1M | V |
| 4 | NOT A | | 12 | N.C. | |
| 5 | N.C. | | 13 | N.C. | |
| 6 | B | | 14 | N.C. | |
| 7 | NOT B | | 15 | N.C. | |
| 8 | N.C. | | | | |

Наименование сигналов

| | |
|-------|------------------------|
| A | импульс А |
| NOT A | инверсный импульс А |
| B | импульс В |
| NOT B | инверсный импульс В |
| 1P5 | напряжение питания 5 В |
| 1M | масса |

Тип сигнала

| | |
|---|------------------|
| V | выход напряжения |
|---|------------------|

Маховички

Существует возможность подключения трех электронных маховичков, которые должны соответствовать следующим условиям:

| | |
|---|--|
| Способ передачи: | прямоугольные сигналы 5 В (уровень TTL или RS422) |
| Сигналы: | дорожка А как прямой и инверсный сигнал (U_{a1} , $\overline{U_{a1}}$) |
| | дорожка В как прямой и инверсный сигнал (U_{a2} , $\overline{U_{a2}}$) |
| Макс. выходная частота: | 500 кГц |
| Смещение фазы дорожки А относительно В: | $90^\circ \pm 30^\circ$ |
| Питание: | 5 В, макс. 250 мА |

2.3.3 Подключение интерфейса RS232 (COM1) к PCU**Интерфейс RS232 COM1**

Обозначение штекера:

COM1 (X6)

Тип штекера:

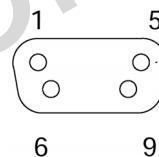
9-полюсная колодка со штифтами

Макс. длина кабеля:

15 м

Таблица 2-2 Распределение штекера COM1 (X6)

| COM1 (X6) | | | | | |
|-----------|-----------|-----|-------|-----------|-----|
| Конт. | Наименов. | Тип | Конт. | Наименов. | Тип |
| 1 | DCD | I | 6 | DSR | I |
| 2 | RxD | I | 7 | RTS | O |
| 3 | TxD | O | 8 | CTS | I |
| 4 | DTR | O | 9 | RI | I |
| 5 | 1M | V | | | |


Описание сигналов:

| | | |
|-----|---------------------|----------------------------|
| DCD | Carrier Detect | Контроль несущей |
| RxD | Receive Data V24 | Принимаемые данные |
| TxD | Transmit Data V24 | Передаваемые данные |
| RTS | Request To Send | Запрос на передачу |
| CTS | Clear To Send | Разрешение передачи |
| DTR | Data Terminal Ready | Готовность к приему данных |
| DSR | Data Send Ready | Данные передаются |
| RI | Ring Indicator | Контроль обмена |
| 1M | Signal Ground | "Земля" (масса) |

Тип сигналов:

| | |
|---|------------------|
| I | Вход |
| O | Выход |
| V | Выход напряжения |

Распределение кабеля для интерфейса RS232

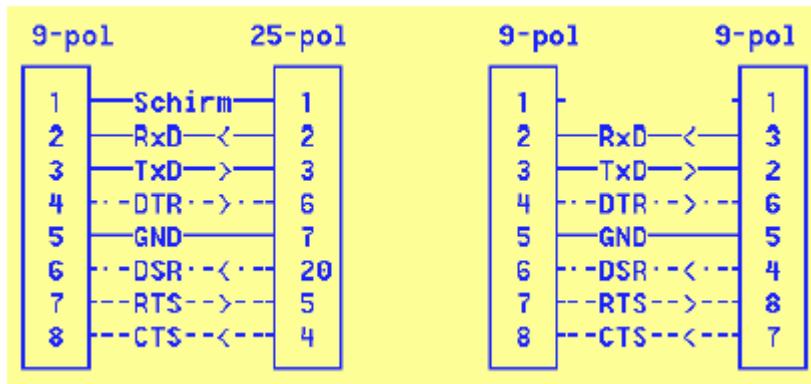


Рис. 2-14 Распределение кабеля: Распределение гнезда

2.3.4 Подключение периферийных устройств к блоку PP 72/48

Станочный пульт подключается к блоку PP 72/48 (X111, X222) ленточным кабелем (см. рис. 2-13).

Максимальная длина кабеля: 15 м.

Распределение штекеров на стороне PP 72/48

Обозначение штекеров: X111, X222, X333

Тип штекеров: 50-полюсная колодка со штифтами

Таблица 2-3 Распределение штекеров X111, X222, X333

| Конт. | Сигнал | Тип | Конт. | Сигнал | Тип |
|-------|-----------------|-------|-------|-----------------|--|
| 1 | M | GND | 2 | +24V | Выход (выход для Im+0.0... Im+2.7) |
| 3 | Im+0.0 | Вход | 4 | Im+0.1 | Вход |
| 5 | Im+0.2 | Вход | 6 | Im+0.3 | Вход |
| 7 | Im+0.4 | Вход | 8 | Im+0.5 | Вход |
| 9 | Im+0.6 | Вход | 10 | Im+0.7 | Вход |
| 11 | Im+1.0 | Вход | 12 | Im+1.1 | Вход |
| 13 | Im+1.2 | Вход | 14 | Im+1.3 | Вход |
| 15 | Im+1.4 | Вход | 16 | Im+1.5 | Вход |
| 17 | Im+1.6 | Вход | 18 | Im+1.7 | Вход |
| 19 | Im+2.0 | Вход | 20 | Im+2.1 | Вход |
| 21 | Im+2.2 | Вход | 22 | Im+2.3 | Вход |
| 23 | Im+2.4 | Вход | 24 | Im+2.5 | Вход |
| 25 | Im+2.6 | Вход | 26 | Im+2.7 | Вход |
| 27 | не используется | | 28 | не используется | |
| 29 | не используется | | 30 | не используется | |
| 31 | On+0.0 | Выход | 32 | On+0.1 | Выход |
| 33 | On+0.2 | Выход | 34 | On+0.3 | Выход |
| 35 | On+0.4 | Выход | 36 | On+0.5 | Выход |

2.3 Подключение отдельных компонентов

Таблица 2-3 Распределение штекеров X111, X222, X333 (продолжение)

| Конт. | Сигнал | Тип | Конт. | Сигнал | Тип |
|-------|--------|--|-------|--------|--|
| 37 | On+0.6 | Выход | 38 | On+0.7 | Выход |
| 39 | On+1.0 | Выход | 40 | On+1.1 | Выход |
| 41 | On+1.2 | Выход | 42 | On+1.3 | Выход |
| 43 | On+1.4 | Выход | 44 | On+1.5 | Выход |
| 45 | On+1.6 | Выход | 46 | On+1.7 | Выход |
| 47 | DOCOM1 | VCC (вход для питания On+0.0...On+1.7) | 48 | DOCOM1 | VCC (вход для питания On+0.0...On+1.7) |
| 49 | DOCOM1 | VCC (вход для питания On+0.0...On+1.7) | 50 | DOCOM1 | VCC (вход для питания On+0.0...On+1.7) |

**Опасность**

Источник напряжения 24 В для цифровых выходов (DOCOM1) следует рассчитывать как функциональное малое напряжение с надежным разделением соответственно EN 60204-1.

Указание

Напряжение 24 В для питания цифровых выходов необходимо подавать на все четыре контакта: 47, 48, 49 и 50. Соединительный кабель между источником напряжения и входами подачи питания контактов 47-50 не должен превышать максимальную длину 10 м.

Штекеры X111, X222 и X333 имеют одинаковое распределение, но диапазоны входов/выходов смешены на 3 байта (входы) или на 2 байта (выходы) (см. табл. 2-4).

Таблица 2-4

| | PP 72/48 1 PROFIBUS, адрес 9 | | | PP 72/48 2 PROFIBUS, адрес 8 | | |
|-------------------|---------------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|
| | X111 | X222 | X333 | X111 | X222 | X333 |
| IB Байт входа | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| OB Байт выхода | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| m | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| n | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

2.4 Подключение привода SIMODRIVE 611UE

Все необходимые данные для конфигурации интерфейсов и подключения компонентов приводного модуля см. в документации на SIMODRIVE 611 UE.

2.5 Подключение шины PROFIBUS

Все участники соединяются между собой шиной PROFIBUS. Ведущим модулем (Master) является PCU, ведомые модули (Slave) – SIMODRIVE 611UE и PP 72/48.

Скорость передачи шины с синхронными импульсами PROFIBUS жестко установлена на 12 Мбод и не может быть изменена. Не допускаются подключение через OLM, OLP или повторитель.

Интерфейс шины PROFIBUS

Тип штекера: 9-полярное гнездо
Макс. длина кабеля: 100 м при скорости 12 Мбод

Таблица 2-5 Распределение разъема

| Конт. | Сигнал | Значение | Конт. | Сигнал | Значение | |
|-------|-----------|--|-------|-----------|---|-----|
| 1 | Экран | | 6 | VP | Напряжение питания нагрузки сопротивл. Р.(P5B) | 1 5 |
| 2 | резерв | | 7 | резерв | | 6 9 |
| 3 | RxD/TxD-P | Данные приема/передачи (плюс), провод В (красный) | 8 | RxD/TxD-P | Данные приема/передачи (минус), провод А (зеленый) | |
| 4 | CNTR-P | Упр.сигнал к повторителю (управление направлением) | 9 | CNTR-N | Упр.сигнал от повторителя (управление направлением) | |
| 5 | DGND | Потенциал передачи данных (масса-5В) | | | | |

Указание

Следует использовать только рекомендуемые штекеры шины PROFIBUS (PB). Они сконструированы таким образом, что при включении нагрузочного сопротивления следующая ветвь шины PB отсоединяется.

Ведущий модуль шины PB = PCU должен находиться в начале ветви.

Необходимо, чтобы только первый и последний участники имели нагрузочные сопротивления.

Провод А

зеленый

Провод В

красный

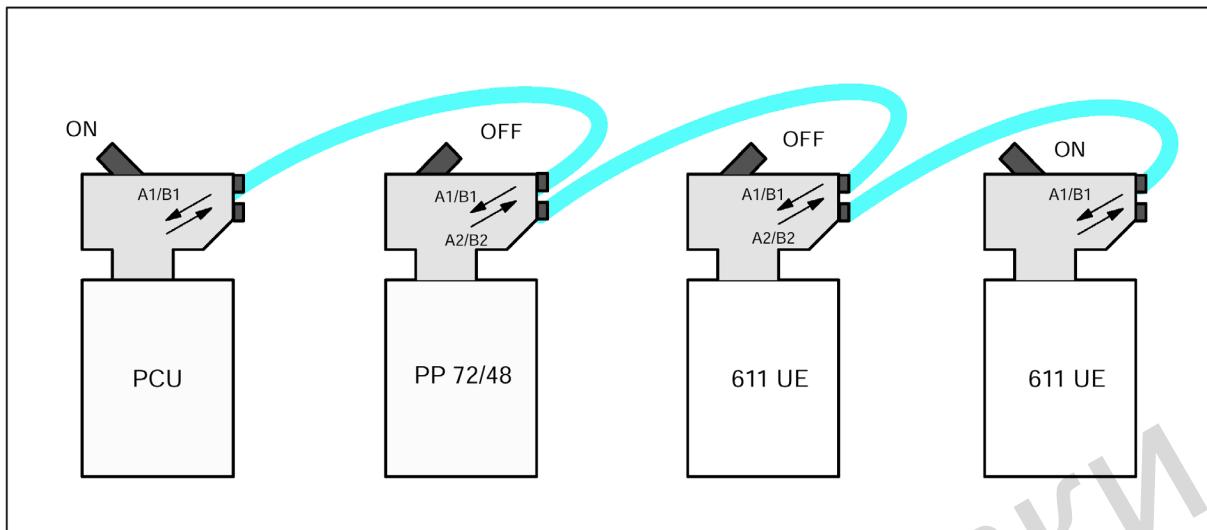


Рис. 2-15 Принципиальное строение ветви шины PROFIBUS

2.6 Заземление

Подключение заземления

Необходимо произвести заземление следующих модулей:

- PCU
- Станочный пульт MCP
- Клавиатура KB

При выполнении заземления модулей PCU, MCP и KB необходимо соединить точки заземления с шиной заземления (рис. 2-16).

Заземление блока PP 72/48

Монтаж блока PP 72/48 необходимо выполнять в соответствии с нормой EN 60204. Если невозможно произвести постоянное металлическое соединение с центральной точкой заземления через заднюю стенку, то монтажный каркас следует соединить с шиной заземления проводом > 10 мм².

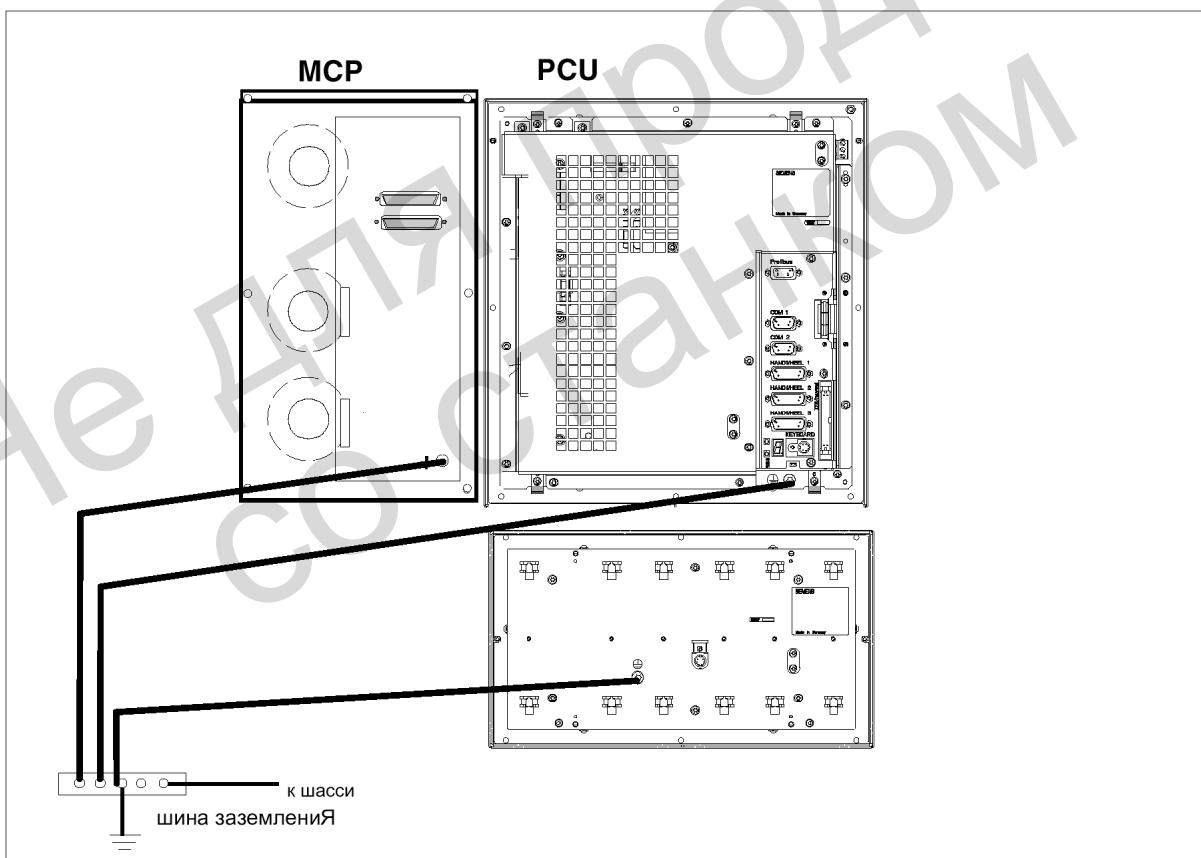


Рис. 2-16 Схема заземления для установки PCU и MCP

2.7 Питание модулей PCU (X8) и PP 72/48 (X1)

Клеммный блок

Напряжение постоянного тока 24В, необходимое для силового питания, подключается к клеммному блоку X8 или X1.

Характеристики силового питания



Опасность

Постоянное напряжение 24 В должно производиться как функциональное малое напряжение с надежным электрическим разделением (согласно норме IEC 204-1, гл. 6.4, PELV). Пользователь должен выполнить заземление (соединить сигнал M PELV с центральной точкой заземления системы).

Таблица 2-6 Электрические параметры силового питания

| Параметры | Мин. | Макс. | Ед. изм. | Условия |
|---------------------------------------|------|-------|----------|---------------------------------------|
| Среднее значение диапазона напряжения | 20,4 | 28,8 | В | |
| Пульсация | | 3,6 | Вcc | |
| Непериодичное перенапряжение | | 35 | В | Продолжительность 500 мс, пауза 50 с. |
| Номинальный потребляемый ток | | 1 | А | |
| Пусковой ток | | 2,6 | А | |

Таблица 2-7 Распределение клеммного блока X8/X1

| Клемма | Сигнал | Описание |
|--------|--------|----------------|
| 1 | P24 | 24 В пост. ток |
| 2 | M | масса |
| 3 | PE | |

Указание

Соединительный кабель между источником напряжения и клеммником подключения питания (клеммный блок X1) не должен превышать максимальную длину 10 м.

2.8 Индикация на модуле PCU

На передней панели модуля PCU расположены четыре светодиода (LED).

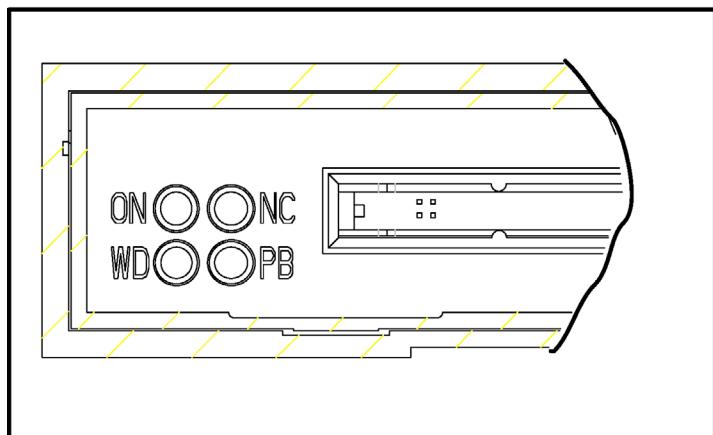


Рис. 2-17 Индикаторы на модуле PCU рядом с блоком NC-карты

ON (зеленый)
NC (желтый)
WD (красный)
PB (желтый)

Напряжение включено
Система ЧПУ в рабочем состоянии (мигает)
Контроль процесса
Шина PROFIBUS

2.9 Индикация на блоке PP 72/48

Индикация состояний осуществляется с помощью 4 светодиодов.

| | |
|---------------------------|---|
| POWER (зеленый) | Напряжение включено |
| READY (красный) | Блок PP 72/48 готов к работе, циклический обмен данными не производится |
| EXCHANGE (зеленый) | Блок PP 72/48 готов к работе, производится циклический обмен данными |
| OVTEMP (красный) | Превышение температуры |

Первый ввод в эксплуатацию (IBN)

3.1 Общая информация

Условия для ввода в эксплуатацию

- Необходимы следующие условия:
 - Документация пользователя SINUMERIK 802D
 - Описание функций SINUMERIK 802D
 - Персональный компьютер (ПК) для ввода в эксплуатацию и сохранения данных
 - Инструментарий, инсталлируемый с Toolbox-CD:
WinPCIN,
Programming Tool PLC 802,
SimoCom U,
Text Manager - Программа управления текстами (инсталлируется вместе с "Toolbox 802D")
- Должен быть закончен механический и электрический монтаж установки
- Ввод в эксплуатацию привода SIMODRIVE 611 UE (с установленным опциональным модулем шины PROFIBUS).

Выполнение ввода в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию (IBN) системы SINUMERIK 802D может быть осуществлен в соответствии со следующими этапами:

1. Проверка и запуск PCU
2. Установка языка
3. Настройка технологии
4. Установка общих машинных данных
5. Ввод в эксплуатацию PLC
6. Установка специальных параметров оси/шпинделя:
 - согласование датчика оси/шпинделя
 - согласование заданных значений оси/шпинделя
7. Тест осей и шпинделя
8. Оптимизация привода
9. Окончание ввода в эксплуатацию, сохранение данных.

3.1.1 Степени доступа

Степени защиты

В системе SINUMERIK 802D есть концепция степеней защиты для разблокировки диапазонов данных. Существуют степени защиты от 0 до 7, причем 0 представляет собой самую высокую, а 7 – самую низкую степень.

Установка степеней защиты для определенных функций (например, редактора программы) осуществляется через параметры индикации (USER_CLASS...).

Система ЧПУ поставляется со стандартными паролями для степеней защиты 1 - 3. Эти пароли могут быть изменены только персоналом, имеющим на это право.

Таблица 3-1 Концепция степеней защиты

| Степень защиты | Блокировка через | Диапазон |
|----------------|---|---|
| 0 | | Сименс, резерв |
| 1 | Пароль:SUNRISE (по умолчанию) | Режим эксперта |
| 2 | Пароль:EVENING (по умолчанию) | Изготовитель станка |
| 3 | Пароль: CUSTOMER (по умолчанию) | Уполномоченный оператор, наладчик |
| 4 - 7 | Нет пароля и сигнала интерфейса пользователя от PLC к NCK | Уполномоченный оператор, наладчик или градация по желанию |

Степень защиты 1...3

Степени защиты 1 - 3 требуют ввода пароля. После активизации пароли могут быть изменены. Если, например, пароли потеряны, необходимо выполнить новую инициализацию (пуск со стандартными машинными данными). При этом все пароли вновь будут установлены на стандарт данной версии программного обеспечения. Пароль остается установленным до тех пор, пока он не будет отменен функциональной клавишей "Удалить пароль". **POWER ON** (включение напряжения) не сбрасывает пароль.

Степень защиты 4...7

Степень защиты 7 устанавливается, если не введен пароль и не установлен сигнал интерфейса. Без пароля степени защиты от 4 до 7 может установить программа пользователя PLC путем установки битов в интерфейсе пользователя.

Указание



Установка степеней доступа описана в документе "Справочник пользователя: управление и программирование".

3.1.2 Состав машинных (MD) и установочных данных (SD)

Номер и обозначение

Обращение к MD и SD осуществляется с помощью номера или имени (обозначения). Номер и имя, а также действие и единица отображаются на дисплее.

Действие

Этапы действия перечислены в соответствии с их приоритетом. Изменение даты возможно после:

- POWER ON (ро) - Включение/выключение системы SINUMERIK 802D
- NEW CONF (cf)
с функцией **RESET** на интерфейсе PLC (V3000 0000.7)
- RESET (re) - с функцией **RESET** на интерфейсе PLC (V3000 0000.7)
или при окончании программы M2/M30.
- SOFORT (so) – сразу после ввода значения.

Степень защиты

Для ввода в эксплуатацию или ввода машинных данных требуется степень защиты 2 .

Единица измерения / измерительная система

В зависимости от параметра MD 10240: SCALING_SYSTEM_IS_METRIC физические единицы параметров различаются следующим образом:

| MD 10240 = 1 | MD 10240 = 0 |
|------------------|---------------------|
| мм | дюйм |
| мм/мин | дюйм/мин |
| м/с ² | дюйм/с ² |
| м/с ³ | дюйм/с ³ |
| мм/об | дюйм/об |

Если параметр не имеет физической единицы, то поле будет пустым.

Указание

Стандартная установка параметра MD10240: SCALING_SYSTEM_IS_METRIC = 1 (метрическая система).

3.2 Включение и запуск системы ЧПУ

Порядок действий

- Провести визуальный контроль установки и проверить:
 - механическую конструкцию и прочность электрических подключений;
 - корректное подключение питания;
 - подключение экрана и заземление.
- Включить систему ЧПУ (запуск системы в нормальном режиме).

Запуск системы в нормальном режиме

После включения системы на дисплее будут отображаться отдельные пусковые фазы. При появлении на экране изображения основного диалога запуск считается законченным.

Запуск системы в режиме ввода в эксплуатацию

После включения напряжения и появления на экране соответствующего требования необходимо нажать кнопку **SELECT** (выбор).

После теста DRAM на дисплее появляется меню запуска **START UP MENU**. С помощью курсора необходимо выбрать режим запуска / ввода в эксплуатацию и нажать кнопку **INPUT** (ввод).

Режимы, указанные в данном меню, имеют следующие значения:

- **normal mode** (нормальный режим)
Запуск производится с установленными ранее машинными данными и введенными программами.
- **default data** (данные по умолчанию) (индикация только при установке степени защиты 1 или 2)
Запуск производится со стандартными машинными данными
- **software update** (обновление программного обеспечения)
Запуск не производится. Выполняется обновление программного обеспечения, если существует NC-карта с обновленным программным обеспечением.
- **reload saved user data** (повторная загрузка сохраненных данных пользователя)
Данные пользователя, сохраненные в памяти Flash (машинные данные, программы и т.д.), вводятся как актуальные, и запуск выполняется с этими данными.
- **PLC stop** (стоп PLC)
Выполняется процесс останова PLC, если данное действие невозможно в диалоговом режиме.

3.3 Установка языка

В качестве основного и фонового языка установлен английский язык. Основной язык может быть изменен. Его можно загрузить из Toolbox.

Имеющиеся функции программы управления текстами Text Manager описаны в ее вспомогательном файле.

Порядок действий

- Произведите соединение V24 между ПК и модулем PCU (СОМ1)
- Включите систему, убедитесь, что запуск произведен без сбоев.
- В режиме "Система" введите пароль для степени защиты 2.
- В режиме "Система \ **Данные I/O **" установите курсор на строку "Данные запуска ПК".
- Нажмите функциональную кнопку **Read in**.
- Запустите программу Text Manager на ПК
- Посредством программы управления текстами выберите нужный языковой файл для основного и фонового языка и перенесите его в систему ЧПУ.
- Перезапуск NC
- Теперь установлен нужный основной язык.

3.4 Настройка технологии

Указание

Система SINUMERIK 802D поставляется со стандартными машинными данными. В зависимости от технологии (токарная обработка или фрезерование) необходимо из Toolbox загрузить в систему соответствующий установочный файл Setup.

На выбор имеются следующие установочные файлы:

- setup_T.cnf Токарный станок с полным пакетом циклов
- setup_M.cnf Фрезерный станок с полным пакетом циклов
- setTra_T.cnf Токарный станок с полным пакетом циклов и функциями Transmit, Tracyl, шпиндель 1 С-ось и 2-й шпиндель для технологии токарной обработки
- trafo_T.ini Машинные данные с функциями Transmit, Tracyl, шпиндель 1 С-ось и 2-й шпиндель для технологии токарной обработки
- trafo_M.ini Машинные данные для функции Tracyl технологии фрезерования
- adi4.ini Машинные данные для регулировки вывода заданного аналогового значения на модуль ADI4

При первом вводе в эксплуатацию следует загрузить файл Setup - после запуска системы, но перед вводом общей конфигурации.

Порядок действий

- Произведите соединение V24 между ПК и модулем PCU (COM1)
- Включите систему, убедитесь, что запуск произведен без сбоев.
- В режиме "Система" введите пароль для степени защиты 2.
- В режиме "Система \ Данные I/O " установите курсор на строку "Данные запуска ПК"
- Нажмите функциональную кнопку **Read in**.
- Запустите программу WINPCIN на ПК
- Нажмите клавишу "Двоичный формат", а затем "RS232 config" и установите соответствующий интерфейс СОМ ПК/программатора, сохраните и активизируйте его (клавиши "Сохранить&активизировать", "Назад")
- Нажмите клавишу "Переслать данные"
- Выбрать в Toolbox файл Setup для токарной обработки или фрезерования в режиме Siemens или ISO (смотри файл Readme) и перенести его с помощью программы WINPCIN из ПК в систему управления.
- Во время передачи автоматически несколько раз производится запуск.
- Теперь система SINUMERIK 802D настроена на необходимую технологию.

3.5 Ввод машинных данных

Обзор

В качестве поддержки пользователя ниже приведены важные машинные данные для отдельных областей применения. Подробное описание машинных данных и сигналов интерфейса дано в «Описании функций», ссылка на которую имеется в таблицах в главе 7 “Машинные и установочные данные”.

Указание

Машинные данные (стандартные значения) предварительно установлены таким образом, что изменение значений чаще всего не требуется.

Ввод машинных данных (MD)

Прежде чем можно будет ввести машинные данные, необходимо установить пароль для степени защиты 2.

С помощью функциональных кнопок можно выбрать и при необходимости изменить следующие диапазоны машинных данных:

- Общие машинные данные MD 10000 19999
- Машинные данные каналов MD 20000 29999
- Машинные данные осей MD 30000 39999
- Машинные данные индикации MD 1 999
- Машинные данные привода параметр 599 1999

Эти данные сразу после ввода записываются в память. Исключением являются машинные данные привода. Для длительного сохранения параметров привода следует нажать клавишу **“Сохранить данные”** в диапазоне машинных данных привода при включенных приводах или использовать программу SimoComU. Если данные не будут сохранены таким образом, то при следующем сбросе привода (Reset) вновь начнут действовать старые данные.

Активизация машинных данных осуществляется в зависимости от их свойства "Действие", глава 3.1.2.

3.6 Установка адреса шины PROFIBUS

Для системы SINUMERIK 802D существуют две готовые конфигурации шины. Выбор определенной конфигурации производится с помощью параметра MD 11240: PROFIBUS_SDB_NUMBER. Каждая конфигурация представляет собой максимальную модификацию. Но не обязательно должны быть подключены все участники.

Таблица 3-2

| MD 11240 | Участники DP (Slave) шины РВ | Адрес РВ | Номер привода |
|----------|---|----------|---------------|
| 3 | PP-модуль 1 | 9 | - |
| | PP-модуль 2 | 8 | - |
| | 1-осевой силовой модуль | 10 | 5 |
| | 1-осевой силовой модуль | 11 | 6 |
| | 2-осевой силовой модуль привод А привод В | 12 | 1 2 |
| 4 | PP-модуль 1 | 9 | - |
| | PP-модуль 2 | 8 | - |
| | 1-осевой силовой модуль | 10 | 5 |
| | 2-осевой силовой модуль привод А привод В | 12 | 1 2 |
| | 2-осевой силовой модуль привод А привод В | 13 | 3 4 |
| 5 | PP-модуль 1 | 9 | - |
| | PP-модуль 2 | 8 | - |
| | 1-осевой силовой модуль | 20 | 1 |
| | 1-осевой силовой модуль | 21 | 2 |
| | 2-осевой силовой модуль привод А привод В | 13 | 3 4 |
| | 1-осевой силовой модуль | 10 | 5 |
| 6 | PP-модуль 1 | 9 | - |
| | PP-модуль 2 | 8 | - |
| | 1-осевой силовой модуль | 20 | 1 |
| | 1-осевой силовой модуль | 21 | 2 |
| | 1-осевой силовой модуль | 22 | 3 |
| | 1-осевой силовой модуль | 10 | 5 |
| 0 | PP-модуль 1 | 9 | - |
| | PP-модуль 2 | 8 | - |

Указание

Соответствие адреса РВ и номера привода зафиксировано и не может быть изменено.

Необходимо установить параметр MD 11240 в соответствии с конфигурацией шины.

Ввести адреса участников PB (SIMODRIVE 611 UE и модуль PP) согласно приведенной выше таблице.

Параметрирование привода производится с помощью программы параметрирования и ввода в эксплуатацию "SimoCom U".

Для этого необходима документация "Описание функций SIMODRIVE 611 UE"

Пример 1:

Токарный станок с одним модулем PP, одним 2-осевым силовым модулем (оси X и Z) и шпинделем в качестве 1-осевого силового блока.

Таблица 3-3

| MD 11240 | Участники DP (Slave) шины PB | Адрес PB | Номер привода |
|----------|------------------------------|----------|---------------|
| 3 | PP-модуль 1 | 9 | - |
| | | | |
| | 1-осевой силовой модуль | 10 | 5 |
| | 2-осевой силовой модуль | 12 | 1 2 |
| | привод А привод В | | |

Пример 2:

Фрезерный станок с двумя модулями PP, двумя 1-осевыми силовыми модулями (оси X, Z), одним 2-осевым силовым модулем (оси Y,C) и шпинделем в качестве 1-осевого силового блока.

Таблица 3-4

| MD 11240 | Участники DP (Slave) шины PB | Адрес PB | Номер привода |
|----------|------------------------------|----------|---------------|
| 5 | PP-модуль 1 | 9 | - |
| | PP-модуль 2 | 8 | - |
| | 1-осевой силовой модуль | 20 | 1 |
| | 1-осевой силовой модуль | 21 | 2 |
| | 2-осевой силовой модуль | 13 | 3 4 |
| | привод А привод В | 10 | 5 |

Slave 12 из примера 1 полностью замещается Slave 20 и 21.

PCU

является ведущим модулем для шины PROFIBUS, адрес изменять нельзя.

PP 72/48

является ведомым модулем шины PROFIBUS. Можно подключить максимально два модуля PP. Адреса устанавливаются переключателем DIL S1 на модуле PP.

| Адрес PB | Переключатель DIL S1 (PP-модуль) |
|---|---|
| 9 (заводская установка) (PP-модуль 1) | 1 + 4 = ON 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 = OFF |
| 8 (PP-модуль 2) | 4 = ON 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 = OFF |

Указание

Вновь установленный адрес участника PB действует только после выключения и включения напряжения.

611 UE

является ведомым модулем шины PROFIBUS. Адрес шины устанавливается при первом вводе в эксплуатацию с помощью программы SimoComU или непосредственно при отображении устройства управления.



Указания по чтению

Описание функций SIMODRIVE 611U.

3.7

Ввод в эксплуатацию PLC

После ввода в эксплуатацию шины PROFIBUS подготовленная программа пользователя PLC работоспособна и необходима для дальнейшего ввода в эксплуатацию. Ее загрузка производится с помощью программного обеспечения Programming Tool. Соответствующее описание смотри в главе 4.

3.8 Ввод в эксплуатацию осей / шпинделя

3.8.1 Сортировка заданных и фактических значений

С помощью параметра MD 30130 CTRLOUT_TYPE для выхода заданных значений и параметра MD 30240 ENC_TYPE для входа фактических значений можно производить переключение между режимом симуляции и режимом "Привод, работающий с шиной PROFIBUS".

Таблица 3-5

| Параметр | Симуляция | Нормальный режим |
|----------|---------------------------|---|
| MD 30130 | Значение = 0 Симуляция | Значение = 1 Сигналы заданного значения выдаются через шину PROFIBUS. |
| MD 30240 | Значение = 0 Симуляция | Значение = 1 (INCR) или 4 (EnDat) Фактические значения вводятся через шину PROFIBUS. |

Указание

Для режима симуляции в параметры MD 31130 и MD 30240 нужно ввести значение, равное 0.

Чтобы ось, управляемая от ЧПУ, направила свое задание соответствующему приводу, а этот привод шины PROFIBUS передал назад фактические значения, следует установить параметры MD 30110 CTRLOUT_MODULE_NR и MD 30220 ENC_MODULE_NR.

Указание

При использовании 2-осевого силового модуля оба привода (A и B) необходима привязка к одному адресу PROFIBUS. В противном случае во время запуска выдается сообщение об ошибке (ошибка 832: "Шина PROFIBUS не синхронна по импульсам с главным модулем), и вся силовая часть не готова к работе.

В стандартном комплекте параметров для токарной обработки и фрезерования уже имеются значения для данного параметра.

Для стандартного режима токарной обработки действует следующее распределение:

| Ось | Номер привода MD 30110 MD 30220 | Адрес PROFIBUS | Силовая часть |
|-----|---------------------------------------|----------------|----------------------|
| X1 | 1 | 12 | 2-х осевой: привод А |
| Z1 | 2 | 12 | 2-х осевой: привод В |
| SP | 5 | 10 | 1-осевой |

Для стандартного режима фрезерования действует следующее распределение:

| Ось | Номер привода MD 30110 MD 30220 | Адрес PROFIBUS | Силовая часть |
|-----|---------------------------------------|----------------|----------------------|
| X1 | 1 | 12 | 2-х осевой: привод А |
| Y1 | 2 | 12 | 2-х осевой: привод В |
| Z1 | 3 | 13 | 2-х осевой: привод А |
| SP | 5 | 10 | 1-осевой |
| A1 | 4 | 13 | 2-х осевой: привод В |

Если данная предварительная установка не соответствует конфигурации Вашего станка, параметры следует изменить.

Указание

Параметры MD 30110: CTRLOUT_MODULE_NR и MD 30220: ENC_MODULE_NR для каждой оси необходимо устанавливать с одинаковым номером привода, т.к. между измерительной системой и двигателем существует фиксированное соотношение.

Пример:

Необходимо ввести в эксплуатацию фрезерный станок. Фрезерный станок имеет три оси и один шпиндель. Оси X1 и Y1 управляются от одного 2-х осевого силового модуля, а ось Z1 и шпиндель – от одного 1-осевого силового модуля.

- Была произведена загрузка стандартных параметров для фрезерного станка (setup_m).
- Конфигурация шины была выбрана посредством MD 11240 = 3.
- Параметры MD 30110: CTRLOUT_MODULE_NR и MD 30240: ENC_MODULE_NR устанавливаются следующим образом (изменение параметров MD 30110 и MD 30240 необходимо только для оси Z1).

| Ось | Номер привода MD 30110 MD 30240 | Адрес PROFIBUS | Силовая часть |
|-----|---------------------------------------|----------------|----------------------|
| X1 | 1 | 12 | 2-х осевой: привод А |
| Y1 | 2 | 12 | 2-х осевой: привод В |
| Z1 | 6 | 11 | 1-осевой |
| Sp | 5 | 10 | 1-осевой |

- Адреса РВ приводов устанавливаются в соответствии с приведенной выше таблицей (SimoComU). Т.к. 5-я ось (A1) не используется, следует произвести следующую установку: MD 20070: AXCONF_MACHAX_USED[4] =0. Таким образом, ось стирается из конфигурации системы ЧПУ.

3.8.2 Основная установка параметров осей подач

В приведенном ниже списке указаны стандартные параметры и их рекомендуемые установки при подключении приводов SIMODRIVE 611UE к шине PROFIBUS.

После такой установки оси готовы к движению и необходимо произвести точную настройку (подвод к нулевой точке, проверка конечных выключателей, оптимизация регулятора положения, предварительное управление частотой вращения, SSFK). См. документ "/FB/ Описание функций SINUMERIK 802D".

Указание

Для осей подач обрабатывается только блок параметров 1 = индекс [0]. Индексы [1] ... [5] необходимо параметрировать только при действии функции переключения блоков параметров (см. "Описание Функций", глава 3), при функции G331 "Нарезание резьбы без компенсирующей оправки" или функции G33 (см. "Описание Функций", глава 11). В этом разделе значения следует вводить только для индекса [0].

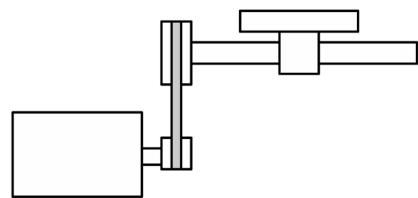
| MD | Наименование | Стандарт. значение | Ед. измер. | Примечание |
|-------|-----------------------|--------------------|------------------|---|
| 31030 | LEADSCREW_PITCH | 10 | мм | Шаг винта ШВП |
| 31050 | DRIVE_AX_RATIO_DENOM | 1 | | Передат. отношение силового редуктора |
| 31060 | DRIVE_AX_RATIO_NUMERA | 1 | | Обороты винта |
| 32000 | MAX_AX_VELO | 10000 | мм/мин | Макс. скорость оси |
| 32300 | MAX_AX_ACCEL | 1 | м/с ² | Макс. ускорение оси |
| 34200 | ENC_REFP_MODE | 1 | | 1: инкремент. датчик Обозн.: 1Fx6xxx-xxxxxx-xAxx 0: датчик EnDat Обозн.: 1Fx6xxx-xxxxxx-xExx |
| 36200 | AX_VELO_LIMIT | 11500 | мм/мин | Пороговое значение для контроля скорости. Правило при установке: MD 36200 = 1.15 x MD32000 |

Пример:

Электродвигатель с инкрементальным датчиком

Передаточное отношение: 1:2
 Шаг шпинделя: 5 мм
 Макс. скорость оси: 12 м/мин
 Макс. ускорение оси: 1,5 м/с²

Установка параметров:
 MD 30130 = 5
 MD 31050 = 1
 MD 31060 = 2
 MD 32000 = 19000
 MD 32300 = 1,5
 MD 36200 = 11500



Теперь ось можно перемещать. Направление движения можно изменять с помощью параметра MD 32100 AX_MOTION_DIR = 1 или – 1 (без воздействия на функцию контура регулирования по положению).

3.8.3 Основная установка параметров шпинделя

Для системы SINUMERIK 802D функция шпинделя занимает подчиненное положение среди всех осевых функций. Поэтому параметры шпинделя входят в осевые параметры (MD 35xxx).

По этой причине для шпинделя необходимо вводить и те параметры, которые уже описаны для осей подач.

Существуют следующие варианты исполнения привода шпинделя:

- Цифровой привод шпинделя (PROFIBUS) с датчиком фактических значений, встроенным в двигатель
- Цифровой привод шпинделя (PROFIBUS) с пристроенным датчиком фактических значений
- Цифровой привод шпинделя (PROFIBUS) с датчиком фактических значений, встроенным в двигатель, редуктором и внешней нулевой меткой (BERO)
- Цифровой привод шпинделя (PROFIBUS) без датчика фактических значений
- Аналоговый привод шпинделя без датчика фактических значений
- Аналоговый привод шпинделя с пристроенным датчиком фактических значений

Указание

Для шпинделей без переключения ступеней редуктора обрабатывается только 1-я ступень = индекс [1]. Индексы [2]...[5] необходимо параметрировать только при действии функции "Переключение ступеней" (см. описание функций, глава 5).

Таблица 3-6

| MD | Наименование | Стандарт. значение | Ед. измер. | Примечание |
|-------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| 30200 | NUM_ENCS | 1 | | 0: цифровой шпиндель без датчика фактич. частоты вращения (режим AM = датчика нет) 1: цифровой шпиндель с датчиком фактич. частоты вращения в двигателе (двигатель 1РН7) |
| 31050 | DRIVE_AX_RATIO_DENOM [1] | 1 | | Передат. отношение силового редуктора |
| 31060 | DRIVE_AX_RATIO_NUMERA [1] | 1 | | Обороты шпинделя Обороты двигателя |
| 35100 | SPIND_VELO_LIMIT | 10000 | об/мин | Макс. частота вращения шпинделя |
| 35130 | GEAR_STEP_MAX_VELO_LIMIT [1] | 500 | об/мин | Макс. частота вращения 1-й ступени редуктора |
| 35200 | GEAR_STEP_SPEEDCTRL_ACCEL [1] | 30 | об/с ² | Ускорение в диапазоне управления скоростью |
| 36200 | AX_VELO_LIMIT [1] | 11500 | об/мин | Пороговое значение для контроля скорости. Правило при установке: MD 36200 = 1.1 x MD35100 |

Цифровой привод шпинделя (PROFIBUS) с датчиком фактических значений, встроенным в двигатель

Установить параметры, указанные в таблице 3-6.

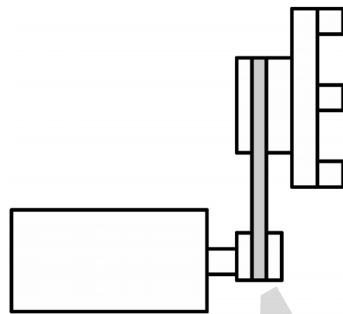
Пример:

Электродвигатель с инкрементальным датчиком

Передаточное отношение: 1:2
 Макс. частота вращения шпинделя: 9000 об/мин
 Макс. ускорение шпинделя: 60 об/с²

Установка параметров:

MD 31050 = 1
 MD 31060 = 2
 MD 35100 = 9000
 MD 35130 = 9000
 MD 35200 = 60
 MD 36200 = 9900



Для шпинделя может потребоваться установка следующих дополнительных параметров.

Таблица 3-7 Дополнительные параметры

| MD | Наименование | Стандарт. значение | Ед. измер. | Рекомендация / примечание |
|-------|----------------------|-----------------------|---------------|--|
| 34000 | REFP_CAM_IS_ACTIVE | 1 | | 0: без нулевого упора |
| 34060 | REFP_MAX_MARKER_DIST | 20 | град. | 720° = 2 оборота шпинделя |
| 34110 | REFP_CYCLE_NR | 1...5 | | 0: шпиндель не участвует в подводе к нулевой точке |
| 35300 | SPIND_POSCTRL_VEL0 | 500 | об/мин | |
| 36000 | STOP_LIMIT_COARSE | 0,04 | град. | 0,04 |
| 36010 | STOP_LIMIT_FINE | 0,01 | град. | 0,1 |
| 36030 | STANDSTILL_POS_TOL | 0,2 | град. | 1 |
| 36060 | STANDSTILL_VEL0_TOL | 0,0139 | об/мин | 1 (NST "Ось/шпиндель стоит" V390x0001.4) |
| 36400 | CONTOUR_TOL | 1 | град. | 3 |

Цифровой привод шпинделя (PROFIBUS) с пристроенным датчиком фактических значений (TTL)

- Ввести параметры шпинделя в соответствии с таблицей 3-6.
- Подключить датчик TTL к штекеру -X472 плате управления шпинделя SIMODRIVE 611 UE
- Установить для шпинделя тип телеграммы 104:
MD 13060: DRIVE_TELEGRAM_TYPE[4] = 104
- Установить вход датчика шпинделя на второй датчик:
MD 30230: ENC_INPUT_NR = 2
- Ввести количество делений датчика шпинделя:
MD 31020: ENC_RESOL = xxxx
- Ввести параметры измерительной передачи:
MD 31070: DRIVE_RATIO_DENOM (Обороты датчика)
MD 31080: DRIVE_ENC_RATIO_NUMERA (Обороты шпинделя)
MD 31040: ENC_IS_DIRECT 0: датчик шпинделя пристроен со стороны двигателя
1: датчик шпинделя пристроен со стороны шпинделя
- Возможно, потребуется инвертировать фактическое значение датчика положения (в зависимости от направления):
MD 32110: ENC_FEEDBACK_POL = -1
- Установить параметры привода (SimoComU)
P890 Клеммы WSG = 4
P922 Выбор телеграммы шины PROFIBUS = 104
Сохранить + включить напряжение (Power On)

Пример:

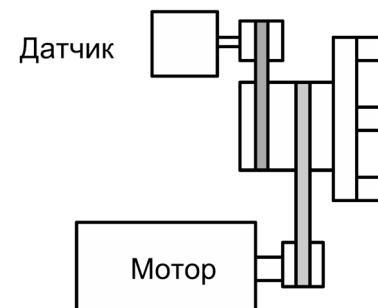
Шпиндель с инкрементальным датчиком на оправке

Датчик TTL 2500 имп/об.

Передаточное отношение измерительной передачи: 1:3

Установка параметров:

MD 13060[4] = 104
MD 30230 = 2
MD 31020 = 2500
MD 31040 = 1
MD 31070 = 3
MD 31080 = 1
MD 32110 = 0
P890 = 4
P922 = 104



Указание

Если установлена измерительная передача с передаточным отношением, не равным 1:1, позиционирование шпинделя возможно только через датчик BERO.

Внимание!

Транспортной осью может быть только ось А одноосевого силового модуля с адресом РВ 10 или привод А двухосевого силового модуля с адресом РВ 12.

Цифровой привод шпинделя (PROFIBUS) с датчиком, встроенным в двигатель, редуктором и внешней нулевой меткой

Условие:

Индуктивный бесконтактный выключатель типа 3RG4050-0AG05 (Siemens). При приближении коммутируется положительный фронт сигнала +24 В.

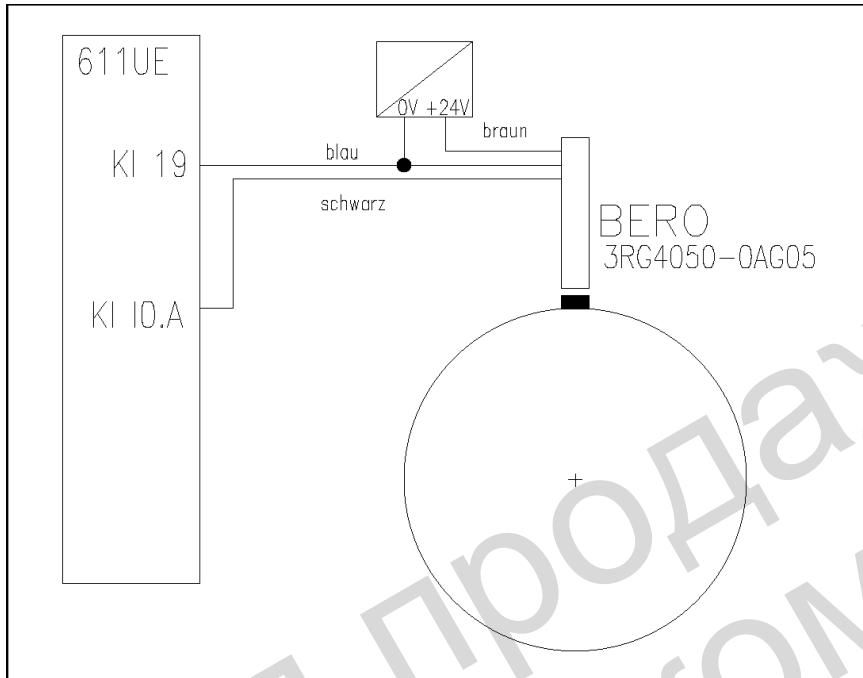


Рис. 3-1

Параметрирование:

611 UE (версия прогр. обеспечения ≥ 03.01.06): параметр P660 = 79

611 UE (версия прогр. обеспечения ≥ 03.01.06): параметр P879.13 = 1

В результате вместо внутренней нулевой метки датчика обрабатывается сигнал датчика BERO, подключенный к клемме IO.A.

802D: MD34200: ENC_REFP_MODE = 7

В результате синхронизация с помощью сигнала BERO производится только при определенной скорости (MD34040). Это важно, т.к. датчику BERO всегда требуется определенное время на прохождение сигнала. Только таким образом можно гарантировать, что синхронизация всегда будет производиться на одну и ту же позицию.

802D: MD34040: REF_P_VELO_SEARCH_MARKER = 200 об/мин

При этой частоте вращения осуществляется синхронизация по сигналу BERO.

802D: MD34060: REF_P_MAX_MARKER_DIST – произвести согласование при необходимости.

Если сигнал SPOS подается из состояния покоя, сначала выполняется разгон до скорости, введенной в параметр MD 34040, а затем синхронизация по фронту сигнала BERO и позиционирование.

Направление вращения зависит от параметра MD 35350: SPIND_POSITIONING_DIR (3=направо, 4=налево).

При вращении направо синхронизация производится по понижающемуся фронту, а при вращении налево – по возрастающему фронту.

PLC:

Чтобы при переходе из режима управления скоростью в режим позиционирования вновь выполнялась синхронизация, необходимо соединить сигнал интерфейса V380x2001.4 "Новая синхронизация шпинделя при позиционировании" с сигналом V390x0001.5 "Регулятор положения активен".

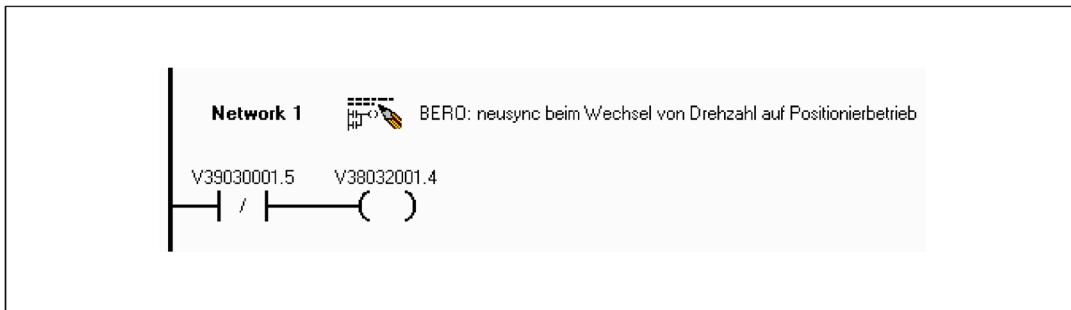


Рис. 3-2

Внимание

Переключение из режима управления скоростью на режим позиционирования при вращающемся шпинделе возможно только из определенного направления. В противном случае позиционирование шпинделя будет неправильным! Это можно обеспечить посредством программирования с помощью ACP или ACN.

SPOS = ACP (0)

Таким образом, если сначала была запрограммирована команда M4 Sxxx, то можно выполнить торможение до полного останова, затем разгон направо до частоты вращения синхронизации, произвести синхронизацию и позиционирование.

Аналоговый шпиндель с пристроенным датчиком фактических значений

При действии функции "Аналоговый шпиндель" аналоговый выход платы управления SIMODRIVE 611UE используется как выход заданных значений, а интерфейс датчика (-X472) – как вход фактических значений для датчика TTL. При этом цифровая ось подачи используется для передачи заданных и фактических значений аналогового шпинделя. Разблокировка регулятора для аналогового шпинделя выдается через цифровые выходы, а аналоговое задание через клемму 75.A/15 транспортной оси.

Существуют три режима:

1. MD 30134: IS_UNIPOLAR_OUTPUT = 0 биполярный шпиндель ±10 В
цифровой выход O0.A ⇒ разблокировка регулятора
2. MD 30134: IS_UNIPOLAR_OUTPUT =1 униполярный шпиндель 0...+10B
цифровой выход O0.A ⇒ (разблокировка и сигнал направления)
цифровой выход O1.A ⇒ разблокировка регулятора
направление вращения
3. MD 30134: IS_UNIPOLAR_OUTPUT =2 униполярный шпиндель 0...+10B
цифровой выход O0.A ⇒ (разблокировка вращения направо и налево)
цифровой выход O1.A ⇒ разблокировка вращения направо
разблокировка вращения налево

Внимание

При общем сбросе (Reset) задание выдается на аналоговый выход платы управления 611UE. Поэтому разблокировка регулятора аналогового шпинделя обязательно должна принудительно подключатьсяся к клемме O0.A транспортной оси.

Внимание

Транспортной осью может быть только привод А одноосевого силового модуля с адресом шины 10 и номером привода 5 или привод А двухосевого модуля с адресом шины 12 и номером привода 1 (см. также таблицу 3-2).

Пример:

В данном примере первая ось станка (X1) используется как транспортная ось. X1 – это привод А в плате управления 611 UE с PROFIBUS-адресом = 12.

Шпиндель определен в параметрах системы 802D как третья ось станка (SP) (стандартный комплект параметров для токарной обработки).

Шпиндель является аналоговым шпинделем с интерфейсом +/- 10 В. Максимальная частота вращения в этом примере составляет 9000 об/мин при 10 В.

Ниже указаны только дополнительные параметры, необходимые при вводе в эксплуатацию аналогового шпинделя. Основные машинные данные для конфигурирования аналогового шпинделя выделены в следующей таблице жирным шрифтом.

Таблица 3-8 Установки для данного примера

| Транспортная ось X1 (1-я ось станка) | Аналоговый шпиндель SP (3-я ось станка) |
|--|--|
| Необходимые соединения между транспортной осью X1 и аналоговым шпинделем SP | |
| Клемма 75.A | соединение с |
| Клемма 15 | соединение с |
| Клемма O0.A-X472 | соединение с |
| | соединение с |
| | напр., клеммой 56 (аналоговый вход зад. значений) |
| | напр., клеммой 14 (аналоговый вход зад. значений) |
| | напр., клеммой 65 (разблокировка регулятора) |
| | датчиком TTL 5 В |
| Параметры системы ЧПУ | |
| MD13060: DRIVE_TELEGRAM_TYPE[0] = 0 | MD30110: CTRLOUT_MODULE_NR[0,AX3]=1 (номер привода транспортной оси) MD30120: CTRLOUT_NR[0,AX3]=2 MD30130: CTRLOUT_TYPE[0,AX3]=1 MD30220: ENC_MODULE_NR[0,AX3]=1 (номер привода транспортной оси) MD30230: ENC_INPUT_NR[0,AX3]=2 MD30240: ENC_TYPE[0,AX3]=1 MD31020: ENC_RESOL[0,AX3]=2500 (количество делений датчика TTL) MD32110: ENC_FEEDBACK_POL[0,AX3]=-1 (инверсия факт. значения, если необходимо) MD32250: RATED_OUTVAL[0,AX3]=100 MD32260: RATED_VELO[0,AX3]=9000 (настройка аналогового интерфейса) MD34060: REFP_MAX_MARKER_DIST[0,AX4]=360 MD35300: SPIND_POSCTRL_VELO=50 (частота вращения, при которой активен регулятор положения при SPOS) |
| Данные привода | <i>При необходимости привести в соответствие данные контроля</i> |

Таблица 3-8 Установки для данного примера

| Транспортная ось X1 (1-я ось станка) | Аналоговый шпиндель SP (3-я ось станка) |
|--|---|
| P890 Клеммы WSG = 4 P922 Выбор телеграммы PROFIBUS =104 | MD36000: STOP_LIMIT_COARSE[AX3]=10 MD36010: STOP_LIMIT_FINE[AX3]=10 MD36030: STANDSTILL_POS_TOL[AX3]=10 MD36400: CONTOUR_TOL[AX3]=40 |
| Сохранить + Reset | |
| P922 Выбор телеграммы PROFIBUS = 0 P915[8] PZD соответствие зад. значений PB= 50103 P915[9] PZU соответствие зад. значений PB= 50107 | |
| Сохранить + Reset | |
| Аналоговый выход 75.A/15 установить на "Сигнал DAU1 на PROFIBUS PPO" | Симметрируется аналоговый вывод: MD 36720 DRIFT_VALUE=0,3891% |
| | |
| Цифровой выход 00.A и 0.1A установить на "Управление через PROFIBUS" | |
| | |
| Сохранить + Reset | |

3.8.4 Подключение прямой измерительной системы (DM)

Условие:

К системе SINUMERIK 802D можно подключить как круговые, так и линейные измерительные системы. Эти измерительные системы должны быть датчиками импульсных сигналов 1Vss sin/cos (A, A*, B, B*). Можно подключить измерительные системы с нулевой меткой (R, R*) или с интерфейсом EnDat. Измерительные системы с нулевыми метками с кодированным расстоянием не допустимы!

Если подключается прямая измерительная система, то плата управления 611UE может использоваться только с одной осью. Ко второму интерфейсу датчика (X412) подключается прямая измерительная система.

Переключение прямой измерительной системы на измерительную систему двигателя посредством PLC невозможно.

Реализация:

Подключить прямую измерительную систему со стандартным кабелем Siemens

- 6FX8002-2CG00-xxxx (инкрементальный датчик)
- 6FX8002-2CH00-xxxx (датчик EnDat)

к интерфейсу датчика X412 платы управления 611UE и установить параметры привода с помощью SimoCom U для прямой измерительной системы.

Параметрирование посредством вспомогательной программы конфигурации привода

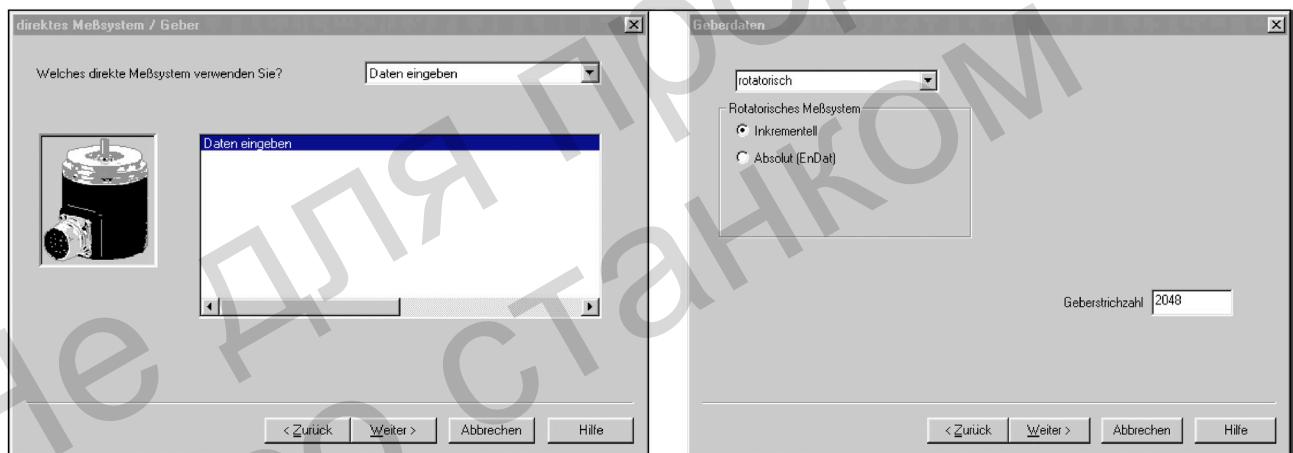


Рис. 3-3

Индикация

Параметрирование посредством экспертного списка

| Номер | Текст | Значение | Единица | Действие |
|--------|---|----------|---------|---------------|
| 879 | Конфигурация PROFIBUS | 1001h | Биты→F4 | Power On |
| 879.12 | Активизация прямой измерительной системы | 1 | | Power On |
| 1036 | Кодовый номер датчика DM | 99 | | Power On |
| 1037 | Конфигурация датчика DM | 0000h | Биты→F4 | Power On |
| 1037.3 | Абсолютный датчик (интерфейс EnDat) | 0 | | Power On |
| 1037.4 | Линейная измерительная система | 0 | | Power On |
| 1030 | Конфигурация учета факт. значений DM | 0000h | Биты→F4 | Power On |
| 1031 | Разрешение нескольких оборотов абсолютного датчика DM | 0 | | Power On |
| 1032 | Разрешение одного оборота абсолютного датчика DM | 0 | | Power On |
| 1033 | Диагностика DM | 0000h | Биты→F4 | Только чтение |
| 1034 | Деление между штрихами DM | 0 | нм | Power On |
| 1038 | Серийный номер части Low DM | 0000h | | Power On |
| 1039 | Серийный номер части High DM | 0000h | | Power On |
| 1007 | Количество делений датчика DM | 2048 | | Power On |

Рис. 3-4 Значения, вводимые в экспертный список

Изменение проектирования процесса с датчика 1 на датчик 2

| | | | | |
|--------|--|-------|--|----------|
| 922 | Выбор телеграммы PROFIBUS | 102 | | Power On |
| 915:6 | Привязка заданных значений PZD PROFIBUS | 50009 | | Сразу |
| 916:6 | Привязка фактических значений PZD PROFIBUS | 50010 | | Сразу |
| 916:7 | Привязка фактических значений PZD PROFIBUS | 50011 | | Сразу |
| 916:8 | Привязка фактических значений PZD PROFIBUS | 50011 | | Сразу |
| 916:9 | Привязка фактических значений PZD PROFIBUS | 50012 | | Сразу |
| 916:10 | Привязка фактических значений PZD PROFIBUS | 50012 | | Сразу |

Рис. 3-5 Данные процесса датчика 1

Принцип действия:

- Сначала установить P922 на значение 0, затем сохранить и нажать Reset.
- Теперь изменить P915:6, P916:6 ... P916:10.

| | | | | |
|--------|--|-------|--|----------|
| 922 | Выбор телеграммы PROFIBUS | 0 | | Power On |
| 915:6 | Привязка заданных значений PZD PROFIBUS | 50013 | | Сразу |
| 916:6 | Привязка фактических значений PZD PROFIBUS | 50014 | | Сразу |
| 916:7 | Привязка фактических значений PZD PROFIBUS | 50015 | | Сразу |
| 916:8 | Привязка фактических значений PZD PROFIBUS | 50015 | | Сразу |
| 916:9 | Привязка фактических значений PZD PROFIBUS | 50016 | | Сразу |
| 916:10 | Привязка фактических значений PZD PROFIBUS | 50016 | | Сразу |

Рис. 3-6 Данные процесса датчика 2

Согласование машинных данных в системе управления

Таблица 3-9

| Машинные данные | Обозначение | Примечание |
|-----------------|------------------------|---|
| 30240 | ENC_TYPE[0] | 1 := инкрем. датчик 4 := EnDat |
| 31020 | ENC_RESOL[0] | Количество делений для кругового датчика |
| 34200 | ENC_REFP_MODE[0] | 1 := инкрем. Датчик 0 := EnDat |
| | | |
| 31000 | ENC_IS_LINEAR[0] | 0 := круговой датчик 1 := изм. линейка |
| 31010 | ENC_GRID_POINT_DIST[0] | Деление между штрихами измерительной линейки |
| | | |
| 31040 | ENC_IS_DIRECT[0] | 0 := датчик на двигателе 1 := датчик на нагрузке |
| | | |
| 32110 | ENC_FEEDBACK_POL[0] | 0 := стандарт -1:= инверсия направления |

Особенность:

Если при прямой измерительной системе используется измерительный щуп, то он должен быть подключен к SIMODRIVE 611UE к интерфейсу –X452, клемма I0.B, а его параметры необходимо ввести посредством параметра привода P672 с номером сигнала 80.

| | | | |
|-----|-----------------------------|----|-------|
| 672 | Функция входной клеммы I0.B | 80 | Сразу |
|-----|-----------------------------|----|-------|

Рис. 3-7 Установка для P672

Особенность для версий ПО от 2.1

Начиная с версии ПО 2.1, при подключении внешней круговой измерительной системы деления датчика в NC и в приводе могут быть различными.

Предпосылка:

NC ПО 2.1, 611U ПО 05.02.04

Возможно только при использовании одного 1-осевого силового модуля с PB-адресом 20 или 10.

Параметрирование посредством вспомогательной программы конфигурации привода

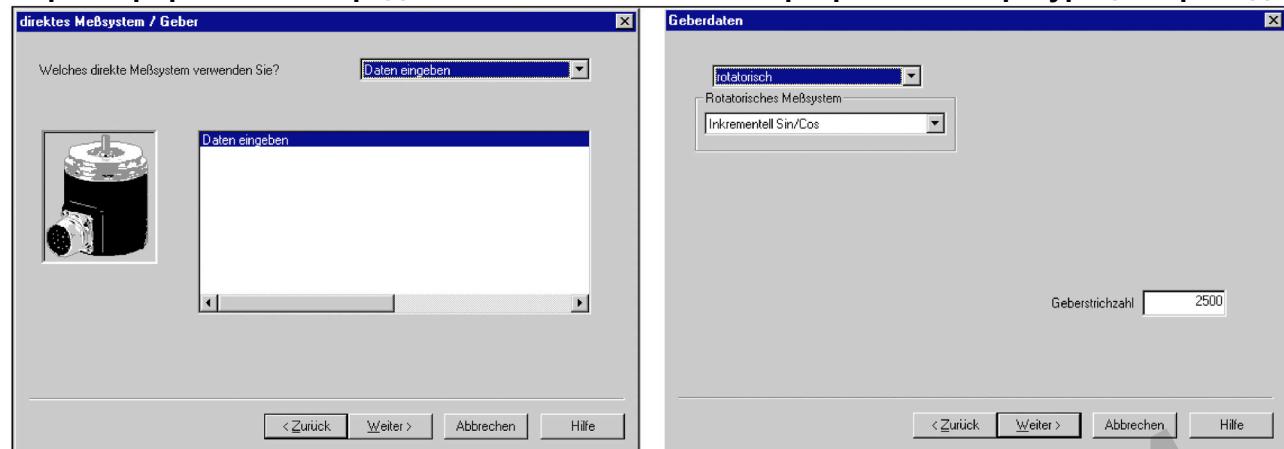


Рис. 3-8 Индикация

Выбор телеграммы через параметрирование PROFIBUS

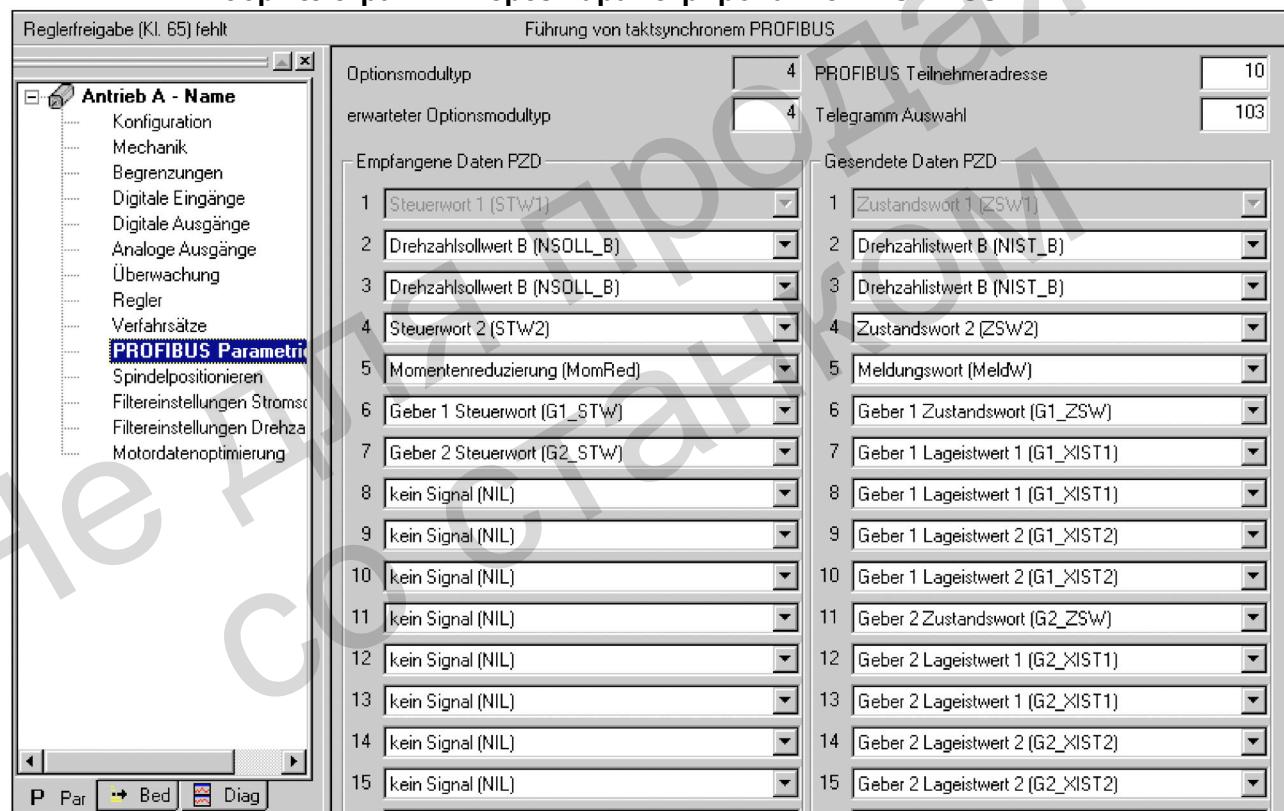


Рис. 3-9

Выбрать тип телеграммы 103.
Затем сохранить и нажать Reset.

Согласование машинных данных в системе управления

Таблица 3-10

| Машинные данные | Обозначение | Примечание |
|-----------------|--|---|
| 13060 | DRIVE_TELEGRAM_TYP[1] [номер привода – 1] | 103: интерфейс п-задач с датчиком 1 и датчиком 2 |
| 30230 | ENC_INPUT[0] | 2: фактическое значение датчика 2 (X412) |
| 31020 | ENC_RESOL[0] | Количество делений для кругового датчика |
| 31040 | ENC_IS_DIRECT[0] | 0:= датчик на двигателе 1:= датчик на нагрузке |
| 32110 | ENC_FEEDBACK_POL[0] | 0:= стандарт -1:= инверсия направления |
| 34200 | ENC_REF_MODE[0] | 1:= инкрем. Датчик 0:= EnDat |

3.9 Окончание ввода в эксплуатацию

После ввода системы ЧПУ в эксплуатацию изготовитель станка должен перед отправкой его конечному покупателю произвести внутреннее сохранение данных:

1. Провести внутреннее сохранение данных (требуется как минимум 3-я степень защиты)
 - нажать функциональную кнопку “Сохранить данные”
2. Сбросить степень доступа
 - нажать функциональную кнопку “Удалить пароль”

3.10 Индикация состояния привода

Servo Trace

Для сервисного обслуживания осей в меню диагностики имеется функция Servo Trace, с помощью которой можно представить сигналы осей в графическом виде.

Выбор данной функции осуществляется в режиме **Система \ Сервисное меню \Servo Trace**.



Указание

См. документ /ВН/ SINUMERIK 802D "Управление и программирование", глава 7

Ввод в эксплуатацию PLC

Общая информация

Задача PLC заключается в управлении электроавтоматикой станка. PLC реализован в виде программного обеспечения.

Программа пользователя, цикл PLC, всегда выполняется в следующей последовательности:

- Активизация модели процесса (входы, интерфейс пользователя, элементы времени)
- Обработка запросов коммуникации (панель оператора, программа Programming Tool PLC 802, начиная с версии 3.0)
- Обработка программы пользователя
- Анализ аварийных сигналов
- Выдача модели процесса (выходы, интерфейс пользователя)

В цикле PLC обрабатывает программу пользователя с первой операции и до последней. Программа пользователя может обращаться к аппаратным входам и выходам не прямо, а только через модель процесса. PLC активизирует входы и выходы в начале или в конце обработки программы. В результате эти сигналы остаются стабильными в течение цикла PLC.

Составление программы пользователя осуществляется с помощью программы Programming Tool PLC 802 (начиная с версии 3.1) с помощью релейно-контактных схем (PKC) (Ladder Diagramm). PKC – это графический язык программирования, представляющий собой релейно-контактные схемы.

Внимание

Основой для программы пользователя PLC является ПО, инсталлируемое из Toolbox–Programming Tool PLC 802 и “Библиотека циклов PLC 802”, а также их описания. Оно содержит библиотеку подпрограмм, а также примерные программы для токарного и фрезерного станка.

Указание

Если кнопки "Stop" и "Reset" на станочном пульте не реализованы в виде размыкающих контактов, то нельзя обнаружить обрыв провода.

Контроль может быть реализован с помощью программного обеспечения, как это показано в примере MCP_802D (SBR 34) библиотеки подпрограмм.

4.1 Первый пуск PLC

Система SINUMERIK 802D поставляется с программой пользователя, которая состоит только из одной команды NOP (no operation) и находится в постоянной памяти. Программу, соответствующую требованиям станка, пользователь должен составлять самостоятельно.

4.2 Режимы ввода в эксплуатацию PLC

Таблица 4-1 Режимы ввода в эксплуатацию

| Выбор | | | Реакция | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|---|
| PCU Меню включения (802D) | PCU Меню запуска (802D) | PT PLC 802 (PC) | Предвари- тельный выбор программы PLC | Состояние програм- мы | Данные в постоян- ной памяти (защищены) | MD для PLC в интерфей- се пользова- теля |
| Нормальный пуск | <u>NCK-StartUp*</u> Нормальный пуск | | Программа пользова- теля *** | Работа (Run) | Без изменения | Ввод активных MD PLC |
| Пуск со значениями по умолчанию | Пуск со значениями по умолчанию | | Программа пользова- теля *** | Работа (Run) | Удалены | Стандарт- ные MD PLC |
| Пуск с сохранен- ными данными | Пуск с сохраненными данными | | Программа пользова- теля *** | Работа (Run) | Сохранен- ные данные | Сохранен- ные MD PLC |
| Стоп PLC после POWER ON | | Стоп PLC возможен в режиме Run или Stop | Без изменения | Стоп (Stop) | Без изменения | Ввод активных MD PLC |
| | <u>PLC-Start Up**</u> Новый старт | Работа (после останова) | Программа пользова- теля *** | Работа (Run) | Без изменения | Ввод активных MD PLC |
| | Новый старт и режим Debug | | Программа пользова- теля *** | Стоп (Stop) | Без изменения | Ввод активных MD PLC |
| | Общий сброс | | Программа пользова- теля *** | Работа (Run) | Удалены | Ввод активных MD PLC |
| | Общий сброс и режим Debug | | Программа пользова- теля *** | Стоп (Stop) | Удалены | Ввод активных MD PLC |

* Кнопка “Система” / функц. кнопка “Переключатель запуска” / NCK

** Кнопка “Система” / функц. кнопка “Переключатель запуска” / PLC

*** Загружается из постоянной памяти в память RAM

В результате действия режима Debug (см. "Управление и программирование", раздел 7) PLC после запуска системы остается в состоянии останова. Все пусковые режимы, устанавливаемые функциональными кнопками, начинают действовать только при следующем запуске системы.

Режим работы активизирует циклическую работу.

Для режима останова характерны следующие операции:

- Все аппаратные выходы заблокированы
- PROFIBUS-DP не действует
- Нет циклического режима (активная программа пользователя не обрабатывается)
- Маска процесса больше не обновляется ("замерзает")
- Действует аварийное отключение.

Только в режиме останова пользователь имеет возможность загрузить в систему ЧПУ скорректированный или новый проект. Программа пользователя активизируется только при следующем запуске системы или в режиме работы.

Не для продажи
со стакном

4.3 Аварийные сигналы PLC

Система отображает максимально 8 аварийных сигналов PLC (системные ошибки и ошибки пользователя).

PLC управляет информацией о сбоях в каждом цикле PLC. Производится запись аварийных сигналов в память или их удаление в списке ошибок (сигналов сбоя) в зависимости от времени их появления. Первой ошибкой в перечне всегда является последняя по времени появления.

При наличии более 8 аварийных сигналов отображаются первые семь и последняя появившаяся ошибка с самым высоким приоритетом для удаления.

Реакция на ошибки и критерии сброса

Кроме того, PLC управляет и реакциями на ошибки. Реакции на ошибки действуют всегда, независимо от количества активных сигналов сбоя. В зависимости от вида реакции PLC вызывает необходимое действие на ошибку.

Для каждого сигнала сбоя необходимо определить критерий удаления. Стандартно PLC использует критерий удаления SELF-CLEARING (см. Проектирование ошибок пользователя).

К критериям удаления относятся:

- **POWERONCLEAR:** Ошибка удаляется путем выключения и включения системы ЧПУ.
- **CANCELCLEAR:** Ошибка удаляется нажатием кнопки Cancel или Reset (аналогично сигналам сбоя NCK).
- **SELF-CLEARING:** Ошибка удаляется путем устранения причины сбоя.

Условия удаления имеют следующий приоритет:

- **POWERON CLEAR:** системные ошибки (самый высокий приоритет)
- **CANCEL CLEAR:** системные ошибки
- **SELF-CLEARING** системные ошибки
- **POWERON CLEAR:** ошибки пользователя
- **CANCELCLEAR:** ошибки пользователя
- **SELF-CLEARING** ошибки пользователя (самый низкий приоритет)

Для каждой ошибки определяются реакции, которые эта ошибка должна вызвать в PLC. Стандартно PLC использует реакцию на ошибку SHOWALARM.

Реакциями на ошибку являются:

- PLC-Stop (Стоп PLC): прекращается отработка программы пользователя, перестает действовать PROFIBUS-DP и блокируются выходы.
- NOT-AUS (Аварийный останов): после обработки программы пользователя в интерфейсе пользователя PLC передает в NCK сигнал "Аварийное отключение".
- Vorschubsperrre (Блокировка подачи): после обработки программы пользователя в интерфейсе пользователя PLC передает в NCK сигнал "Блокировка подачи".
- Einflesesperre (Блокировка считывания): после обработки программы пользователя в интерфейсе пользователя PLC передает в NCK сигнал "Блокировка считывания".
- NC-Startsperrre (Блокировка старта ЧПУ): после обработки программы пользователя в интерфейсе пользователя PLC передает в NCK сигнал "Блокировка старта ЧПУ".
- SHOWALARM (индикация ошибки): данный сигнал не имеет реакции на ошибку.

4.3.1 Общие ошибки PLC



Указание

См. "SINUMERIK 802D Руководство по диагностике"

4.3.2 Аварийные сигналы пользователя

Пользователю предоставляются в интерфейсе "1600xxxx" две подобласти (0,1) для определения своего аварийного сигнала.

- Подобласть 0: 4 x 8 бит для установки ошибок пользователя (фронт 0 → 1).
Байт 0: бит 0 => 1-я ошибка пользователя "700000".
Байт 1: бит 0 => 9-я ошибка пользователя "700008".
Байт 7: бит 7 => 64-я ошибка пользователя "700063".

Новая ошибка пользователя активизируется соответствующим битом (подобласть 0), фронт 0/1.

- Подобласть 1: Переменные ошибок пользователя.
Подобласть 1 предназначена для дополнительной информации пользователя.
Чтение и запись возможны только в виде двойного слова.
- Подобласть 2: Реакция на ошибку
Байт 0: бит 0 => блокировка старта ЧПУ
бит 1 => блокировка считывания
бит 2 => блокировка подачи всех осей
бит 3 => аварийный останов
бит 4 => стоп PLC

С помощью подобласти 2 пользователь может анализировать активные реакции на ошибки. Здесь возможно только считывание.

Самосбрасывающиеся ошибки пользователь может устраниТЬ путем сброса соответствующего бита в подобласти 0 (фронт 1 → 0).

4.1 Первый пуск PLC

При наличии других ошибок PLC распознает соответствующее условие удаления и сбрасывает данные сигналы сбоя. Если бит в ошибке пользователя еще существует, сигнал появляется вновь.

Принцип действия аварийного сигнала пользователя

Аварийный сигнал пользователя имеет более высокий приоритет, чем соответствующий сигнал интерфейса (например, блокировка старта NC, блокировка считывания, блокировка подачи и аварийный останов).

Проектирование аварийных сигналов пользователя

Для каждого аварийного сигнала существует байт проектирования. Пользователь может проектировать аварийные сигналы в параметре **14516: USER_DATA_PLC_ALARM**.

Установка по умолчанию параметра MD14516[0...31]: 0 => SHOWALARM / SELF-CLEARING аварийный сигнал пользователя.

Строение байта проектирования:

- бит 0 – бит 5: Реакция на ошибку
- бит 6 – бит 7: Критерий сброса.

| | | |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| Реакция на ошибку: | Бит0 – бит 5 = 0: | Индикация ошибки (по умолчанию) |
| | Бит0 = 1: | Блокировка старта ЧПУ |
| | Бит1 = 1: | Блокировка считывания |
| | Бит2 = 1: | Блокировка подачи по всем осям |
| | Бит3 = 1: | Аварийное отключение |
| | Бит4 = 1: | Стоп PLC |
| | Бит5 = | Резерв |

| | | |
|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Критерии сброса: | Бит6 + бит7 = 0: | Ошибка SELF-CLEARING (по умолчанию) |
| | Бит6 = 1: | Ошибка ошибки CANCELCLEAR |
| | Бит7 = 1: | Ошибка POWERONCLEAR |

Реакция на ошибку "Стоп PLC" всегда имеет условие сброса POWER ON.

Тексты аварийных сигналов

Пользователь имеет две возможности для определения собственных текстов ошибок.

- посредством кнопки **Система \ функцион. кнопки PLC \ Edit PLC txt** (см. "Управление, программирование, глава 7")
- посредством программного обеспечения Toolbox: редактирование и загрузка файла с текстами ошибок с помощью программы Text Manager

Если пользователь не вводит текст аварийного сигнала, то отображается только его номер.

Знак % в тексте аварийного сигнала является обозначением дополнительной переменной. В типе переменной указывается форма ее представления.

Возможны следующие типы переменных:

- %D целое десятичное число
- %I целое десятичное число
- %U десятичное число без начального знака
- %O целое восьмеричное число
- %X целое шестнадцатеричное число
- %B двоичное изображение 32-битового значения
- %F 4-байтовое число со скользящей запятой.

Примеры текстов аварийных сигналов (Указание: Текст после знака "//" является комментарием и не отображается.)

- 700000 " " // Только номер ошибки пользователя
- 700001 " Конечный выключатель оси X +"
- 700002 "%D " // Только переменная в виде целого десятичного числа
- 700003 " Номер ошибки с фиксированным текстом и переменной %X "
- 700004 " %U Номер ошибки с переменной и фиксированным текстом "
- 700005 "Действует контроль оси: %U"

Индикация: 700005 Действует контроль оси: 1

или

700005 Действует контроль оси: 3

4.4 Программирование PLC

Создание программы пользователя PLC осуществляется с помощью Programming Tool PLC 802.

Использование контроллера S7-200 описано в документации "Система автоматизации SIMATIC S7-200. Справочник". Программное обеспечение Programming Tool PLC 802 реализует часть функций, описанных в данной документации.

По сравнению с базовой системой S7-200 MicroWin необходимо учитывать следующее:

- Программирование программы пользователя возможно только в виде релейно-контактных схем.
- Поддерживается лишь часть языка программирования S7-200.
- Преобразование программы пользователя осуществляется в режиме off-line на программаторе/ПК или автоматически при загрузке в систему ЧПУ.
- Возможна загрузка проекта в систему (Download).
- Можно произвести загрузку проекта из системы (Upload).
- Косвенная адресация данных не возможна. В результате исключаются ошибки программирования во время работы.
- Пользователь должен управлять своими данными, информацией о процессе в соответствии с указанным типом данных.

Пример:

| | | | |
|--------------|------------|--------------------------------|----------|
| Информация 1 | Значение T | Величина памяти двойного слова | (32 бит) |
| Информация 2 | Коррекция | Величина памяти байта | (8 бит) |

Данные пользователя

| | | |
|--------|---------------|----------------|
| Байт 0 | Двойное слово | (Информация 1) |
| Байт 4 | Байт | (Информация 2) |

Пользователь не должен беспорядочно обращаться к этим данным, т.к. в этом случае ему пришлось бы учитывать способ доступа к ним.

- Кроме того, для всех данных следует учитывать выравнивание данных в модели памяти и их тип.

Пример

| | |
|-----------------------|--|
| Бит маркера | MB0.1, MB3.5 |
| Байт маркера | MB0, MB1, MB2 |
| Слово маркера | MW0, MW2; MW4 |
| Двойное слово маркера | MW3, MW5 ... не допускаются |
| | MD0, MD4, MD8 |
| | MD1, MD2, MD3, MD5 ... не допускаются |

Таблица 4-2 Типы данных, допустимые в PLC

| Тип данных | Размер | Выравнивание адреса | Диапазон для логических операций | Диапазон для арифметических операций |
|--------------------------|---------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| BOOL | 1 бит | 1 | 0,1 | - |
| BYTE | 1 байт | 1 | 00 ... FF | 0 ... +255 |
| WORD | 2 байта | 2 | 0000...FFFF | -32 768 ...+32 767 |
| DWORD (двойное слово) | 4 байта | 4 | 0000 0000 ...FFFF FFFF | - 2 147 483 648 ... +2 147 483 647 |
| REAL | 4 байта | 4 | - | $\pm 10^{-37} \dots \pm 10^{38}$ |

Проект PLC

Программа Programming Tool PLC 802 всегда управляет одним проектом (логические соединения, символы и комментарии). В режиме Download (загрузка) можно записать в память системы ЧПУ всю важную информацию по проекту. В режиме Upload (выгрузка) осуществляется передача информации из системы ЧПУ в ПК.

Система ЧПУ может записать в память максимально 6000 команд и 1500 символов.

Пользователь может воздействовать на необходимый объем памяти PLC посредством следующих компонентов:

- количество команд;
- количество и длина символьических имен;
- количество и длина комментариев.

Контактный план S7-200

Адреса и операции могут быть определены в "интернациональном" режиме изображения. В контактном плане пользователь программирует свою программу в виде схем. Каждой схеме соответствует определенная логика, которая отображает соответствующий процесс. В контактном плане в качестве основных элементов используются контакты, катушки и блоки. Контакты могут быть нормально открытыми и нормально закрытыми. Каждая катушка соответствует реле. Блок соответствует определенной функции. Блок может активизироваться битом разрешения.

4.4.1 Перечень команд

Таблица 4-3 Обозначение операндов

| Обозначение операнда | Описание | Диапазон |
|----------------------|------------------------|--|
| V | Данные | V1000.0000.0 - V7999.9999.7 |
| T | Таймеры | T0 до T15 (100 мс) T16 до T39 (10 мс) |
| C | Счетчики | C0 до C31 |
| I | Маска цифровых входов | I0.0 до I17.7 |
| Q | Маска цифровых выходов | Q0.0 до Q11.7 |
| M | Маркер | M0.0 до M 383.7 |
| SM | Специальные маркеры | SM0.0 до SM 0.6 (см. табл.4-6) |
| AC | Аккумулятор | AC0 ... AC3 |
| L | Локальные данные | L0.0 до L51.7 |

Таблица 4-4 Образование адреса в диапазоне V (см. интерфейс пользователя)

| Тип (номер модуля) | Номер диапазона (канал, ось) | Диапазон | Коррекция | Адресация |
|--------------------|------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| 00 (10 – 79) | 00 (00 – 99) | 0 (0 – 9) | 000 (000 – 999) | Символическая (8-разрядная) |

Таблица 4-5 Диапазоны операндов 802D

| Метод доступа | Диапазоны действующих operandов для программирования 802D |
|-----------------------|--|
| Bit Access (Byte.Bit) | V(1000 0000.0–7900 9999.7) I(0–17.7) Q(0.0–11.7) M(0.0–255.7) SM(0.0–0.7) – T(0–39) C(0–31) |
| Byte Access | VB(1000 0000–7999 9999) IB(0–17) QB(0–11) MB(0–383) AC(0–3) SMB(0) – KB (Constant) |
| Word Access | VW(1000 0000–7999 9998) T(0–39) C(0–31) IW(0–16) QW(0–10) MW(0–382) AC(0–3) – – KW (Constant) |
| Double Word Access | VD(1000 0000–7999 9994) ID(0–14) QD(0–8) MD(0–380) AC(0–3) – – AC(0–3) KD (Constant) |

Таблица 4-6 Определение битов специальных маркеров SM

| Биты SM | Описание |
|---------|---|
| SM 0.0 | Маркер с определенным сигналом "1" |
| SM 0.1 | Исходное состояние: первый цикл PLC – "1", следующие циклы – "0" |
| SM 0.2 | Потеря данных в буферной памяти – действует только в первом цикле PLC ("0" – данные в порядке, "1" – данные потеряны) |
| SM 0.3 | POWER ON: первый цикл PLC – "1", следующие циклы – "0" |
| SM 0.4 | Такт 60 с. (Сначала "0" для 30 с., затем "1" для 30 с.) |

Таблица 4-6 Определение битов специальных маркеров SM

| Биты SM | Описание |
|---------|--|
| SM 0.5 | Такт 1 с. (Сначала "0" для 0,5 с., затем "1" для 0,5 с.) |
| SM 0.6 | Такт цикла PLC (один цикл "0", следующий цикл "1") |

В PT802 в режиме "View STL" пользователь может только посмотреть перечень указаний (STL). В этой форме изображения (см. таблицу: "Мнемоника") представлена последовательная обработка.

4.4.2 Пояснение операций со стеком

Таблица 4-7 Набор команд

| ОСНОВНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ | | |
|---|----------------|-----------------------------------|
| Команда | Графич. символ | Действующие операнды |
| Load нормально открыт | | n: V, I, Q, M, SM, T, C, L |
| And n=1 замкнут | | |
| Or n=0 разомкнут | | |
| Load Not нормально закрыт | | |
| And Not n=0 замкнут | | |
| Or Not n=1 разомкнут | | |
| Output на входе 0, n=0 на входе 1, n=1 | | n: V, I, Q, M, T, C, L |
| Set (1 Bit) на входе 0, не устанавливать на входе 1 или ↑ | | S_Bit: V, I, Q, M, T, C, L n=1 |
| Reset (1 Bit) на входе 0, не сбрасывать на входе 1 или ↑ | | S_Bit: V, I, Q, M, T, C, L n=1 |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ | | |
|--|----------------|----------------------|
| Команда | Графич. символ | Действующие операнды |
| Edge Up на входе ↑ замкнут (1 цикл PLC) | | |
| Edge Down на входе ↓ замкнут (1 цикл PLC) | | |
| Logical Not на входе 0, на выходе 1 на входе 1, на выходе 0 | | |
| No operation | | n = 0 ... 255 |

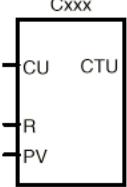
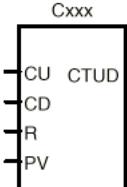
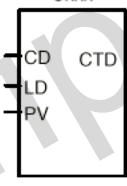
| СРАВНЕНИЕ БАЙТОВ (без знака) | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---|
| Команда | Графич. символ | Действующие операнды | |
| Load Byte = a = b замкнут | a | a: | VB, IB, QB, MB, SMB, AC, Constant, LB |
| And Byte = a \neq b разомкнут | | | b: VB, IB, QB, MB, SMB, AC, Constant, LB |
| Or Byte = | | | |
| Load Byte \geq a \geq b замкнут | a | a: | VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW |
| And Byte \geq a < b разомкнут | | | b: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW |
| Or Byte \geq | | | |
| Load Byte \leq a \leq b замкнут | a | a: | VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW |
| And Byte \leq a > b разомкнут | | | b: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW |
| Or Byte \leq | | | |

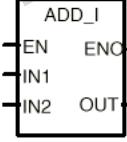
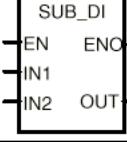
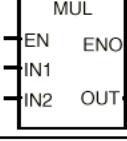
| СРАВНЕНИЕ СЛОВ (со знаком) | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---|
| Команда | Графич. символ | Действующие операнды | |
| Load Word = a = b замкнут | a | a: | VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW |
| And Word = a \neq b разомкнут | | | b: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW |
| Or Word = | | | |
| Load Word \geq a \geq b замкнут | a | a: | VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW |
| And Word \geq a < b разомкнут | | | b: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW |
| Or Word \geq | | | |
| Load Word \leq a \leq b замкнут | a | a: | VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW |
| And Word \leq a > b разомкнут | | | b: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW |
| Or Word \leq | | | |

| СРАВНЕНИЕ ДВОЙНЫХ СЛОВ (со знаком) | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|
| Команда | Графич. символ | Действующие операнды | |
| Load DWord = a = b замкнут | a | a: | VD, ID, QD, MD, AC, Constant, LB |
| And DWord = a \neq b разомкнут | | | b: VD, ID, QD, MD, AC, Constant, LB |
| Or DWord = | | | |
| Load DWord \geq a \geq b замкнут | a | a: | VD, ID, QD, MD, AC, Constant, LB |
| And DWord \geq a < b разомкнут | | | b: VD, ID, QD, MD, AC, Constant, LB |
| Or DWord \geq | | | |
| Load DWord \leq a \leq b замкнут | a | a: | VD, ID, QD, MD, AC, Constant, LB |
| And DWord \leq a > b разомкнут | | | b: VD, ID, QD, MD, AC, Constant, LB |
| Or DWord \leq | | | |

| СРАВНЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ СЛОВ (со знаком) | | |
|--|----------------|-------------------------------------|
| Команда | Графич. символ | Действующие операнды |
| Load RWord = a = b замкнут | a | a: VD, ID, QD, MD, AC, Constant, LD |
| And RWord = a \neq b разомкнут | | b: VD, ID, QD, MD, AC, Constant, LD |
| Or RWord = | | |
| Load RWord \geq a \geq b замкнут | a | |
| And RWord \geq a < b разомкнут | | |
| Or RWord \geq | | |
| Load RWord \leq a \leq b замкнут | a | |
| And RWord \leq a > b разомкнут | | |
| Or RWord \leq | | |

| ТАЙМЕРЫ | | |
|--|----------------|--|
| Команда | Графич. символ | Действующие операнды |
| Timer Retentive On Delay EN=1, старт EN=0, останов Если T_Value \geq PT, T_bit=1 | | Enable: (IN) S0 Txxx: T0 – T31 Preset: (PT) VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant 100 ms T0 – T15 10 ms T16 – T31 |
| Timer On Delay EN=1, старт EN=0, останов Если T_Value \geq PT, T_bit=1 | | Enable: (IN) S0 Txxx: T0 – T31 Preset: (PT) VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant 100 ms T0 – T15 10 ms T16 – T31 |
| Timer Of Delay Если T_Value < PT, T_bit=1 | | Enable: (IN) S0 Txxx: T0 – T31 Preset: (PT) VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant 100 ms T0 – T15 10 ms T16 – T31 |

| СЧЕТЧИКИ | | | |
|---|--|--|--|
| Команда | Графич. символ | Действующие операнды | |
| Count Up CU ↗, значение+1 R=1, сброс Если C_Value ≥ PV, C_bit=1 |  | Cnt Up: (CU) S1 Reset: (R) S0 Cxxx: C0 – 31 Preset: (PV) VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW | |
| Count Up/Down CU ↗, значение+1 CD ↗, значение-1 R=1, сброс Если C_Value ≥ PV, C_bit=1 |  | Cnt Up: (CU) S2 Cnt Dn: (CD) S1 Reset: (R) S0 Cxxx: C0 – 31 Preset: (PV) VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW | |
| Count Down Если C_Value = 0, C_bit=1 |  | Cnt Down: (CD) S2 Reset: (R) S0 Cxxx: C0 – 31 Preset: (PV) VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW | |

| МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | | | |
|---|---|--|--|
| Команда | Графич. символ | Действующие операнды | |
| Word Add Если EN = 1, Word Subtract b = a + b b = b - a |  | Enable: EN In: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW Out: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, LW | |
| DWord Add Если EN = 1, DWord Subtract b = a + b b = b - a |  | Enable: EN In: VD, ID, QD, MD, AC, Constant, LD Out: VD, ID, QD, MD, AC, LD | |
| Multiply Если EN = 1, b = a x b |  | Enable: EN In: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW Out: VD, ID, QD, MD, AC, LD | |

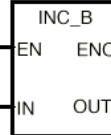
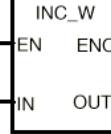
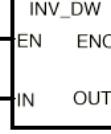
| Команда | Графич. символ | Действующие операнды |
|---|----------------|---|
| Divide Если EN = 1, $b = b \div a$ Out: 16 bit остаток Out+2: 16 bit частное | | Enable: EN In: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW Out: VD, ID, QD, MD, LD |
| Add Subtract Real Numbers b = a + b b = b - a | | Enable: EN In: VD, ID, QD, MD, AC, Constant, LD Out: VD, ID, QD, MD, AC, LD |
| Multiply Divide Real Numbers b = a x b b = b ÷ a | | Enable: EN In: VD, ID, QD, MD, AC, Constant, LD Out: VD, ID, QD, MD, AC, LD |

ПРИРАЩЕНИЕ, УМЕНЬШЕНИЕ

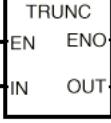
| Команда | Графич. символ | Действующие операнды |
|---|----------------|---|
| Increment Decrement Byte Если EN = 1, $a = a + 1$ $a = a - 1$ | | Enable: EN In: VB, IB, QB, MB, AC, Constant LB Out: VB, IB, QB, MB, AC, LB |
| Increment Decrement Word Если EN = 1, $a = a + 1$ $a = a - 1$ $a = /a$ | | Enable: EN In: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW Out: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, LW |
| Increment Decrement. Если EN = 1, $a = a + 1$ $a = a - 1$ | | Enable: EN In: VD, ID, QD, MD, AC, Constant, LD Out: VD, ID, QD, MD, AC, LD |

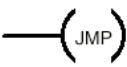
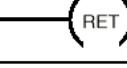
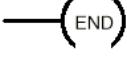
ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

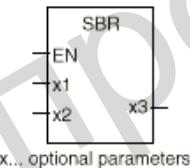
| Команда | Графич. символ | Действующие операнды |
|---|----------------|---|
| Byte AND Byte OR Byte XOR Если EN = 1, $b = a \text{ AND } b$ $b = a \text{ OR } b$ $b = a \text{ XOR } b$ | | Enable: EN In: VB, IB, QB, MB, AC, Constant, LB Out: VB, IB, QB, MB, AC, LB |
| Word AND Word OR Word XOR Если EN = 1, $b = a \text{ AND } b$ $b = a \text{ OR } b$ $b = a \text{ XOR } b$ | | Enable: EN In: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW Out: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, LW |

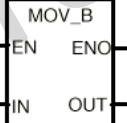
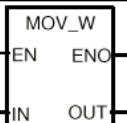
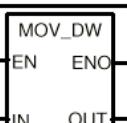
| Команда | Графич. символ | Действующий операнд | |
|------------------------------------|--|---|---|
| DWord AND DWord OR DWord XOR | Если EN = 1, b = a AND b b = a OR b b = a XOR b |  | Enable: EN In: VD, ID, QD, MD, AC, Constant, LD Out: VD, ID, QD, MD, AC, LD |
| Invert Byte | Если EN = 1, a = /a |  | Enable: EN In: VB, IB, QB, MB, AC, Constant, LB Out: VB, IB, QB, MB, AC, LB |
| Invert Word | Если EN = 1, a = /a |  | Enable: EN In: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW Out: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, LW |
| Invert DWord | Если EN = 1, a = /a |  | Enable: EN In: VD, ID, QD, MD, AC, Constant, LD Out: VD, ID, QD, MD, AC, LD |

| ОПЕРАЦИИ СДВИГА И ВРАЩЕНИЯ | | | |
|--------------------------------|--|---|--|
| Команда | Графич. символ | Действующие операнды | |
| Shift Right Shift Left | Если EN = 1, a = a SR c bits a = a SL c bits |  | Enable: EN In: VB, IB, QB, MB, AC, Constant, LB Out: VB, IB, QB, MB, AC Count: VB, IB, QB, MB, AC, Constant, LB |
| Shift Right Shift Left | Если EN = 1, a = a SR c bits a = a SL c bits |  | Enable: EN In: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW Out: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, LW Count: VB, IB, QB, MB, AC, Constant, LB |
| DWord Shift R DWord Shift L | Если EN = 1, a = a SR c bits a = a SL c bits |  | Enable: EN In: VD, ID, QD, MD, AC, Constant, LD Out: VD, ID, QD, MD, AC, LD Count: VB, IB, QB, MB, AC, Constant, LB |

| ОПЕРАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ | | | |
|---|---|---|---|
| Команда | Графич. символ | Valid Operands | |
| Convert Double Word Integer to a Real | Если EN = 1, преобразование целого числа двойного слова i в реальное число o. |  | Enable: EN In: VD, ID, QD, MD, AC, Constant, LD Out: VD, ID, QD, MD, AC, LD |
| Convert a Real to a Double Word Integer | Если EN = 1, преобразование реального числа i в целое число двойного слова o. |  | Enable: EN In: VD, ID, QD, MD, AC, Constant, LD Out: VD, ID, QD, MD, AC, LD |

| ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ | | |
|--|---|----------------------------------|
| Команда | Графич. символ | Действующие операнды |
| Jump to Label Если EN = 1, переход к метке n. |  | Enable: EN Label: WORD: 0–127 |
| Label Метка для перехода |  | Label: WORD: 0–127 |
| Conditional Return from Subroutine Если EN = 1, выход из подпрограммы. |  | Enable: EN |
| Return from Subroutine Выход из подпрогр. |  | |
| Conditional End Если EN = 1, END заканчивает основное сканирование. |  | Enable: EN |

| ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ | | |
|---|--|------------------------|
| Команда | Графич. символ | Действующие операнды |
| Subroutine Если EN ≠ 0, переход к подпрограмме n. |  | Label: Constant : 0–63 |

| ОПЕРАЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ЗАПОЛНЕНИЯ И ПОИСКА | | |
|--|---|---|
| Команда | Графич. символ | Действующие операнды |
| Move Byte Если EN = 1, копирование i в o. |  | Enable: EN In: VB, IB, QB, MB, AC, Constant, LB Out: VB, IB, QB, MB, AC, LB |
| Move Word Если EN = 1, копирование i в o. |  | Enable: EN In: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, Constant, LW Out: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, LW |
| Move DWord Если EN = 1, копирование i в o. |  | Enable: EN In: VD, ID, QD, MD, AC, Constant, LD Out: VD, ID, QD, MD, AC, LD |

| Команда | Графич. символ | Действующие операнды |
|--|----------------|---|
| Move Real Если EN = 1, копирование i в o. | | Enable: EN In: VD, ID, QD, MD, AC, Constant, LD Out: VD, ID, QD, MD, AC, LD |
| Swap Bytes Если EN = 1, замена MSB и LSB в w. | | Enable: EN In: VW, IW, QW, MW, T, C, AC, LW |

4.4.3 Организация программы

Каждый программист должен разделить свою программу пользователя на законченные отрезки (подпрограммы). Язык программирования S7-200 дает пользователю возможность структурного построения его программы. Существуют два вида программ: главная программа и подпрограмма. Возможны восемь уровней программ.

Цикл PLC может быть кратным внутреннему такту интерполяции системы ЧПУ (такт IPO). Изготовитель станка должен установить цикл PLC в соответствии со своими условиями (см. параметр "PLC_IPO_TIME_RATIO"). При соотношении IPO/PLC 1:1 возможна самая быстрая циклическая обработка.

Пример: Программист, с помощью определенного им самим счетчика цикла, создает в своей главной программе систему управления процессом. При этом в одной подпрограмме (UP0) собраны все циклические сигналы, подпрограмма UP1/UP2 вызывается через каждые два цикла, а UP3 управляет всеми сигналами с растром в три цикла.

4.4.4 Организация данных

Данные могут быть разделены на три группы:

- не сохраняемые в памяти
- постоянно хранящиеся в памяти
- машинные данные для PLC (эти машинные данные действуют при каждом включении напряжения POWER ON).

Большинство данных, например, модель процесса, таймеры и счетчики, не хранятся в памяти постоянно и сбрасываются при каждом запуске системы.

Для данных, которые должны постоянно храниться в памяти, есть специальный диапазон (**1400 0000-1400 0127**). Туда пользователь может записывать все данные, которые должны сохраняться и при POWER ON.

С помощью MD PLC (см. интерфейс пользователя) пользователь может ввести данные в свою программу или параметрировать различные части программы.

4.4.5 Интерфейс для связи с устройством ЧПУ

Данный интерфейс может быть выбран в режиме **СИСТЕМА** с помощью функциональных кнопок **PLC\STEP7-connect**.

Этот интерфейс V24 остается активным при новом старте или нормальном пуске. В меню Programming Tool PLC 802 "PLC/Информация" можно контролировать связь с устройством ЧПУ (STEP7 connect active). Если интерфейс действует, в этом окне появляется, например, активный режим PLC (работа/останов).

4.4.6 Тест и текущий контроль программы пользователя

Контроль и анализ ошибок в программе пользователя возможны посредством:

- меню "Статус PLC": индикация и изменение вызванных операндов
- меню "Список статусов": индикация и изменение трех свободно выбираемых полей переменных
- программы PLC: индикация и наблюдение (статус) общей программы пользователя, включая символы и комментарии
- PT PLC 802: подключение программатора/ПК и активизация РТ. Также возможна связь через модем

4.5 Использование PLC (загрузка / вывод / копирование / сравнение)

Пользователь может в системе ЧПУ хранить свою программу PLC, копировать ее или перезаписать другим проектом PLC.

Можно использовать:

- программное обеспечение Programming Tool PLC 802
- программу PCIN (файл в двоичном коде)
- NC-карту

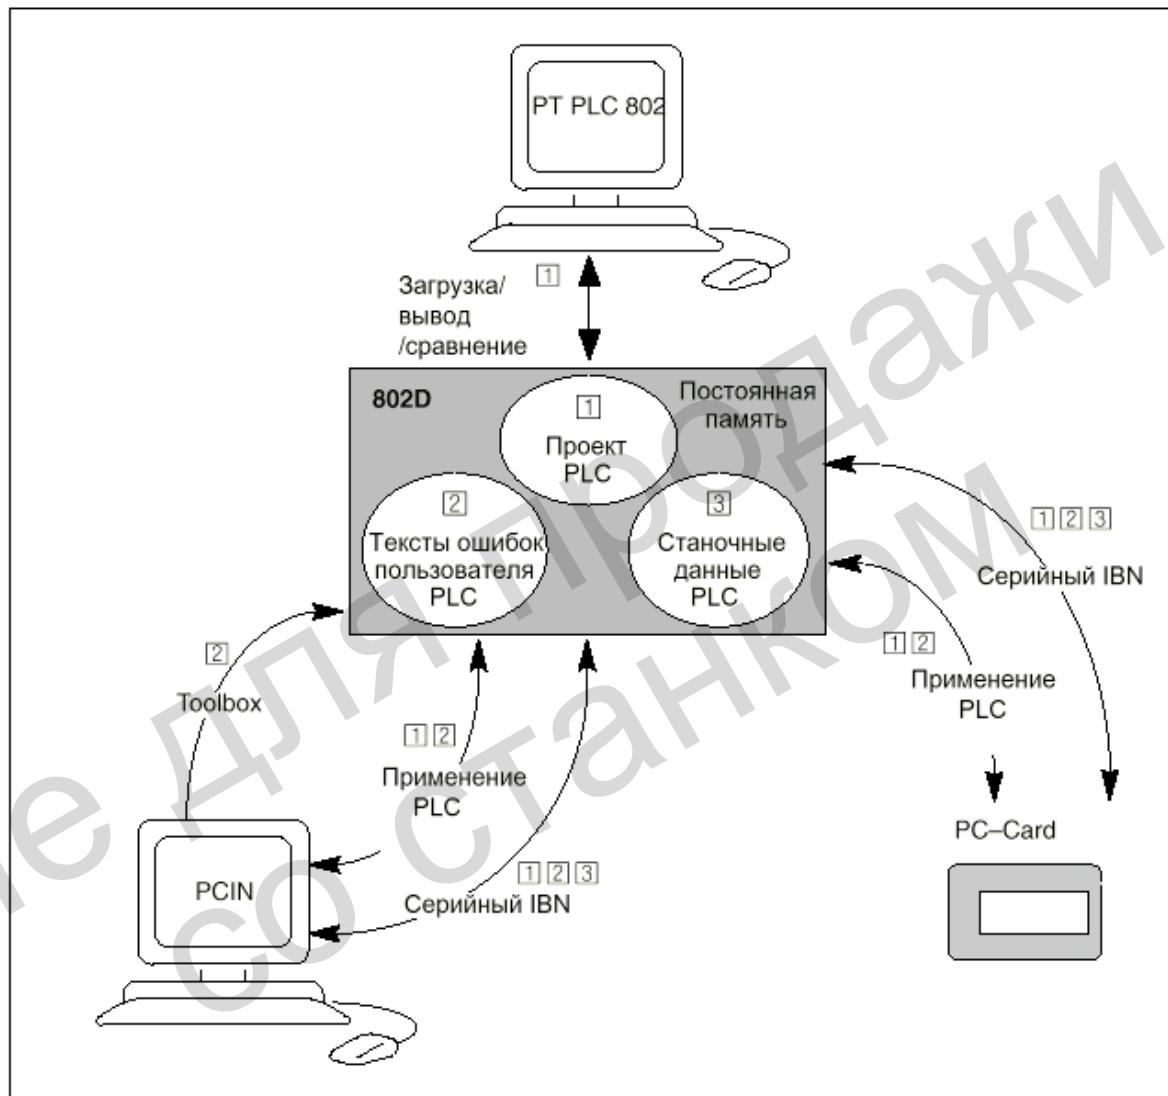


Рис. 4-1 Применение PLC в системе управления

Загрузка (Download)

С помощью данной функции осуществляется запись переданных данных в постоянную память ЧПУ (память загрузки).

- Загрузка проекта PLC с помощью Programming Tool PLC 802 (**Step 7 connect on**).
- Последовательный ввод в эксплуатацию с помощью программы WINPCIN (MD PLC, проект PLC и тексты ошибок пользователя), Data In или NC-карты
- Ввод программы PLC с помощью программы WINPCIN или NC-карты (проект PLC и тексты ошибок пользователя) аналогично последовательному вводу в эксплуатацию, Data In.

Загруженная программа пользователя PLC передается при следующем пуске системы из постоянной памяти в рабочую, и с этого момента она является активной в устройстве ЧПУ.

Выгрузка (Upload)

Программы применения PLC для сохранения можно вывести из постоянной памяти ЧПУ с помощью Programming Tool PLC 802, Tool WINPCIN или NC-карты.

- Вывод проекта PLC с помощью Programming Tool PLC 802 (Step 7 connect on). При считывании проекта из ЧПУ этот проект реконструируется в Programming Tool PLC 802.
- Последовательный ввод в эксплуатацию "Данные запуска" с помощью Tool WINPCIN (MD PLC, проект PLC и тексты ошибок пользователя), Data Out или NC-карты
- Вывод программ пользователя PLC с помощью программы WINPCIN или NC-карты (информация о проекте PLC и тексты ошибок пользователя), Data Out .

Сравнение (Compare)

Проект в Programming Tool PLC 802 сравнивается с проектом в постоянной памяти (память загрузки) в системе ЧПУ.

Индикация версии

Вызов посредством кнопки **СИСТЕМА** и функциональной кнопки " Сервисное меню / Версия".

- **Проект**

Передаваемый проект, включая программу пользователя, который после запуска ЧПУ действует в рабочей памяти PLC.

Программист в Programming Tool PLC 802 в комментарии к ОВ1 может использовать начало первой строки комментария для собственной дополнительной информации при индикации версии (см. View Properties).

4.6 Интерфейс пользователя

Этот интерфейс охватывает все сигналы между NCK/PLC и HMI/PLC. Дополнительно PLC осуществляет дешифровку команд вспомогательных функций для упрощения последующей обработки в памяти пользователя.



Указание

См. /FB/ SINUMERIK 802D Описание функций, глава 20

Серийный ввод в эксплуатацию и сохранение данных

5.1 Серийный ввод в эксплуатацию

Функции

Цель серийного ввода в эксплуатацию заключается в следующем:

- привести другое устройство ЧПУ на аналогичном станке в такое же состояние, как после первого ввода в эксплуатацию;
или
- с наименьшими затратами привести в исходное состояние новое устройство ЧПУ при сервисном обслуживании (например, после замены аппаратной части).

Условие

Условием для серийного ввода в эксплуатацию является наличие персонального компьютера (ПК) с интерфейсом V24 для передачи данных от ЧПУ и в обратном направлении, а также наличие NC-карты.

В ПК необходимо использовать программу **WINPCIN**.

Файл серийного ввода в эксплуатацию

Файл серийного ввода в эксплуатацию содержит:

- Машинные данные
- Параметры R
- Тексты сообщений об ошибках пользователя PLC
- Машинные данные индикации
- Программу пользователя PLC
- Программы по обработке деталей
- Циклы
- Установочные данные
- Смещения нулевой точки
- Коррекции инструмента
- Данные коррекции погрешности шага шпинделя
- Машинные данные привода SIMODRIVE 611UE

Предпосылка

Предпосылкой для серийного ввода в эксплуатацию является ПК с интерфейсом V.24 для переноса данных от/к системе управления и NC-карта.

В ПК следует применять программу **WINPCIN**.

Процесс выполнения с использованием персонального компьютера

1. Создать в ПК файл серийного ввода в эксплуатацию (передача из системы ЧПУ в ПК):
 - Произвести кабельное соединение V24 между ПК (интерфейс COM) и системой SINUMERIK 802D (COM1);
 - В программе WINPCIN в меню **RS232 Config** необходимо выполнить следующие установки (установки, не выделенные жирным шрифтом, соответствуют состоянию WINPCIN при включении):

| | |
|--------------------|--|
| Com Port | Номер интерфейса COM в ПК для связи с SINUMERIK 802D |
| BAUDRATE | Скорость передачи 19200 |
| Четность | нет |
| Бит данных | 8 |
| Стоповый бит | 1 |
| ПО (XON/XOFF) | выкл. |
| АО (RTS/CTS) | вкл. |
| Превышение времени | 0 с. |
| Формат BIN | ВКЛ. |
 - Вызвать в ПК меню "**Ввод данных**".
Ввести имена файлов (любое имя из архива) и начать передачу.
Компьютер переходит на режим приема и ожидает данные от ЧПУ.
 - В ЧПУ необходимо ввести пароль для степени защиты 2.
 - В меню "**Система \ Ввод/вывод данных**" выбрать строку "**Данные запуска ПК**" и, нажав кнопку "**Считать**", вывести файл серийного ввода в эксплуатацию.
2. Ввести файл серийного ввода в эксплуатацию из ПК в SINUMERIK 802D.
 - Произвести установку интерфейса V24 в соответствии с п.1.
 - В ЧПУ в меню "**Система \ Ввод/вывод данных**" выбрать строку "**Данные запуска ПК**" и нажать кнопку "**Запись**". После этого устройство готово к приему.
 - В компьютере, используя программу WINPCIN, в меню **Вывод данных** открыть файл серийного ввода и начать передачу.
 - В ЧПУ после начала считывания подтвердить режим серийного ввода в эксплуатацию в появившемся окне.
 - Во время и в конце передачи неоднократно производится запуск системы. После безошибочного выполнения передачи система ЧПУ находится полностью в рабочем состоянии.

Работа с использованием NC-карты

Внимание

На NC-карте должна быть сформирована система файлов Flash (макс. возможно 2 Мбайта) (см. главу 5.3).

NC-карта может быть вставлена или вынута только в отключенном состоянии PCU. Если выполнять эти действия при включенном ЧПУ, возможно повреждение карты.

1. Создать файл серийного ввода в эксплуатацию на NC-карте:
 - NC-карта (Flash-Card фирмы Сименс) должна быть установлена перед запуском системы!

- В системе ЧПУ необходимо ввести пароль для степени защиты 2.
 - В меню "**Система \ Ввод/вывод данных**" выбрать строку "**Данные запуска NC-карты**" и, нажав кнопку "**Считать**", вывести файл серийного ввода в эксплуатацию.
2. Ввести файл серийного ввода в эксплуатацию с NC-карты в SINUMERIK 802D.
- NC-карта (Flash-Card фирмы Сименс) должна быть установлена перед пуском системы!
 - В ЧПУ необходимо ввести пароль для степени защиты 2.
 - В ЧПУ в меню "**Система \ Ввод/вывод данных**" выбрать строку "**Данные запуска NC-карты**" и, нажав кнопку "**Записать**", произвести ввод файла серийного ввода в эксплуатацию.

Не для продажи
со стакном

5.2 Сохранение данных

5.2.1 Внутреннее сохранение данных

Для данных, находящихся в рабочей памяти, необходима внутренняя защита данных в постоянной памяти системы управления. Внутреннее сохранение данных следует использовать в тех случаях, если ЧПУ будет отключено более 50 часов (при минимальной продолжительности включения 10 мин. в день).

Рекомендация: после важных изменений данных необходимо сразу же произвести их внутреннее сохранение.

Указание

При внутреннем сохранении данных в постоянную память записывается копия содержимого рабочей памяти. Выборочное сохранение данных (например, только машинные данные без программ обработки деталей) невозможно.

Выполнение внутреннего сохранения данных:

В режиме "Система" или "Менеджер программ" нажать функциональную клавишу "Сохранить данные". (Требуется как минимум степень защиты 3)

Загрузка данных, сохраненных в системе ЧПУ:

- Запустить систему в режиме IBN "Загрузка сохраненных данных пользователя".
- Если данные в рабочей памяти потеряны, то при включении устройства (POWER ON) в память автоматически загружаются данные, сохраненные в постоянной памяти.

Указание

Появляется указание "4062 Произведена загрузка копии данных".

5.2.2 Внешнее сохранение данных через V.24

Внимание

Кабель V24 можно вставлять и вынимать только в отключенном состоянии PCU.

Кроме внутреннего сохранения данных возможно и внешнее сохранение данных пользователя.

Условием для сохранения данных вне ЧПУ является наличие ПК с интерфейсом V24 и программного обеспечения **WINPCIN** (содержится в ToolBox).

Внешнее сохранение данных нужно переодически производить при значительных изменениях данных и всегда - при окончании ввода в эксплуатацию.

Для полной защиты данных станка достаточно создать файл серийного ввода в эксплуатацию.

Варианты внешнего сохранения данных:

1. Производится считывание полного комплекта данных: **Серийный ввод в эксплуатацию**.
2. Файлы выводятся или вводятся частями. Можно выбрать в качестве **отдельных файлов** следующие данные пользователя:

Данные

- Машинные данные
- Установочные данные
- Данные инструмента
- Параметры R
- Смещение нулевой точки
- Данные компенсации (SSFK)

*Программы обработки деталей**Стандартные циклы**Циклы пользователя**Программы PLC (файл в двоичном коде).***Выполнение внешнего сохранения данных:**

- В меню "Система \ Ввод/вывод данных \ Установки RS232" выбрать формат текста.
- В программе WINPCIN также установить формат текста.
- В меню "Система \ Ввод/вывод данных \ Выбор данных" произвести передачу данных пользователя на внешний ПК в виде отдельных файлов через интерфейс V24.

Загрузка в систему данных, сохраненных вне системы:

В меню "Система \ Ввод/вывод данных" нажать функциональную кнопку "Записать".

5.2.3 Внешнее сохранение данных через NC-карту

Внимание

На NC-карте должна быть сформирована система файлов Flash (макс. возможно 2 Мбайта) (см. главу 5.3).

NC-карта может быть вставлена или вынута только в отключенном состоянии PCU. Если выполнять эти действия при включенном ЧПУ, возможно повреждение карты.

Варианты сохранения данных на NC-карте

- Данные ввода в эксплуатацию
- Приложения PLC
- Машинные данные индикации
- Тексты сообщений об ошибках пользователя PLC
- Программы по обработке деталей NC → NC-карта
- Программы по обработке деталей NC-карта → NC
- Данные ввода в эксплуатацию HMI (данные ввода в эксплуатацию с загруженными языками)

Выполнение внешнего сохранения данных

Активизировать процесс в меню **Ввод/вывод данных**, задействовав функциональную кнопку **Ввод/Вывод**.

5.3 Форматирование NC-карты

Для форматирования NC-карты в стартовом меню системы управления существует специальный пункт меню.

При выборе пункта “Формат NC-карты” можно удалить данные со вставленной NC-карту, а затем на ней отформатировать файловую систему размером 1,5 МВ.

Указание

Пункт меню отображается только при степени защиты 0...3.

Выполнение

- Если NC-карта вставлена, включить систему управления
- В стартовом меню выберите пункт “Формат NC-карты”.
- По окончание инициализации ответить на вопрос “Вы действительно хотите [Y/N]?”.
“N” Процесс завершается без форматирования
“Y” Процесс форматирования запускается при нажатии на клавишу **Input**.
- По окончанию форматирования можно отформатировать другие PC-карты.
“Формат другой NC-карты [Y/N]?”
“Y” При смене карты происходит запуск процесса
“N” Процесс завершается.
- Выключить и снова включить систему управления.

Указание

На NC-карте 8 Мбайт от Siemens с системным ПО для обновления данных также содержится система файлов с остаточным объемом памяти ок. 900 Кбайт.

В случае, если в распоряжении имеется программа Sinucopy от Siemens, то на чистой NC-карте можно разместить одну систему файлов объемом до 2 Мбайт. Большой диапазон системой не управляется.

5.4 Сохранение данных при отключении подсветки

В случае отключения подсветки в системе, управление с поддержкой меню невозможно. Если в системе управления произошло отключение подсветки, то с помощью специальной команды можно предпринять внешнее сохранение данных на ПК.

Для этого, как описано в главе 5.1, должно быть активизировано соединение V24 с одним ПК (установка двоичного формата, скорость передачи данных 19200).

После включения системы управления следует дать команду **CTRL S**. После этого серийный ввод в эксплуатацию выводится с последними актуальными данными.

Для заметок

Обновление программного обеспечения с помощью NC-карты

Общее

Изменение системного программного обеспечения может потребоваться по следующим причинам:

- необходимо установить новое системное программное обеспечение (новая версия);
- после замены аппаратной части, если нужно установить программное обеспечение, отличное от поставленного с ЧПУ.

Указание

Внешнее сохранение данных пользователя должно выполняться с помощью V24 (см. главу 5.1) или NC-карты (см. главу 5.2).

Выполнение

Предпосылка: Система ЧПУ выключена.

1. Вставить NC-карту с системным программным обеспечением и системой файлов Flash.



Предупреждение

NC-карта может быть вставлена или вынута только в отключенном состоянии PCU. Если выполнять эти действия при включенном ЧПУ, возможно повреждение карточки.

Внимание, версия ПО 02.xx.xx может загружаться только на блок PCU802 с оперативной памятью 32 Мбайт. Это блок PCU802 имеет заказной номер 6FC5610-0BA10-0AA1.

2. Включить ЧПУ.
3. В соответствии с текстом на экране:
"DRAM CHECK" (тест памяти DRAM)
"You can press SELECT-Key to get START UP MENU after DRAM Check"
(Нажать кнопку SELECT, чтобы выйти в стартовое меню после теста памяти DRAM)
нажать кнопку **SELECT**.
4. После теста памяти DRAM на дисплее появляется меню выбора.
С помощью курсора выбрать режим "software update" (обновление программного обеспечения) и произвести ввод с помощью кнопки **INPUT**.
5. Выполняется изменение программного обеспечения. Процесс сопровождается соответствующими сообщениями на экране.

После успешного выполнения изменения появляется следующая надпись:

"SINUMERIK 802D – UPDATE O.K."

"VERSION 802D SW xx.xx.xx

6. Перезагрузить систему ЧПУ.

7. Процесс обновления завершен, после установки пароля можно снова воспроизвести данные пользователя.

Указание

При необходимости загрузить язык в соответствии с главой 3.3.

Не для продажи
со стакном

Машинные и установочные данные

7

Тип данных

| | |
|----------------|--|
| BOOLEAN | логическое значение: 1 (TRUE) или 0 (FALSE) |
| BYTE | 8-битовое значение, как целое значение: от -128 до 127, как шестнадцатеричное значение: от 00 до FF; знак соответственно знаковому кадру ASCII, например, "а" |
| STRING | последовательность знаков (макс.16 знаков) |
| WORD | 16-битовое значение, как целое число: от -32768 до 32767 как шестнадцатеричное значение: от 0000 до FFFF |
| UNSIGNED WORD | 16-битовое значение, целое число: от 0 до 65535 шестнадцатеричное значение: от 0000 до FFFF |
| INTEGER | 16-битовое значение (здесь определяется на месте), целое число: от -32768 до 32767 |
| DWORD | 32-битовое значение, как целое число: от -2147483648 до 2147483647 как шестнадцатеричное значение: от 0000 0000 до FFFF FFFF |
| UNSIGNED DWORD | 32-битовое значение, целое число: от 0 до 4294967295 шестнадцатеричное значение: от 0000 0000 до FFFF FFFF |
| DOUBLE | 64-битовое значение, значение с плавающей точкой: от $\pm 4,19 \cdot 10^{-307}$ до $\pm 1,67 \cdot 10^{308}$ |

7.1 Перечень машинных данных

7.1.1 Машинные данные для индикации

| Номер | Обозначение MD | | | Ссылка на главу в "Описании функций" |
|---------------|--|---------------|----------------|--------------------------------------|
| Представление | Имя, пояснение | | | Степень защиты записи/ считывание |
| Единицы | Стандарт. значение | Мин. значение | Макс. значение | Тип данных |
| 202 | FIRST_LANGUAGE | | | 19 |
| десятичное | Основной язык | | | Power On 2/3 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | BYTE |
| 203 | DISPLAY_RESOLUTION | | | 19 |
| десятичное | Точность индикации | | | Power On 2/3 |
| 0 | 3 | 0 | 5 | BYTE |
| 204 | DISPLAY_RESOLUTION_INCH | | | 19 |
| десятичное | Точность индикации | | | Power On 2/3 |
| 0 | 4 | 0 | 5 | BYTE |
| 205 | DISPLAY_RESOLUTION_SPINDLE | | | 19 |
| десятичное | Точность индикации | | | Power On 2/3 |
| 0 | 1 | 0 | 5 | BYTE |
| 207 | USER_CLASS_READ_TOA | | | |
| десятичное | Степень защиты для считывания общих данных коррекции инструмента | | | сразу 2/3 |
| 0 | 3 | 0 | 7 | BYTE |
| 208 | USER_CLASS_WRITE_TOA_GEO | | | |
| десятичное | Степень защиты для записи геометрических данных инструмента | | | сразу 3/3 |
| 0 | 3 | 0 | 7 | BYTE |
| 209 | USER_CLASS_WRITE_TOA_WEAR | | | |
| десятичное | Степень защиты для записи данных износа инструмента | | | сразу 3/3 |
| 0 | 3 | 0 | 7 | BYTE |
| 210 | USER_CLASS_WRITE_ZOA | | | |
| десятичное | Степень защиты для записи устанавливаемых смещений нуля | | | сразу 3/3 |
| 0 | 3 | 0 | 7 | BYTE |
| 212 | USER_CLASS_WRITE_SEA | | | |
| десятичное | Степень защиты для записи установочных данных | | | сразу 3/3 |
| 0 | 3 | 0 | 7 | BYTE |
| 213 | USER_CLASS_READ_PROGRAM | | | |
| десятичное | Степень защиты для считывания программы обработки | | | сразу 3/3 |
| 0 | 7 | 0 | 7 | BYTE |
| 214 | USER_CLASS_WRITE_PROGRAM | | | |
| десятичное | Степень защиты для ввода программы обработки | | | сразу 3/3 |
| 0 | 3 | 0 | 7 | BYTE |

| | | | | |
|-------------|--|--------|-------|-----------------|
| 215 | USER_CLASS_SELECT_PROGRAM | | | |
| десятичное | Степень защиты для выбора программы | | | сразу |
| 0 | 3 | 0 | 7 | BYTE |
| 218 | USER_CLASS_WRITE_RPA | | | |
| десятичное | Степень защиты для записи параметров R | | | сразу |
| 0 | 3 | 0 | 7 | BYTE |
| 219 | USER_CLASS_SET_V24 | | | |
| десятичное | Степень защиты для настройки V24 | | | сразу |
| 0 | 3 | 0 | 7 | BYTE |
| 221 | USER_CLASS_DIR_ACCESS | | | |
| десятичное | Степень защиты для доступа к каталогу | | | сразу |
| 0 | 3 | 0 | 7 | BYTE |
| 222 | USER_CLASS_PLC_ACCESS | | | |
| десятичное | Степень защиты для проекта PLC | | | сразу |
| 0 | 3 | 0 | 7 | BYTE |
| 223 | USER_CLASS_WRITE_PWA | | | |
| десятичное | Степень защиты для защищенной рабочей зоны | | | сразу |
| 0 | 3 | 0 | 7 | BYTE |
| 247 | V24_PG_PC_BAUD | | | |
| пример бита | PG: скорость передачи (300,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400) | | | сразу |
| 0 | 7 | 0 | 7 | BYTE |
| 280 | V24_PPI_ADDR_PLC | | | |
| | Адрес станции PLC | | | Power On |
| | 2 | 0 | 126 | BYTE |
| 281 | V24_PPI_ADDR_NCK | | | |
| | Адрес станции NCK | | | Power On |
| | 3 | 0 | 126 | BYTE |
| 283 | CTM_SIMULATION_DEF_X | | | 10(K1) |
| десятичное | Симуляция: значение по умолчанию X | | | сразу |
| 0 | 0 | -10000 | 10000 | INTEGER |
| 284 | CTM_SIMULATION_DEF_Y | | | 10(K1) |
| десятичное | Симуляция: значение по умолчанию Y | | | сразу |
| 0 | 0 | -10000 | 10000 | INTEGER |
| 285 | CTM_SIMULATION_DEF_VIS_AREA | | | 10(K1) |
| десятичное | Симуляция: значение по умолчанию для диапазона индикации | | | сразу |
| 0 | 100 | -10000 | 10000 | INTEGER |
| 286 | CTM_SIMULATION_MAX_X | | | 10(K1) |
| десятичное | Симуляция: максимальная индикация для X | | | сразу |
| 0 | 0 | -10000 | 10000 | INTEGER |
| 287 | CTM_SIMULATION_MAX_Y | | | 10(K1) |
| десятичное | Симуляция: максимальная индикация для Y | | | сразу |
| 0 | 0 | -10000 | 10000 | INTEGER |

7.1 Перечень машинных данных

| | | | | |
|------------|---|--------|--------------|---------------|
| 288 | CTM_SIMULATION_MAX_VIS_AREA | | | 10(K1) |
| десятичное | Симуляция: максимальный диапазон индикации | | сразу | 3/7 |
| 0 | 1000 | -10000 | 10000 | INTEGER |
| 289 | CTM_SIMULATION_TIME_NEW_POS | | | 10(K1) |
| десятичное | Симуляция: скорость актуализации фактического значения | | сразу | 3/7 |
| 0 | 100 | 0 | 4000 | INTEGER |
| 290 | CTM_POS_COORDINATE_SYSTEM | | | 10(K1) |
| десятичное | Положение системы координат | | сразу | 3/7 |
| 0 | 2 | 0 | 7 | BYTE |
| 291 | CTM_CROSS_AX_DIAMETER_ON | | | 10(K1) |
| десятичное | Индикация диаметра для поперечной оси активна | | сразу | 3/7 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | BYTE |
| 292 | CTM_G91_DIAMETER_ON | | | 10(K1) |
| десятичное | Инкрементальная поперечная подача | | сразу | 3/7 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | BYTE |
| 305 | G-GROUP1 | | | |
| десятичное | G-группа для индикации позиции, ориентир. на пользователя | | сразу | 3/7 |
| 0 | 1 | 1 | 1000 | INTEGER |
| 306 | G-GROUP2 | | | |
| десятичное | G-группа для индикации позиции, ориентир. на пользователя | | сразу | 3/7 |
| 0 | 2 | 1 | 1000 | INTEGER |
| 307 | G-GROUP3 | | | |
| десятичное | G-группа для индикации позиции, ориентир. на пользователя | | сразу | 3/7 |
| 0 | 8 | 1 | 1000 | INTEGER |
| 308 | G-GROUP4 | | | |
| десятичное | G-группа для индикации позиции, ориентир. на пользователя | | сразу | 3/7 |
| 0 | 9 | 1 | 1000 | INTEGER |
| 309 | G-GROUP5 | | | |
| десятичное | G-группы для индикации позиции, ориентир. на пользователя | | сразу | 3/7 |
| 0 | 10 | 1 | 1000 | INTEGER |
| 310 | FG-GROUP1 | | | |
| десятичное | G-группа для индикации позиции (внешний язык) | | сразу | 3/7 |
| 0 | 1 | 1 | 1000 | INTEGER |
| 311 | FG-GROUP2 | | | |
| десятичное | G-группа для индикации позиции (внешний язык) | | сразу | 3/7 |
| 0 | 2 | 1 | 1000 | INTEGER |
| 312 | FG-GROUP3 | | | |
| десятичное | G-группа для индикации позиции (внешний язык) | | сразу | 3/7 |
| 0 | 8 | 1 | 1000 | INTEGER |
| 313 | FG-GROUP4 | | | |
| десятичное | G-группа для индикации позиции (внешний язык) | | сразу | 3/7 |
| 0 | 9 | 1 | 1000 | INTEGER |

| | | | |
|------------|---|---------|-----|
| 314 | FG-GROUP5 | | |
| десятичное | G-группа для индикации позиции (внешний язык) | сразу | 3/7 |
| 0 | 10 1 1000 | INTEGER | |

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-------|-----|
| 330 | CMM_POS_COORDINATE_SYSTEM | | |
| десятичное | Положение системы координат станка *) | сразу | 3/7 |
| 0 | 0 0 7 | BYTE | |

***) Пояснение:**

Место и размерность представления передаются при инициализации. На позицию системы координат можно воздействовать через параметр "Определение направления оси в головной метке файла".

| Возможны следующие позиции: | | позиция | X+ | Z+ |
|-----------------------------|--|---------------|--------------|----|
| 0 | | вверх | вправо | |
| 1 | | вверх | влево | |
| 2 | | вниз | вправо | |
| 3 | | вниз | влево | |
| 4 | | вправо | вверх | |
| 5 | | влево | вверх | |
| 6 | | вправо | вниз | |
| 7 | | влево | вниз | |

Все данные о положении элементов необходимо вводить в позиции 4 (математическая система координат). В режиме симуляции пересчет на различные системы представления выполняется автоматически.

| | | | |
|------------|---|-------|-----|
| 331 | CONTOUR_MASK | | |
| десятичное | Отключение контурного программирования 802S | сразу | 3/7 |
| 0 | 0 0 1 | BYTE | |

| | | | |
|------------|---|---------|-----|
| 332 | TOOL_LIST_PLACE_NO | | |
| десятичное | Отключение номера места в списке инструментов | сразу | 3/3 |
| 0 | 0 0 1 | INTEGER | |

| | | | |
|------------|-------------------------|--|----------|
| 343 | V24_PPI_ADDR_MMC | | |
| десятичное | | | Power on |
| 0 | 4 0 126 | | 3/3 |

| | | | |
|------------|-----------------------------|------|-------|
| 344 | V24_PPI_MODEM_ACTIVE | | |
| десятичное | | | сразу |
| 0 | 0 0 1 | BYTE | 3/3 |

| | | | |
|------------|--------------------------------------|-------|-----|
| 345 | V24_PPI_MODEM_BAUD | | |
| десятичное | Скорость передачи для модемной связи | сразу | 3/3 |
| 0 | 7 5 9 | BYTE | |

| | | | |
|------------|-----------------------------|-------|-----|
| 346 | V24_PPI_MODEM_PARITY | | |
| десятичное | Чётность для модемной связи | сразу | 3/3 |
| 0 | 0 0 2 | BYTE | |

| | | | |
|------------|---|-------|-----|
| 347 | V24_PPI_MODEM_STOPBIT | | |
| десятичное | Число стоповых битов для модемной связи | сразу | 3/3 |
| 0 | 0 0 1 | BYTE | |

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-------|-----|
| 348 | V24_PPI_MODEM_DATABITS | | |
| десятичное | Число битов данных для модемной связи | сразу | 3/3 |
| 1 | 0 1 | BYTE | |

| | | | |
|------------|--|-------|-----|
| 256 | HMI_COL_TITLE_FOCUS_FORE | | |
| десятичное | Настройка цвета строки-заголовка центрального окна переднего плана | сразу | 3/3 |
| 15 | 0 15 | BYTE | |

7.1 Перечень машинных данных

| | | | | |
|------------|---|-----------------|------------|---------|
| 257 | HMI_COL_TITLE_FOCUS_BACK | | | |
| десятичное | Настройка цвета строки-заголовка центрального окна заднего плана | сразу | | 3/3 |
| | 2 | 0 | 15 | BYTE |
| 358 | HMI_COL_SK_FORE | | | |
| десятичное | Настройка цвета функциональных кнопок переднего плана | Power On | | 3/3 |
| | 0 | 0 | 15 | BYTE |
| 359 | HMI_COL_SK_BACK | | | |
| десятичное | Настройка цвета функциональных кнопок заднего плана | Power On | | 3/3 |
| | 7 | 0 | 15 | BYTE |
| 360 | SPINDLE_LOAD_DISPL1 | | | |
| десятичное | Включение индикации загрузки шпинделя 1 | сразу | | 3/3 |
| | 0 | 0 | 1 | INTEGER |
| 361 | MEAS_TOOL_CHANGE | | | |
| десятичное | Разблокировка ввода Т/Д-номера в окне измерений инструментов | сразу | | 3/3 |
| | 0 | 0 | 1 | BYTE |
| 362 | SPINDLE_LOAD_DISPL2 | | | |
| десятичное | Включение индикации загрузки шпинделя 2 | сразу | | 3/3 |
| | 1 | 0 | 1 | INTEGER |
| 363 | SPINDLE_LOAD_BAR_LIM2 | | | |
| десятичное | Включение индикации загрузки шпинделя Предел 2 | сразу | | 2/2 |
| | 100 | 0 | 9999999 | INTEGER |
| 364 | SPINDLE_LOAD_BAR_LIM3 | | | |
| десятичное | Включение индикации загрузки шпинделя Предел 2 | сразу | | 2/2 |
| | 100 | 0 | 9999999 | INTEGER |
| 365 | SPINDLE_LOAD_BAR_MIX | | | |
| десятичное | Включение индикации загрузки шпинделя Максимум | сразу | | 2/2 |
| | 120 | 0 | 120 | INTEGER |
| 366 | SPINDLE_LOAD_BAR_COL1 | | | |
| десятичное | Цветная индикация загрузки шпинделя Диапазон 1 | сразу | | 3/3 |
| | 10 | 0 | 15 | BYTE |
| 367 | SPINDLE_LOAD_BAR_COL2 | | | |
| десятичное | Цветная индикация загрузки шпинделя Диапазон 2 | сразу | | 3/3 |
| | 9 | 0 | 15 | BYTE |
| 368 | SPINDLE_LOAD_BAR_COL3 | | | |
| десятичное | Цветная индикация загрузки шпинделя Диапазон 3 | сразу | | 3/3 |
| | 9 | 0 | 15 | BYTE |
| 369 | PROBE_MODE | | | |
| десятичное | Тип измерительной системы: 1: измерит. щуп, 2: опц. процесс измерения | сразу | | 2/2 |
| | 1 | 0 | 2 | INTEGER |
| 370 | TOOL_REF_PROBE_AXIS1 | | | |
| десятичное | Абсолютная позиция измерительного щупа X | сразу | | 3/3 |
| | 0 | -999999.999 | 999999.999 | DOUBLE |

| | | | | |
|------------|--|-------------|--------------|--------|
| 371 | TOOL_REF_PROBE_AXIS2 | | | |
| десятичное | Абсолютная позиция измерительного щупа Y | | сразу | 3/3 |
| | 0 | -999999.999 | 999999.999 | DOUBLE |
| 372 | TOOL_REF_PROBE_AXIS3 | | | |
| десятичное | Абсолютная позиция измерительного щупа Z | | сразу | 3/3 |
| | 9 | -999999.999 | 999999.999 | DOUBLE |
| 373 | TOOL_REF_PROBE_AXIS1 | | | |
| десятичное | Включить измерение инструмента SK ,Save Pos' для всех значений | | сразу | 2/2 |
| | 0 | 0 | 1 | BYTE |
| 374 | TOOL_WEAR_LIMIT_VALUE | | | |
| десятичное | Предельное значение контроля износа при вводе | | сразу | 2/2 |
| | 9.999 | 0 | 9.999 | DOUBLE |
| 375 | USER_CLASS_READ_CUS_DIR | | | |
| десятичное | Считывание степени защиты циклов пользователя | | сразу | 2/3 |
| 0 | 7 | 0 | 7 | BYTE |
| 376 | USER_CLASS_WRITE_CUS_DIR | | | |
| десятичное | Запись степени защиты циклов пользователя | | сразу | 2/3 |
| 0 | 2 | 0 | 7 | BYTE |
| 377 | USER_CLASS_WRITE_TO_MON_DAT | | | |
| десятичное | Запись степени защиты циклов пользователя | | сразу | 2/3 |
| 0 | 3 | 0 | 7 | BYTE |

7.1.2 Общие машинные данные

| Номер | Обозначение MD | | | Ссылка на главу в "Описании функций" |
|----------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| Ед.измерения | Имя, пояснение | | Действие | Степень защиты записи/ считывание |
| Представление | Стандарт. значение | Мин. значение | Макс. значение | Тип данных |
| 10000 | AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[0]...[4] | | | 19 |
| - | Наименование оси станка | | Power On | 2/2 |
| всегда | - | - | | STRING |
| Токарн. обраб. | X1,Z1,SP,A1,B1 | - | - | STRING |
| Фрезерование | X1,Y1,Z1,SP,A1 | - | - | STRING |
| 10074 | PLC_IPO_TIME_RATIO | | | 19 |
| - | Коэффициент задачи PLC для основного цикла | | Power On | 2/2 |
| всегда | 2 | 1 | 50 | DWORD |
| 10200 | INT_INCR_PER_MM | | | 3(G2) |
| - | Точность вычислений для линейных осей | | Power On | 2/2 |
| всегда | 1000 | 1 | 1000000000 | DOUBLE |

Машинные и установочные данные

7.1 Перечень машинных данных

| | | | | |
|--|--|-----|------------|-----------------|
| 10210 | INT_INCR_PER_DEG | | | 3(G2) |
| - | Точность вычислений для угловых осей | | | Power On |
| всегда | 1000 | 1 | 1000000000 | DOUBLE |
| 10240 | SCALING_SYSTEM_IS_METRIC | | | 3(G2) |
| - | Основная измерительная система – метрическая | | | Power On |
| всегда | 1 | *** | *** | BOOLEAN |
| 10713 | M_NO_FCT_STOPRE [n]: 0 ... самый высокий допустимый номер функции M – 1 | | | |
| - | M-функция с опережающим остановом | | | Power On |
| всегда | -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, ... | - | - | DWORD |
| 10714 | M_NO_FCT_EOP | | | |
| - | M-функция для активного шпинделя после Reset | | | Power On |
| всегда | -1 | - | - | DWORD |
| 10715 | M_NO_FCT_CYCLE[0] | | | |
| - | M-функция для цикла смены инструмента | | | Power On |
| всегда | -1 | *** | *** | DWORD |
| 10716 | M_NO_FCT_CYCLE_NAME | | | |
| - | Имя для цикла смены инструмента (M-функция) | | | Power On |
| всегда | " " | - | - | STRING |
| 10717 | T_NO_FCT_CYCLE_NAME | | | |
| - | Имя для цикла смены инструмента (T-функция) | | | Power On |
| всегда | " " | - | - | STRING |
| 10718 | M_NO_FCT_CYCLE_PAR | | | |
| - | Замещение M-функции параметрами | | | Power On |
| всегда | -1 | - | - | DWORD |
| 10760 | G53_TOOLCORR | | | |
| - | Принцип действия при G53 | | | Power On |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |
| 10808 | EXTERN_INTERRUPT_BITS_M96 | | | |
| - | Активизировать программу прерывания (ASUP) | | | Power On |
| Чужой язык программирова- ния NC | 0 | - | - | DWORD |
| 10810 | EXTERN_MEAS_G31_P_SIGNAL [n]: 0...3 | | | |
| - | Распределение измерительных входов для G31P | | | Power On |
| Чужой язык программирова- ния NC | 1, 1, 1, 1 | 0 | 3 | BYTE |
| 10812 | EXTERN_DOUBLE_TURRET_ON | | | |
| - | Двойная револьверная головка с G68 | | | Power On |
| Чужой язык программирова- ния NC | 0 | 0 | 1 | BOOLEAN |
| 10880 | MM_EXTERN_CNC_SYSTEM | | | |
| - | Определение адаптируемой системы управления | | | Power On |
| всегда | | 1 | 2 | DWORD |
| Токарн.обраб. | 2 | 1 | 2 | DWORD |
| Фрезерование | 1 | 1 | 2 | DWORD |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------------|
| 10881 | MM_EXTERN_GCODE_SYSTEM | | | |
| - | Режим ISO_3: система G-кодов | | | Power On |
| Чукой язык программирова- ния NC | 0 | 0 | 2 | DWORD |
| 10882 | NC_USER_EXTERN_GCODES_TAB[0]...[59] | | | |
| - | Перечень специальных G-команд внешнего языка ЧПУ | | | Power On |
| всегда | " " | *** | *** | STRING |
| 10884 | EXTERN_FLOATINGPOINT_PROG | | | |
| - | Обработка запрограммированных значений без десятичных запятых | | | Power On |
| всегда | 1 | *** | *** | BOOLEAN |
| 10886 | EXTERN_INCREMENT_SYSTEM | | | |
| - | Инкрементальная система | | | Power On |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |
| 10888 | EXTERN_DIGITS_TOOL_NO | | | |
| - | Количество разрядов для Т-номера | | | Power On |
| всегда | 2 | 0 | 8 | BYTE |
| 10890 | EXTERN_TOOLPROG_MODE | | | |
| HEX | Программирование смены инструмента при использовании внешнего языка | | | Power On |
| всегда | 0x00000000 | 0x00000000 | 0xFFFFFFFF | DWORD |
| 11100 | AUXFU_MAXNUM_GROUP_ASSIGN | | | 13(H2) |
| - | Количество вспомогательных функций в HIFU-группах | | | Power On |
| всегда | 1 | 1 | 64 | BYTE |
| 11210 | UPLOAD_MD_CHANGES_ONLY | | | 19 |
| HEX | Сохранение только измененных машинных данных | | | сразу |
| - | 0x0F | 0x00 | 0x0FF | BYTE |
| 11240 | PROFIBUS_SDB_NUMBER | | | 3(G2) |
| - | Номер SDB1000 | | | Power On |
| всегда | 0 | 0 | 5 | BYTE |
| 11310 | HANDWH_REVERSE | | | 9(H1) |
| - | Пороговое значение для изменения направления вращения штурвала | | | Power On |
| всегда | 2 | 0 | *** | BYTE |
| 11320 | HANDWH_IMP_PER_LATCH[0]...[2] | | | 9(H1) |
| - | Количество импульсов штурвала для определенной позиции | | | Power On |
| всегда | 1.,1.,1. | *** | *** | DOUBLE |
| 11346 | HANDWH_TRUE_DISTANCE | | | 9(H1) |
| - | Задание пути или скорости для штурвала | | | Power On |
| всегда | 0 | 0 | 3 | BYTE |
| 13060 | DRIVE_TELEGRAM_TYPE[0]...[8] | | | 3(G2) |
| - | Стандартный тип телеграммы для PROFIBUS-DP | | | Power On |
| всегда | 102,102,102,102,102 | *** | *** | DWORD |

Машинные и установочные данные

7.1 Перечень машинных данных

| | | | | |
|------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 13070 | DRIVE_FUNCTION_MASK [n]: 0...30 | | | |
| - | Используемые функции DP | | | Power On 2/7 |
| Адаптер Profibus | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | - | - | DWORD |
| 13080 | DRIVE_TYP_DP | | | |
| - | Тип привода Profibus | | | Power On 2/7 |
| всегда | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | 0 | 3 | BYTE |
| 13200 | MEAS_PROBE_LOW_ACTIVE[0] | | | 15(M5) |
| - | Изменение полярности измерительного щупа | | | Power On 2/7 |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |
| 13220 | MEAS_PROBE_DELAY_TIME [n]: 0...0 | | | |
| s | Время задержки отклонения щупа при распознавании | | | Power On 2/7 |
| всегда | 0.0, 0.0 | 0 | 0.1 | DOUBLE |
| 14510 | USER_DATA_INT[0]...[31] | | | 19 |
| - | Данные пользователя (INT) | | | Power On 2/7 |
| всегда | 0 | -32768 | 32767 | DWORD |
| 14512 | USER_DATA_HEX[0]...[31] | | | 19 |
| - | Данные пользователя (HEX) | | | Power On 2/7 |
| - | 0 | 0 | 0x0FF | BYTE |
| 14514 | USER_DATA_FLOAT[0]...[7] | | | 19 |
| - | Данные пользователя (FLOAT) | | | Power On 2/7 |
| - | 0.0 | -3.40•10 ³⁸ | 3.40•10 ³⁸ | DOUBLE |
| 14516 | USER_DATA_PLC_ALARM[0]...[31] | | | 19 |
| - | Данные пользователя (HEX) | | | Power On 2/7 |
| - | 0,0,0,.... | *** | *** | BYTE |
| 17530 | TOOL_DATA_CHANGE_COUNTER | | | |
| - | Изменение данных инструмента для идентификации HMI | | | Power On 2/7 |
| всегда | 0 | 0 | 0x3 | DWORD |
| 18080 | MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK | | | 14 (W1) |
| HEX | Ступенчатое резервирование памяти для управления инструментом (SRAM) Бит 1 =1: подготавливаются данные контроля | | | Power On 1/7 |
| всегда | 0x0 | 0 | 0xFFFF | DWORD |
| 18102 | MM_TYPE_OF_CUTTING_EDGE | | | |
| - | Вид программирования номера D | | | Power On 2/2 |
| всегда | 0 | 0 | 1 | DWORD |

7.1.3 Машинные данные, относящиеся к каналам

| Номер | Обозначение MD | | | Ссылка на главу в "Описании функций" |
|-----------------------------------|--|---------------|----------------|--|
| Ед.измерения | Имя, пояснение | | | Действие Степень защиты записи/ считывание |
| Представление | Стандарт. значение | Мин. значение | Макс. значение | Тип данных |
| 20050 | AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[0]...[2] | | | 19 |
| - | Распределение геометрических осей в канале | | | Power On 2/2 |
| всегда | | 0 | 5 | BYTE |
| Токарн.обраб. | 1, 0, 2 | 0 | 5 | BYTE |
| Фрезерование | 1, 2, 3 | 0 | 5 | BYTE |
| 20070 | AXCONF_MACHAX_USED[0]...[4] | | | 19 |
| - | Номер оси станка, действующий в канале | | | Power On 2/2 |
| всегда | | 0 | 5 | BYTE |
| Токарн.обраб. | 1, 2, 3, 0, 0 | 0 | 5 | BYTE |
| Фрезерование | 1, 2, 3, 4, 5 | 0 | 5 | BYTE |
| 20080 | AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[0]...[4] | | | 19 |
| - | Имя оси в канале | | | Power On 2/2 |
| всегда | | - | - | STRING |
| Токарн.обраб. | "X", "Z", "SP", " ", " | - | - | STRING |
| Фрезерование | "X", "Y", "Z", "SP", "A " | - | - | STRING |
| 20090 | SPIND_DEF_MASTER_SPIND | | | 5(S1) |
| - | Установка сброса мастер-шпинделья в канале | | | Power On 2/7 |
| всегда | 1,1,1,1, 1,1,1,1, 1,1,1, ... | 1 | 10 | BYTE |
| 20094 | SPIND_RIGID_TAPPING_M_NR | | | 5(S1) |
| - | М-функция для переключения на управляемый режим оси (режим Сименс) | | | Power On 2/7 |
| всегда | 70 | -1 | 0xFFFF | DWORD |
| 20095 | EXTERN_RIGID_TAPPING_M_NR | | | |
| - | М-функция для переключения на управляемый режим оси (внешний режим) | | | Power On 2/7 |
| всегда | 29 | 6 | 0xFFFF | DWORD |
| 20108 | PROG_EVENT_MASK | | | |
| - | Вызов программы, управляемой по событию | | | Power On 2/7 |
| всегда | 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, ... | 0 | 0xF | DWORD |
| 20140 | TRAFO_RESET_VALUE | | | 18(M1) |
| - | Кадр данных трансформации, который выбирается в пуске (Reset/TP-конец). Зависит от MD 20110 и 20112. | | | Reset 2/7 |
| Фактич.: трансформации | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | 0 | 8 | BYTE |
| 20156 | EXTERN_GCODE_RESET_MODE [n]: 0 ... 30 | | | |
| - | Процесс сброса внешних G-групп | | | Reset 2/7 |
| Чукой язык программирования NC | - | 0 | 1 | BYTE |

Машинные и установочные данные

7.1 Перечень машинных данных

| | | | | |
|--|--|-----|-----------------|---------------|
| 20204 | WAB_CLEARANCE_TOLERANCE | | | |
| мм | Реверсирование при WAB | | Power On | 2/7 |
| всегда | 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, ... | 0.0 | плюс | DOUBLE |
| 20310 | TOOL MANAGEMENT MASK | | | 14(W1) |
| HEX | Активизирование управления инструментом в разл. выражениях | | Power On | 2/7 |
| всегда | 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, ... | 0 | 0xFFFFFFF | DWORD |
| 20320 | TOOL_TIME_MONITOR_MASK | | | |
| HEX | Активизирование контроля времени инструмента для инструментов в шпинделе 1 ... x | | Power On | 2/7 |
| всегда | 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, ... | - | - | DWORD |
| 20360 | TOOL_PARAMETER_DEF_MASK | | | 14(W1) |
| HEX | Определение параметров инструмента | | Power On | 2/2 |
| всегда | 0x0 | 0 | 0x01 | DWORD |
| 20380 | TOOL_CORR_MODE_G43G44 | | | |
| - | Обработка коррекции длины инструмента при G43/G44 | | RESET | 2/7 |
| Чужой язык программирова- ния NC | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | 0 | 2 | BYTE |
| 20384 | TOOL_CORR_MULTIPLE_AXES | | | |
| - | Коррекция длины инструмента в нескольких осях одновременно | | RESET | 2/7 |
| Чужой язык программирова- ния NC | 1 | 0 | 1 | BOOLEAN |
| 20550 | EXACT_POS_MODE | | | |
| - | Точный останов условий при G00 и G01 | | New Conf | 2/7 |
| всегда | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | 0 | 33 | BYTE |
| 20552 | EXACT_POS_MODE_G0_TO_G1 | | | |
| - | Точный останов условий при переходе G00 - G01 | | New Conf | 2/7 |
| всегда | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | 0 | 3 | BYTE |
| 20600 | MAX_PATH_JERK | | | |
| м/с ² | Максимальный толчок относительно траектории | | New Conf | |
| всегда | 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, ... | 0.0 | *** | DOUBLE |
| 20700 | REFP_NC_START_LOCK | | | 8(R1) |
| - | Блокировка старта ЧПУ без выезда в нуль | | RESET | 2/7 |
| всегда | 1 | *** | *** | BOOLEAN |
| 20730 | GO_LINEAR_MODE | | | |
| - | Режим интерполяции при G0 | | Power On | 2/7 |
| всегда | 1 | 0 | 1 | BOOLEAN |
| 20732 | EXTERN_GO_LINEAR_MODE | | | |
| - | Режим интерполяции при G00 | | Power On | 2/7 |
| всегда | 1 | 0 | 1 | BOOLEAN |

| | | | | |
|--|---|-----|----------|-----------------|
| 20734 | EXTERN_FUNKTION_MASK | | | |
| - | Функциональная маска для внешнего языка | | | RESET |
| Чужой язык программирова- ния NC | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | 0 | 0xFFFF | DWORD |
| 21000 | CIRCLE_ERROR_CONST | | | 10(K1) |
| мм | Постоянный контроль конечной точки окружности | | | Power On |
| всегда | 0.01 | *** | *** | DOUBLE |
| 21010 | CIRCLE_ERROR_FACTOR | | | |
| Коэффиц. | Коэффициент контроля конечной точки окружности | | | Power On |
| всегда | 0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001, ... | 0.0 | плюс | DOUBLE |
| 21020 | WORKAREA_WITH_TOOL_RADIUS | | | 2(A3) |
| - | Радиус инструмента при ограничении рабочей зоны | | | RESET |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |
| 22000 | AUXFU_ASSIGN_GROUP[0]...[63] | | | 13(H2) |
| - | Группа вспомогательной функции | | | Power On |
| всегда | 1,1,1,1,1,... | 1 | 64 | BYTE |
| 22010 | AUXFU_ASSIGN_TYPE[0]...[63] | | | 13(H2) |
| - | Тип вспомогательной функции | | | Power On |
| всегда | " ", " ", " ", ... | - | - | STRING |
| 22020 | AUXFU_ASSIGN_EXTENSION[0]...[63] | | | 13(H2) |
| - | См. MD 22010 AUXFU_ASSIGN_TYPE | | | Power On |
| всегда | 0, 0, 0 | 0 | 99 | BYTE |
| 22030 | AUXFU_ASSIGN_VALUE[0]...[63] | | | 13(H2) |
| - | Значение вспомогательной функции | | | Power On |
| всегда | 0, 0, 0, 0, ... | *** | *** | DWORD |
| 22254 | AUXFU_ASSOC_M0_VALUE | | | |
| - | Дополнительный коэффициент M для останова программы | | | Power On |
| всегда | -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, ... | 6 | 0xFFFF | DWORD |
| 22256 | AUXFU_ASSOC_M1_VALUE | | | |
| - | Дополнительный коэффициент M для условного останова | | | Power On |
| всегда | -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, ... | 6 | 0xFFFF | DWORD |
| 22400 | S_VALUES_ACTIVE_AFTER_RESET | | | 5(S1) |
| - | Активизация S-функции после RESET | | | Power On |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |
| 22534 | TRAFO_CHANGE_M_CODE | | | 18(M1) |
| - | М-код для смены трансформации | | | Power On |
| Коэфф.: трансформаци- и | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | 0 | 99999999 | DWORD |
| 22550 | TOOL_CHANGE_MODE | | | 14(W1) |
| - | Новая коррекция инструмента с функцией T или M | | | Power On |
| всегда | 0 | 0 | 1 | BYTE |

7.1 Перечень машинных данных

| | | | | |
|--|--|-----|-----------------|---------------|
| 22910 | WEIGHTING_FACTOR_FOR_SCALE | | | |
| - | Точность ввода для масштабного коэффициента | | Power On | 2/2 |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |
| 22914 | AXES_SCALE_ENABLE | | | |
| - | Активизация осевого масштабного коэффициента G51 | | Power On | 2/2 |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |
| 22920 | EXTERN_FIXED_FEEDRATE_F1_ON | | | |
| - | Активизация постоянной подачи F1-F9 | | Power On | 2/7 |
| Чужой язык программирован и я NC | 0 | 0 | 1 | BOOLEAN |
| 22930 | EXTERN_PARALLEL_GEOAX [n]: 0...2 | | | |
| - | Согласование параллельной геометрической оси канала | | Power On | 2/7 |
| Чужой язык программирован и я NC | {0, 0, 0}, {0, 0, 0}, {0, 0, ...} | 0 | 10 | BYTE |
| 24020 | FRAME_SUPPRESS_MODE | | | |
| - | Позиции при подавлении фрейма | | Power On | |
| всегда | 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, | 0 | 0x0000003 | DWORD |
| 24100 | TRAFO_TYPE_1 | | | 18(M1) |
| - | Определение трансформации 1 в канале | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэфф.: трансформации | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | - | - | DWORD |
| 24110 | TRAFO_AXES_IN_1 [n]: 0... макс. число осей на канал -1 | | | 18(M1) |
| - | Определение осей для трансформации | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэфф.: трансформации | {1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, ...} | 0 | 10 | BYTE |
| 24120 | TRAFO_GEOAX_ASSIGN_TAB_1 [n]: 0... 2 | | | 18(M1) |
| - | Назначение геометрич. оси для оси канала для трансформации 1 | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэфф.: трансформации | {0, 0, 0}, {0, 0, 0}, {0, 0, ...} | 0 | 10 | BYTE |
| 24130 | TRAFO_INCLUDES_TOOL_1 [n]: 0... макс. число осей на канал -1 | | | |
| - | Обработка инструмента при активной 1-й трансформации | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэфф.: трансформации | 1 | 0 | 1 | BOOLEAN |
| 24200 | TRAFO_TYPE_2 | | | 18(M1) |
| - | Определение трансформации 2 в канале | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэфф.: трансформации | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | - | - | DWORD |
| 24210 | TRAFO_AXES_IN_2 [n]: 0... макс. число осей на канал -1 | | | 18(M1) |
| - | Определение осей для трансформации 2 | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэфф.: трансформации | {1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, ...} | 0 | 10 | BYTE |
| 24220 | TRAFO_GEOAX_ASSIGN_TAB_2 [n]: 0... 2 | | | 18(M1) |
| - | Назначение геометрич. оси для оси канала для трансформации 2 | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэфф.: трансформации | {0, 0, 0}, {0, 0, 0}, {0, 0, ...} | 0 | 10 | BYTE |

| | | | | |
|--|---|---|-----------------|----------------|
| 24230 | TRAFO_INCLUDES_TOOL_2 | | | |
| - | Обработка инструмента при активной 2-й трансформации | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэффиц. трансформации | 1 | 0 | 1 | BOOLEAN |
| 24800 | TRACYL_ROT_AX_OFFSET_1 | | | 18 (M1) |
| Градус | Компенсация круговой оси для 1-й трансформации TRACYL | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэффиц. трансформация боков. поверхн. | 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, ... | - | - | DOUBLE |
| 24810 | TRACYL_ROT_SIGN_IS_PLUS_1 | | | 18 (M1) |
| - | Знак круговой оси для 1-й трансформации TRACYL | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэффиц. трансформация боков. поверхн. | 1 | 0 | 1 | BOOLEAN |
| 24820 | TRACYL_BASE_TOOL_1 [n]: 0...2 | | | 18 (M1) |
| ММ | Вектор базового инструмента для 1-й трансформ. TRACYL | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэффиц. трансформация боков. поверхн. | {0,0, 0,0, 0,0}, {0,0, 0,0, 0,0, 0,0}, ... | - | - | DOUBLE |
| 24850 | TRACYL_ROT_AX_OFFSET_2 | | | |
| Градус | Компенсация круговой оси для 2-й трансформации TRACYL | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэффиц. трансформация боков. поверхн. | 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, ... | - | - | DOUBLE |
| 24860 | TRACYL_ROT_SIGN_IS_PLUS_2 | | | |
| - | Знак круговой оси для 2-й трансформации TRACYL | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэффиц. трансформация боков. поверхн. | 1 | 0 | 1 | BOOLEAN |
| 24870 | TRACYL_BASE_TOOL_2 [n]: 0...2 | | | |
| ММ | Вектор базового инструмента для 2-й трансформ. TRACYL | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэффиц. трансформация боков. поверхн. | {0,0, 0,0, 0,0}, {0,0, 0,0, 0,0, 0,0}, ... | - | - | DOUBLE |
| 24900 | TRANSMIT_ROT_AX_OFFSET_1 | | | 18 (M1) |
| Градус | Компенсация круговой оси для 1-й трансформ. TRANSMIT | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэффиц. трансформация TRANSMIT | 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, ... | - | - | DOUBLE |
| 24910 | TRANSMIT_ROT_SIGN_IS_PLUS_1 | | | 18 (M1) |
| - | Знак круговой оси для 1-й трансформации TRANSMIT | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэффиц. трансформация TRANSMIT | 1 | 0 | 1 | BOOLEAN |
| 24911 | TRANSMIT_POLE_SIDE_FIX_1 | | | 18(M1) |
| - | Ограничение раб. зоны перед/за полюсом, 1-й TRANSMIT | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэффиц. трансформация TRANSMIT | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | 0 | 2 | BYTE |
| 24920 | TRANSMIT_BASE_TOOL_1 [n]: 0...2 | | | 18(M1) |
| ММ | Вектор базового инструм. для 1-й трансформ. TRANSMIT | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэффиц. трансформация TRANSMIT | {0,0, 0,0, 0,0}, {0,0, 0,0, 0,0, 0,0}, ... | - | - | DOUBLE |
| 24950 | TRANSMIT_ROT_AX_OFFSET_2 | | | |
| Градус | Компенсация круговой оси для 2-й трансформ. TRANSMIT | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэффиц. трансформация TRANSMIT | 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, ... | - | - | DOUBLE |

7.1 Перечень машинных данных

| | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--------|-----------------|---------------|
| 24960 | TRANSMIT_ROT_SIGN_IS_PLUS_2 | | | | |
| - | Знак круговой оси для 2-й трансформации TRANSMIT | | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэф.: трансформация TRANSMIT | 1 | 0 | 1 | BOOLEAN | |
| 24961 | TRANSMIT_POLE_SIDE_FIX_2 | | | | |
| - | Ограничение раб. зоны перед/за полюсом, 2-я TRANSMIT | | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэф.: трансформация TRANSMIT | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | 0 | 2 | BYTE | |
| 24970 | TRANSMIT_BASE_TOOL_2 [n]: 0...2 | | | | |
| ММ | Вектор базового инструм. для 2-й трансформ. TRANSMIT | | | NEW CONF | 7/7 |
| Коэф.: трансформация TRANSMIT | {0.0, 0.0, 0.0}, {0.0, 0.0, 0.0}, ... | - | - | DOUBLE | |
| 27100 | ABSBLOCK_FUNKTION_MASK | | | | |
| - | Параметрировать индикацию кадра с абсолютн. значениями | | | Power On | |
| всегда | 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, ... | 0 | 0x1 | DWORD | |
| 27800 | TECHNOLOGY_MODE | | | | 19 |
| - | Технология в канале | | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 0 | 1 | | BYTE | |
| Токарн.обраб. | 1 | 0 | 1 | BYTE | |
| Фрезерование | 0 | 0 | 1 | BYTE | |
| 27860 | PROCESSTIMER_MODE | | | | 10(K1) |
| HEX | Активизация измерения времени выполнения программы | | | RESET | 2/7 |
| всегда | 0x07 | 0 | 0x03F | BYTE | |
| 27880 | PART_COUNTER | | | | 10(K1) |
| HEX | Активизация счетчика деталей | | | RESET | 2/7 |
| всегда | 0x0 | 0 | 0xFFFF | DWORD | |
| 27882 | PART_COUNTER_MCODE[0]...[2] | | | | 10(K1) |
| - | Подсчет деталей с использованием М-команд, определяемых пользователем | | | Power On | 2/7 |
| всегда | 2,2,2 | 0 | 99 | BYTE | |
| 28400 | MM_ABSBLOCK | | | | |
| - | Индикация кадра с абсолютн. значениями: 0: деактивировать 1: активировать | | | Power On | |
| всегда | 0 | | | DWORD | |
| 28402 | MM_ABSBLOCK_BUFFER_CONF | | | | |
| - | Определять размер буфера загрузки в главную систему | | | Power On | |
| всегда | 0,0 | | | DWORD | |

7.1.4 Машинные данные, относящиеся к осям

| Номер | Обозначение MD | | | Ссылка на главу в "Описании функций" |
|---------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| Ед.измерения | Имя, пояснение | | | Действие |
| Представление | Стандарт. значение | Мин. значение | Макс. значение | Тип данных |
| 30110 | CTRLOUT_MODULE_NR[0] | | | 3(G2) |
| - | Назначение: номер привода / номер модуля | | Power On | 2/2 |
| всегда | 1 | 1 | 9 | BYTE |
| 30120 | CTRLOUT_NR[0] | | | 3(G2) |
| - | Назначение: выход задания на привод / модуль | | Power On | 2/2 |
| всегда | 1 | 1 | 2 | BYTE |
| 30130 | CTRLOUT_TYPE[0] | | | 3(G2) |
| - | Вид выдачи задания | | Power On | 2/2 |
| всегда | 0 | 0 | 1 | BYTE |
| 30134 | IS_UNIPOLAR_OUTPUT[0] | | | 5(S1) |
| - | Выход задания является униполярным | | Power On | 2/2 |
| всегда | 0 | 0 | 2 | |
| 30200 | NUM_ENCS | | | 3(G2) |
| - | Количество датчиков | | Power On | 2/2 |
| всегда | 1 | 0 | 1 | BYTE |
| 30220 | ENC_MODULE_NR[0] | | | 3(G2) |
| - | Фактическое значение: тип привода | | Power On | 2/7 |
| всегда | 1 | 1 | 9 | BYTE |
| 30230 | ENC_INPUT_NR[0] | | | 3(G2) |
| - | Факт. значение: номер входа на модуле/плате измер.контура | | Power On | 2/2 |
| всегда | 1 | 1 | 3 | BYTE |
| 30240 | ENC_TYPE[0] | | | 3(G2) |
| - | Фактическое значение: тип датчика | | Power On | 2/2 |
| всегда | 0 | 0 | 4 | BYTE |
| 30270 | ENC_ABS_BUFFERING [n]: 0 ... макс. количество датчиков -1 | | | |
| - | Абсолютный датчик: расширение диапазона перемещения | | Power On | 2/7 |
| всегда | 0,0 | 0 | 1 | BYTE |
| 30300 | IS_ROT_AX | | | 6(R2) |
| - | Круговая ось / шпиндель | | Power On | 2/2 |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |
| 30310 | ROT_IS_MODULO | | | 6(R2) |
| - | Модульное преобразование для круговой оси / шпинделя | | Power On | 2/2 |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |

Машинные и установочные данные

7.1 Перечень машинных данных

| | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|
| 30320 | DISPLAY_IS_MODULO | | | 6(R2) |
| - | Индикация "Модуль 360 град." для круговой оси | | Power On | 2/2 |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |
| 30350 | SIMU_AX_VDI_OUTPUT | | | 3(G2) |
| - | Вывод осевых сигналов при режиме симуляции осей | | Power On | 2/2 |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |
| 30600 | FIX_POINT_POS[0] | | | 10(K1) |
| мм, град. | Позиция оси при G75 | | Power On | 2/2 |
| всегда | 0.0 | *** | *** | DOUBLE |
| 31000 | ENC_IS_LINEAR | | | 3(G2) |
| - | Прямая система измерения (линейный масштаб) | | Power On | 2/2 |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |
| 31010 | ENC_GRID_POINT_DIST | | | 3(G2) |
| мм | Период деления при линейных масштабах | | Power On | 2/2 |
| всегда | 0.01 | 0 | *** | DOUBLE |
| 31020 | ENC_RESOL[0] | | | 3(G2) |
| - | Число импульсов датчика на 1 оборот | | Power On | 2/2 |
| всегда | 2048 | *** | *** | DWORD |
| 31030 | LEADSCREW_PITCH | | | 3(G2) |
| мм | Шаг винта | | Power On | 2/2 |
| всегда | 10.0 | *** | *** | DOUBLE |
| 31040 | ENC_IS_DIRECT | | | 3(G2) |
| - | Датчик установлен непосредственно на станке | | Power On | 2/2 |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |
| 31050 | DRIVE_AX_RATIO_DENOM[0]...[5] | | | 3(G2) |
| - | Знаменатель силового редуктора | | Power On | 2/2 |
| всегда | 1,1,1,1,1,1 | 1 | 2147000000 | DWORD |
| 31060 | DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[0]...[5] | | | 3(G2) |
| - | Числитель силового редуктора | | Power On | 2/2 |
| всегда | 1,1,1,1,1,1 | -2147000000 | 2147000000 | DWORD |
| 31070 | DRIVE_ENC_RATIO_DENOM[0] | | | 3(G2) |
| - | Знаменатель передаточного отношения датчика | | Power On | 2/2 |
| всегда | 1 | 1 | 2147000000 | DWORD |
| 31080 | DRIVE_ENC_RATIO_NUMERA[0] | | | 3(G2) |
| - | Числитель передаточного отношения датчика на механизме | | Power On | 2/2 |
| всегда | 1 | 1 | 2147000000 | DWORD |
| 31600 | TRACE_VDI_AX | | | |
| - | Специальная трассировка для осевых сигналов Vdi | | Power On | 2/2 |
| Коэффи.: с файлами трассировки | 0 | 0 | 1 | BOOLEAN |

| | | | | |
|---|--|-------|-----------------|-------------------------------|
| 32000 | MAX_AX_VELO | | | 3(G2) |
| ММ/мин, об/мин | Максимальная скорость оси | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 10000. (мм/мин) 27,77 (об/мин) | *** | *** | DOUBLE |
| 32010 | JOG_VELO_RAPID | | | 9(H1) |
| ММ/мин, об/мин | Ускоренное перемещение в толчковом режиме | | RESET | 2/7 |
| всегда | 10000. (мм/мин) 27,77 (об/мин) | *** | *** | DOUBLE |
| 32020 | JOG_VELO | | | 9(H1) |
| ММ/мин, об/мин | Скорость оси в толчковом режиме | | RESET | 2/7 |
| всегда | 2000. (мм/мин) 5,55 (об/мин) | *** | *** | DOUBLE |
| 32100 | AX_MOTION_DIR | | | 3(G2) |
| - | Направление перемещения (не направление регулирования) | | Power On | 2/2 |
| всегда | 1 | -1 | 1 | DWORD |
| 32110 | ENC_FEEDBACK_POL[0] | | | 3(G2) |
| - | Знак фактического значения (направление регулирования) | | Power On | 2/2 |
| всегда | 1 | -1 | 1 | DWORD |
| 32200 | POSCTRL_GAIN[0]...[5] | | | 3(G2) |
| (м/мин)/мм | Кв-фактор | | NEW CONF | 2/7 |
| всегда | 1,1,1,1,1,1 | 0 | 2000. | DOUBLE |
| 32300 | MAX_AX_ACCEL | | | 4(B2) |
| ММ/с ² , об/с ² | Ускорение оси | | NEW CONF | 2/7 |
| всегда | 1 (мм/с ²) 2,77 (об/с ²) | 0.001 | *** | DOUBLE |
| 32420 | JOG_AND_POS_JERK_ENABLE | | | 4(B2) |
| - | Установка ограничения рывка оси | | RESET | 2/2 |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |
| 32430 | JOG_AND_POS_MAX_JERK | | | 4(B2) |
| ММ/с ³ , град/с ³ | Рывок оси | | RESET | 2/2 |
| всегда | 1000 (мм/с ³) 2777,77 (град/с ³) | *** | *** | DOUBLE |
| 32431 | MAX_AX_JERK | | | 4(B2) 12(B1) |
| ММ/с ³ , град/с ³ | Максимальный рывок оси при движении по контуру | | NEW CONF | 2/7 |
| всегда | 1000 (мм/с ³) 2777,77 (град/с ³) | *** | *** | DOUBLE |
| 32432 | PATH_TRANS_JERK_LIM | | | 12(B1) |
| ММ/с ³ , град/с ³ | Максимальный рывок оси при движении по контуру [мм/с*с*с, град/с*с*с] | | NEW CONF | 2/7 |
| всегда | 1000 (мм/с ³) 2777,77 (град/с ³) | *** | *** | DOUBLE |

7.1 Перечень машинных данных

| | | | | |
|---------------------------|---|-------|------|-----------------|
| 32450 | BACKLASH | | | 16(K3) |
| мм | Реверсирующий люфт | | | NEW CONF |
| всегда | 0.0 | *** | *** | 2/2 DOUBLE |
| 32500 | FRICT_COMP_ENABLE | | | |
| - | Активна компенсация трения | | | NEW CONF |
| всегда | 0 | 0 | 1 | 2/7 BOOLEAN |
| 32510 | FRICT_COMP_ADAPT_ENABLE [n]: 0...0 | | | |
| - | Активна компенсация трения адаптации | | | NEW CONF |
| всегда | 0 | 0 | 1 | 2/7 BOOLEAN |
| 32520 | FRICT_COMP_CONST_MAX [n]: 0...0 | | | |
| мм/мин, об/мин | Макс. значение компенсации трения | | | NEW CONF |
| всегда | 0.0 | 0.0 | плюс | 2/7 DOUBLE |
| 32530 | FRICT_COMP_CONST_MIN [n]: 0...0 | | | |
| мм/мин, об/мин | Мин. значение компенсации трения | | | NEW CONF |
| всегда | 0.0 | 0.0 | плюс | 2/7 DOUBLE |
| 32540 | FRICT_COMP_TIME [n]: 0...0 | | | |
| с | Постоянная времени компенсации трения | | | NEW CONF |
| всегда | 0.015 | 0.0 | плюс | 2/7 DOUBLE |
| 32630 | FFW_ACTIVATION_MODE | | | 16(K3) |
| - | Активизация предварительного управления из программы | | | RESET |
| всегда | 1 | *** | *** | 2/2 BYTE |
| 32640 | STIFFNESS_CONTROL_ENABLE [n]: 0...0 | | | |
| - | Динамическое регулирование жесткости | | | NEW CONF |
| He 810D, CCU1; Profib. | 0 | 0 | 1 | 2/7 BOOLEAN |
| 32642 | STIFFNESS_CONTROL_CONFIG [n]: 0...0 | | | |
| - | Конфигурировать динамическое регулирование жесткости | | | Power On |
| Адаптер Profibus | 0 | 0 | 1 | 2/7 BYTE |
| 32644 | STIFFNESS_DELAY_TIME [n]: 0...0 | | | |
| - | Динамическое регулирование жесткости: запаздывание | | | Power On |
| Адаптер Profibus | 0.0 | -0.02 | 0.02 | 2/2 DOUBLE |
| 32700 | ENC_COMP_ENABLE | | | 16(K3) |
| - | Компенсации ошибки датчика /винта | | | NEW CONF |
| всегда | 0 | *** | *** | 2/2 BOOLEAN |
| 32810 | EQUIV_SPEEDCTRL_TIME[0]...[5] | | | 16(K3) |
| с | Постоянная времени замещения для контура регулирования скорости | | | NEW CONF |
| всегда | 0.003, 0.003, 0.003, 0.003, 0.003, 0.003, | *** | *** | 2/2 DOUBLE |
| 33050 | LUBRICATION_DIST | | | 19 |
| мм, град. | Расстояние для выдачи сигнала PLC "Импульс смазки" | | | NEW CONF |
| всегда | 100000000 | *** | *** | 2/7 DOUBLE |

| | | | | |
|----------------|--|-----|-----------------|--------------|
| 34000 | REFP_CAM_IS_ACTIVE | | | 8(R1) |
| - | Ось с нулевым упором | | RESET | 2/2 |
| всегда | 1 | *** | *** | BOOLEAN |
| 34010 | REFP_CAM_DIR_IS_MINUS | | | 8(R1) |
| - | Наезд на нулевой упор в отрицательном направлении | | RESET | 2/2 |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |
| 34020 | REFP_VELO_SEARCH_CAM | | | 8(R1) |
| мм/мин, об/мин | Скорость наезда на нулевой упор | | RESET | 2/2 |
| всегда | 5000.0 (мм/мин) 13,88 (об/мин) | *** | *** | DOUBLE |
| 34030 | REFP_MAX_CAM_DIST | | | 8(R1) |
| мм, град | Максимальное расстояние до нулевого упора | | RESET | 2/2 |
| всегда | 10000.0 | *** | *** | DOUBLE |
| 34040 | REFP_VELO_SEARCH_MARKER[0] | | | 8(R1) |
| мм/мин, об/мин | Скорость поиска нулевой метки | | RESET | 2/2 |
| всегда | 300.0 (мм/мин) 0,833 (об/мин) | *** | *** | DOUBLE |
| 34050 | REFP_SEARCH_MARKER_REVERSE[0] | | | 8(R1) |
| - | Реверс при поиске нулевой метки | | RESET | 2/2 |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |
| 34060 | REFP_MAX_MARKER_DIST[0] | | | 8(R1) |
| мм, град | Максимальное расстояние до нулевой метки | | RESET | 2/2 |
| всегда | 20.0 | *** | *** | DOUBLE |
| 34070 | REFP_VELO_POS | | | 8(R1) |
| мм/мин, об/мин | Скорость выезда в нулевую точку | | RESET | 2/2 |
| всегда | 1000.0 (мм/мин) 2,77 (об/мин) | *** | *** | DOUBLE |
| 34080 | REFP_MOVE_DIST[0] | | | 8(R1) |
| мм, град. | Расстояние до нулевой точки | | RESET | 2/2 |
| всегда | -2.0 | *** | *** | DOUBLE |
| 34090 | REFP_MOVE_DIST_CORR [0] | | | 8(R1) |
| мм, град. | Коррекция нулевой точки | | RESET | 2/2 |
| всегда | 0.0 | *** | *** | DOUBLE |
| 34092 | REFP_CAM_SHIFT[0] | | | 8(R1) |
| мм, град. | Электронная коррекция упора | | RESET | 2/2 |
| всегда | 0.0 | *** | *** | DOUBLE |
| 34093 | REFP_CAM_MARKER_DIST [n]: 0 ... макс. число датчиков -1 | | | 8(R1) |
| мм, град. | Расстояние базовый упор/базовая отметка | | Power On | 2/7 |
| всегда | 0.0, 0.0 | - | - | DOUBLE |
| 34100 | REFP_SET_POS[0] | | | 8(R1) |
| мм, град. | Позиция нулевой точки | | RESET | 2/2 |
| всегда | 0 | *** | *** | DOUBLE |

Машинные и установочные данные

7.1 Перечень машинных данных

| | | | | |
|--------------|---|-----|-----------------|--------------|
| 34110 | REFP_CYCLE_NR | | | 8(R1) |
| - | Последовательность осей при реферировании | | RESET | 2/2 |
| всегда | 1 | -1 | 5 | DWORD |
| 34200 | ENC_REFP_MODE[0] | | | 8(R1) |
| - | Режим выезда в нуль | | Power On | 2/2 |
| всегда | 1 | 0 | 7 | BYTE |
| 34210 | ENC_REFP_STATE[0] | | | 8(R1) |
| - | Состояние абсолютного датчика после настройки | | сразу | 2/2 |
| всегда | 0 | 0 | 2 | BYTE |
| 34220 | ENC_ABS_TURNS_MODULO | | | 6(R2) |
| - | Зона модуля кругового абсолютного датчика | | Power On | 2/2 |
| всегда | 4096 | 1 | 4096 | DWORD |
| 34990 | ENC_ACTIVAL_SMOOTH_TIME [n]: 0 ... макс. число датчиков -1 | | | |
| с | Постоянная времени выравнивания для фактич. значений | | RESET | 2/7 |
| всегда | 0.0, 0.0 | 0.0 | 0.5 | DOUBLE |
| 35000 | SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX | | | 5(S1) |
| - | Определение шпинделя как оси станка | | Power On | 2/2 |
| всегда | 0 | 0 | 1 | BYTE |
| 35010 | GEAR_STEP_CHANGE_ENABLE | | | 5(S1) |
| - | Смена ступеней возможна | | Power On | 2/2 |
| всегда | 0 | 0 | 2 | DWORD |
| 35012 | GEAR_STEP_CHANGE_POSITION [n]: 0...макс. число кадров парам. редуктора -1 | | | 5(S1) |
| мм, град. | Позиция смены ступеней редуктора | | NEW CONF | 2/7 |
| всегда | 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 | 0.0 | плюс | DOUBLE |
| 35020 | SPIND_DEFAULT_MODE | | | 5(S1) |
| - | Исходное положение шпинделя 0 1: режим частоты врац. с/без регулир. положения, 2: режим позиционирования, 3: режим оси | | RESET | 2/7 |
| всегда | 0 | 0 | 3 | BYTE |
| 35030 | SPIND_DEFAULT_ACT_MASK | | | 5(S1) |
| HEX | Момент времени действия исходного положения шпинделя 0: питание включено, 1: старт программы, 2: сброс (M2/M30) | | RESET | 2/7 |
| всегда | 0x00 | 0 | 0x03 | BYTE |
| 35040 | SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET | | | 5(S1) |
| - | Сброс шпинделя | | Power On | 2/2 |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |
| 35100 | SPIND_VELO_LIMIT | | | 5(S1) |
| об/мин | Максимальная скорость шпинделя | | Power On | 2/7 |
| всегда | 10000.0 | *** | *** | DOUBLE |
| 35110 | GEAR_STEP_MAX_VELO[0]...[5] | | | 5(S1) |
| об/мин | Максимальная скорость для смены ступеней | | NEW CONF | 2/7 |
| всегда | 500., 500., 1000., 2000., 4000., 8000. | *** | *** | DOUBLE |

| | | | | |
|-------------------|--|-------|-----------------|--------------|
| 35120 | GEAR_STEP_MIN_VELO[0]...[5] | | | 5(S1) |
| об/мин | Минимальная скорость для смены ступеней | | NEW CONF | 2/7 |
| всегда | 50., 50., 400., 800., 1500., 3000. | *** | *** | DOUBLE |
| 35130 | GEAR_STEP_MAX_VELO_LIMIT[0]...[5] | | | 5(S1) |
| об/мин | Максимальная скорость ступени | | NEW CONF | 2/7 |
| всегда | 500., 500., 1000., 2000., 4000., 8000. | *** | *** | DOUBLE |
| 35140 | GEAR_STEP_MIN_VELO_LIMIT[0]...[5] | | | 5(S1) |
| об/мин | Минимальная скорость ступени | | NEW CONF | 2/7 |
| всегда | 5., 5., 10., 20., 40., 80. | *** | *** | DOUBLE |
| 35150 | SPIND DES VELO TOL | | | 5(S1) |
| - | Допуск скорости шпинделя | | RESET | 2/2 |
| всегда | 0.1 | 0.0 | 1.0 | DOUBLE |
| 35160 | SPIND EXTERN VELO LIMIT | | | 5(S1) |
| об/мин | Ограничение скорости шпинделя от PLC | | NEW CONF | 2/7 |
| всегда | 1000.0 | *** | *** | DOUBLE |
| 35200 | GEAR_STEP_SPEEDCTRL_ACCEL[0]...[5] | | | 5(S1) |
| об/с ² | Ускорение в режиме управления по скорости | | NEW CONF | 2/7 |
| всегда | 30.0,30.0,25.0,20.0, 15.0,10.0 | 0.001 | *** | DOUBLE |
| 35210 | GEAR_STEP_POSCTRL_ACCEL[0]...[5] | | | 5(S1) |
| об/с ² | Ускорение в режиме управления по положению | | NEW CONF | 2/7 |
| всегда | 30.0,30.0,25.0,20.0, 15.0,10.0 | 0.001 | *** | DOUBLE |
| 35300 | SPIND POSCTRL VELO | | | 5(S1) |
| об/мин | Скорость ориентации шпинделя | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 500.0 | *** | *** | DOUBLE |
| 35310 | SPIND_POSIT_DELAY_TIME[0]...[5] | | | 5(S1) |
| с | Время задержки позиционирования | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 0.0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 | 0.0 | *** | DOUBLE |
| 35350 | SPIND_POSITIONING_DIR | | | 5(S1) |
| - | Направление вращения при ориентации | | RESET | 2/2 |
| всегда | 3 | 3 | 4 | BYTE |
| 35400 | SPIND_OSCILL_DES_VELO | | | 5(S1) |
| об/мин | Скорость качания | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 500.0 | *** | *** | DOUBLE |
| 35410 | SPIND_OSCILL_ACCEL | | | 5(S1) |
| об/с ² | Ускорение при качании | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 16 | 0.001 | *** | DOUBLE |
| 35430 | SPIND_OSCILL_START_DIR | | | 5(S1) |
| - | Начальное направление при качании | | RESET | 2/2 |
| всегда | 0 | 0 | 4 | BYTE |

Машинные и установочные данные

7.1 Перечень машинных данных

| | | | | |
|----------------|--|-----|-----------------|--------------|
| 35440 | SPIND_OSCILL_TIME_CW | | | 5(S1) |
| с | Время качания для направления M3 | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 1.0 | *** | *** | DOUBLE |
| 35450 | SPIND_OSCILL_TIME_CCW | | | 5(S1) |
| с | Время качания для направления M4 | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 0.5 | *** | *** | DOUBLE |
| 35500 | SPIND_ON_SPEED_AT_IPO_START | | | 5(S1) |
| - | Разрешение подачи для шпинделя в заданном диапазоне | | RESET | 2/2 |
| всегда | 1 | 0 | 2 | BYTE |
| 35510 | SPIND_STOPPED_AT_IPO_START | | | 5(S1) |
| - | Разрешение подачи при остановленном шпинделе | | RESET | 2/2 |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |
| 35550 | SPIND_ON_SPEED_AT_IPO_START | | | |
| мм/мин, об/мин | Разблокировка подачи при шпинделе в заданном диапазоне | | RESET | |
| всегда | 1 | 0 | 2 | BYTE |
| 36000 | STOP_LIMIT_COARSE | | | 2(A3) |
| мм,град. | Порог для позиционирования (грубого) | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 0.04 | *** | *** | DOUBLE |
| 36010 | STOP_LIMIT_FINE | | | 2(A3) |
| мм,град. | Позиционирование (точное) | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 0.01 | *** | *** | DOUBLE |
| 36020 | POSITIONING_TIME | | | 2(A3) |
| с | Выдержка времени при точном позиционировании | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 1.0 | *** | *** | DOUBLE |
| 36030 | STANDSTILL_POS_TOL | | | 2(A3) |
| мм,град. | Допуск неподвижного состояния | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 0.2 | *** | *** | DOUBLE |
| 36040 | STANDSTILL_DELAY_TIME | | | 2(A3) |
| с | Контроль нулевой скорости с выдержкой времени | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 0.4 | *** | *** | DOUBLE |
| 36050 | CLAMP_POS_TOL | | | 2(A3) |
| мм,град. | Допуск на зажим | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 0.5 | *** | *** | DOUBLE |
| 36060 | STANDSTILL_VELO_TOL | | | 2(A3) |
| мм/мин, об/мин | Предельное значение для сигнала «Ось стоит» | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 5.0 (мм/мин) 0.01388 (об/мин) | *** | *** | DOUBLE |
| 36100 | POS_LIMIT_MINUS | | | 2(A3) |
| мм,град. | 1-й конечный выключатель ПО (минус) | | NEW CONF | 2/7 |
| всегда | -100000000 | *** | *** | DOUBLE |

| | | | | |
|----------------|--|------|-----------------|-----------------|
| 36110 | POS_LIMIT_PLUS | | | 2(A3) |
| мм,град. | 1-й конечный выключатель ПО (плюс) | | NEW CONF | 2/7 |
| всегда | 100000000 | *** | *** | DOUBLE |
| 36120 | POS_LIMIT_MINUS2 | | | 2(A3) |
| мм,град. | 2-й конечный выключатель ПО (минус) | | NEW CONF | 2/7 |
| всегда | -100000000 | *** | *** | DOUBLE |
| 36130 | POS_LIMIT_PLUS2 | | | 2(A3) |
| мм,град. | 2-й конечный выключатель ПО (плюс) | | NEW CONF | 2/7 |
| всегда | 100000000 | *** | *** | DOUBLE |
| 36200 | AX_VELO_LIMIT[0]...[5] | | | 2(A3) |
| мм/мин, об/мин | Пороговое значение контроля скорости | | | NEW CONF |
| всегда | 11500.,11500., 11500., ... (мм/мин) 31.944; 31.944; 31.944; 31.944; ... (об/мин) | *** | *** | DOUBLE |
| 36210 | CTRLOUT_LIMIT | | | 3(G2) |
| % | Максимальное номинальное значение скорости | | NEW CONF | 2/7 |
| всегда | 110.0 | 0 | 200 | DOUBLE |
| 36300 | ENC_FREQ_LIMIT[0] | | | 2(A3) |
| Гц | Предельная частота датчика | | Power On | 2/2 |
| всегда | 300000 | *** | *** | DOUBLE |
| 36302 | ENC_FREQ_LIMIT_LOW[0] | | | 8(R1) |
| % | Предельная частота для повторного включения датчика | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 99.9 | 0 | 100 | DOUBLE |
| 36310 | ENC_ZERO_MONITORING[0] | | | 2(A3) |
| - | Контроль нулевой метки | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 0 | *** | *** | DWORD |
| 36400 | CONTOUR_TOL | | | 2(A3) |
| мм, град. | Диапазон допуска для контроля контура | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 1.0 | *** | *** | DOUBLE |
| 36500 | ENC_CHANGE_TOL | | | 16(K3) |
| мм, град. | Допуск для переключения при смене датчиков | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 0.1 | *** | *** | DOUBLE |
| 36600 | BRAKE_MODE_CHOICE | | | 2(A3) |
| - | Характер торможения при аппаратных конечных выключателях | | Power On | 2/2 |
| всегда | 0 | 0 | 1 | BYTE |
| 36610 | AX_EMERGENCY_STOP_TIME | | | 2(A3) |
| сек | Продолжительность торможения при ошибках | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 0.05 | 0.02 | 1000 | DOUBLE |
| 36620 | SERVO_DISABLE_DELAY_TIME | | | 1(N2) |
| сек | Выдержка времени на отключение разрешения регулятора | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 0.1 | 0.02 | 1000 | DOUBLE |

Машинные и установочные данные

7.1 Перечень машинных данных

| | | | | |
|------------------------------|--|------|-----------------|---------------|
| 36710 | DRIFT_LIMIT[n]: 0...0 | | | |
| % | Предельная величина отклонения для автоматического выравнивания | | NEW CONF | 2/7 |
| всегда | 0.0 | 0.0 | плюс | DOUBLE |
| 36720 | DRIFT_VALUE[0] | | | 5(S1) |
| % | Отклонение основного значения | | NEW CONF | 2/2 |
| всегда | 0.0 | -5.0 | 5.0 | DOUBLE |
| 37000 | FIXED_STOP_MODE | | | 17(F1) |
| - | Режим наезда на жесткий упор | | POWER ON | |
| Коэф.: наезд на жесткий упор | 0 | 0 | 1 | BYTE |
| 37002 | FIXED_STOP_CONTROL | | | 17(F1) |
| - | Контроль хода для наезда на жесткий упор | | POWER ON | |
| Коэф.: наезд на жесткий упор | 0 | 0 | 1 | BYTE |
| 37010 | FIXED_STOP_TORQUE_DEF | | | 17(F1) |
| % | Предустановка; жесткий упор-момент зажима | | POWER ON | |
| Коэф.: наезд на жесткий упор | 5.0 | 0.0 | 100.0 | DOUBLE |
| 37020 | FIXED_STOP_WINDOW_DEF | | | 17(F1) |
| мм, град. | Предустановка: жесткий упор-окно контроля | | POWER ON | |
| Коэф.: наезд на жесткий упор | 1.0 | 0.0 | плюс | DOUBLE |
| 37030 | FIXED_STOP_THRESHOLD | | | 17(F1) |
| мм, град. | Порог для распознавания наезда на жесткий упор | | NEW CONF | |
| Коэф.: наезд на жесткий упор | 2.0 | 0.0 | плюс | DOUBLE |
| 37040 | FIXED_STOP_BY_SENSOR | | | 17(F1) |
| - | Распознавание наезда на жесткий упор через сенсор | | POWER ON | |
| Коэф.: наезд на жесткий упор | 0 | 0 | 2 | BYTE |
| 37050 | FIXED_STOP_ALARM_MASK | | | 17(F1) |
| - | Разблокировка аварийного сигнала наезда на жесткий упор | | NEW CONF | |
| Коэф.: наезд на жесткий упор | 1 | 0 | 7 | BYTE |
| 37060 | FIXED_STOP_ACKN_MASK | | | 17(F1) |
| - | Учет подтверждений PLC для наезда на жесткий упор 0: не ждать, 1: ждать, 3: аналоговый привод | | POWER ON | |
| Коэф.: наезд на жесткий упор | 0 | 0 | 3 | BYTE |
| 37060 | FIXED_STOP_ACKN_MASK | | | 17(F1) |
| - | Учет подтверждений PLC для наезда на жесткий упор 0: не ждать, 1: ждать, 3: аналоговый привод | | POWER ON | |
| Коэф.: наезд на жесткий упор | 0 | 0 | 3 | BYTE |
| 37610 | PROFIBUS_CTRL_CONFIG | | | |
| - | Конфигурация управляющего бита Profibus | | Power On | 2/7 |
| Адаптер Profibus | 0 | 0 | 1 | BYTE |

| | | | | |
|--------------|---|------|------|-----------------|
| 37620 | PROFIBUS_TORQUE_RED_RESOL | | | |
| % | Разрешение сокращения моментов PROFIBUS | | | NEW CONF |
| всегда | 1 | 0.01 | 10.0 | DOUBLE |

| | | | | |
|--------------|---|---|-----|-----------------|
| 38000 | MM_ENC_COMP_MAX_POINTS[0] | | | 16(K3) |
| - | Количество точек для компенсации датчика / шпинделя | | | Power On |
| всегда | 125 | 0 | 125 | DWORD |

7.2 Установочные данные

| Номер | Обозначение SD | | | Ссылка на главу в "Описании функций" |
|---------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|
| Ед.измерения | Имя, пояснение | | Действие | Степень защиты записи/ считывание |
| Представление | Стандарт. значение | Мин. значение | Макс. значение | Тип данных |

| | | | | |
|--------------|--|-----|--------------|--------------|
| 41010 | JOG_VAR_INCR_SIZE | | | 9(H1) |
| мм или град. | Величина переменного инкремента в режиме Jog | | сразу | 7/7 |
| всегда | 0. | *** | *** | DOUBLE |

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| 41110 | JOG_SET_VELO | | | 9(H1) |
| мм/мин | Скорость оси в толчковом режиме Jog | | сразу | 7/7 |
| всегда | 0.0 | 0.0 | *** | DOUBLE |

| | | | | |
|--------------|--|-----|--------------|--------------|
| 41130 | JOG_ROT_AX_SET_VELO | | | 9(H1) |
| об/мин | Скорость круговой оси в толчковом режиме Jog | | сразу | 7/7 |
| всегда | 0.0 | 0.0 | *** | DOUBLE |

| | | | | |
|--------------|--|-----|--------------|--------------|
| 41200 | JOG_SPIND_SET_VELO | | | 9(H1) |
| об/мин | Скорость шпинделя в толчковом режиме Jog | | сразу | 7/7 |
| всегда | 0.0 | *** | *** | DOUBLE |

| | | | | |
|--------------|---------------------------|-----|--------------|---------------|
| 42000 | THREAD_START_ANGLE | | | 10(K1) |
| град. | Начальный угол для резьбы | | сразу | 7/7 |
| всегда | 0. | *** | *** | DOUBLE |

| | | | | |
|--------------|--|-----|--------------|---------------|
| 42010 | THREAD_RAMP_DISP[0]...[1] | | | 10(K1) |
| мм | Характер ускорения оси при резьбонарезании | | сразу | 7/7 |
| всегда | -1., -1. | -1. | 999999. | DOUBLE |

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-----|--------------|---------------|
| 42100 | DRY_RUN_FEED | | | 10(K1) |
| мм/мин | Подача при пробном пуске | | сразу | 7/7 |
| всегда | 5000.0 | *** | *** | DOUBLE |

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---|--------------|------|
| 42101 | DRY_RUN_FEED_MODE | | | |
| - | Режим для тестового прогона скорости | | сразу | 7/7 |
| всегда | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | 0 | 12 | BYTE |

| | | | | |
|--------------|--|-----|--------------|---------------|
| 42110 | DEFAULT_FEED | | | 11(V1) |
| мм/мин | Значение по умолчанию для рабочей подачи | | сразу | 7/7 |
| всегда | 0. | *** | *** | DOUBLE |

7.2 Установочные данные

| | | | | |
|--|--|-----|--------------|----------------|
| 42140 | DEFAULT_SCALE_FACTOR_P | | | |
| - | Значение по умолчанию масштабного коэффиц. для адреса P | | сразу | 7/7 |
| всегда | 1 | *** | *** | DWORD |
| 42150 | DEFAULT_ROT_FACTOR_R | | | |
| - | Значение по умолчанию коэффиц. вращения для адреса R | | сразу | 7/7 |
| Чужой язык программирова- ния NC | 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., ... | - | - | DOUBLE |
| 42160 | EXTERN_FIXED_FEEDRATE_F1_F9 [n]: 0...9 | | | |
| - | Фиксированные подачи F1-F9 | | сразу | 7/7 |
| Чужой язык программирова- ния NC | {0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., ...} | 0.0 | плюс | DOUBLE |
| 42162 | EXTERN_DOUBLE_TURRET_DIST | | | |
| - | Расстояние инструмента двойной головки револьвера | | сразу | 7/7 |
| Чужой язык программирова- ния NC | 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., ... | 0.0 | плюс | DOUBLE |
| 42200 | SINGLEBLOCK" STOPRE | | | |
| - | Активизировать режим наложения для SBL2 | | сразу | |
| всегда | 1 | *** | *** | BOOLEAN |
| 42440 | FRAME_OFFSET_INCR_PROG | | | |
| - | Вывод из смещения нуля при инкремент. программировании | | сразу | 7/7 |
| всегда | 1 | *** | *** | BOOLEAN |
| 42442 | TOOL_OFFSET_INCR_PROG | | | |
| - | Вывод из коррекций длины инструмента при инкрементальном программировании | | сразу | 7/7 |
| всегда | 1 | *** | *** | BOOLEAN |
| 42444 | TARGET_BLOCK_INCR_PROG | | | |
| - | Установка режима после поиска с расчетом | | сразу | 7/7 |
| всегда | 1 | *** | ***** | BOOLEAN |
| 42480 | STOP_CUTCOM_STOPRE | | | |
| - | Реакция на ошибку при коррекции радиуса инструмента (WRK) и подготовленном останове | | сразу | 7/7 |
| всегда | 1 | *** | *** | BOOLEAN |
| 42490 | CUTCOM_G40_STOPRE | | | |
| - | Характер отвода инструмента при WRK и подготовленном останове | | сразу | 7/7 |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |
| 42494 | CUTCOM_ACT_DEACT_CTRL | | | |
| - | Характер подвода и отвода инструмента при WRK | | сразу | 7/7 |
| всегда | 2222 | *** | *** | DWORD |
| 42750 | ABSBLOCK_ENABLE | | | |
| - | | | сразу | |
| всегда | 0 | | BOOLEAN | |
| 42940 | TOOL_LENGTH_CONST | | | 14 (W1) |
| - | Смена компонентов длины инструментов при смене плоскости | | сразу | 7/7 |
| всегда | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | - | - | DWORD |

| | | | | |
|--|---|-------------|--------------|----------------|
| 42950 | TOOL_LENGTH_TYPE | | | 14 (W1) |
| - | Распределение компонентов длины инструментов независимо от типа инструмента | | сразу | 7/7 |
| всегда | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | - | - | DWORD |
| 42990 | MAX_BLOCKS_IN_IPOBUFFER | | | |
| - | Макс. число кадров в IPO-буфере | | сразу | 7/7 |
| всегда | -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, ... | - | - | DWORD |
| 43120 | DEFAULT_SCALE_FACTOR_AXIS | | | |
| - | Масштабный коэффициент по умолчанию при активной функции G51 | | сразу | 7/7 |
| всегда | 1 | *** | *** | DWORD |
| 43200 | SPIND_S | | | |
| об/мин | Скорость шпинделя при старте через интерфейсный сигнал VDI | | сразу | 7/7 |
| всегда | 0.0 | *** | *** | DOUBLE |
| 43202 | SPIND_CONSTCUT_S | | | |
| об/мин | Задание пост. скорости резания для главного шпинделя | | сразу | 7/7 |
| всегда | 0.0 | *** | *** | DOUBLE |
| 43210 | SPIND_MIN_VELO_G25 | | | 5(S1) |
| об/мин | Программируемое ограничение скорости шпинделя G25 | | сразу | 7/7 |
| всегда | 0.0 | *** | *** | DOUBLE |
| 43220 | SPIND_MAX_VELO_G26 | | | 5(S1) |
| об/мин | Программируемое ограничение скорости шпинделя G26 | | сразу | 7/7 |
| всегда | 1000.0 | *** | *** | DOUBLE |
| 43230 | SPIND_MIN_VELO_LIMS | | | 5(S1) |
| об/мин | Ограничение скорости шпинделя при G96 | | сразу | 7/7 |
| всегда | 100.0 | *** | *** | DOUBLE |
| 43240 | M19_SPOS | | | |
| об/мин | Позиция шпинделя для режима ориентации с M19 | | сразу | 7/7 |
| всегда | 0.0 | -10000000.0 | 10000000.0 | DOUBLE |
| 43250 | M19_SPOSMODE | | | |
| - | Режим выезда в позицию для ориентации с M19 | | сразу | 7/7 |
| всегда | 0 | 0 | 5 | DOUBLE |
| 43340 | EXTERN_REF_POSITION_G30_1 | | | |
| - | Позиция базовой точки для G30.1 | | сразу | 7/7 |
| Чужой язык программирова- ния NC | 0.0 | - | - | DOUBLE |
| 43400 | WORKAREA_PLUS_ENABLE | | | 2(A3) |
| - | Ограничение рабочей зоны в положит. направлении активно | | сразу | 7/7 |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |
| 43410 | WORKAREA_MINUS_ENABLE | | | 2(A3) |
| - | Ограничение рабочей зоны в отрицат. направлении активно | | сразу | 7/7 |
| всегда | 0 | *** | *** | BOOLEAN |

7.2 Установочные данные

| 43420 | WORKAREA_LIMIT_PLUS | | | 2(A3) |
|------------------------------------|----------------------------------|-----|-------|---------|
| мм, град. | Ограничение рабочей зоны (плюс) | | сразу | 7/7 |
| всегда | 100000000 | *** | *** | DOUBLE |
| 43430 | WORKAREA_LIMIT_MINUS | | | 2(A3) |
| мм, град. | Ограничение рабочей зоны (минус) | | сразу | 7/7 |
| всегда | -100000000 | *** | *** | DOUBLE |
| 43500 | FIXED_STOP_SWITCH | | | 17 (F1) |
| - | Выбор наезда на жесткий упор | | | сразу |
| Коэф.: наезд на жесткий упор | 0 | 0 | 1 | BYTE |
| 43510 | FIXED_STOP_TORQUE | | | 17(F1) |
| % | Момент зажима жесткого упора | | | сразу |
| Коэф.: наезд на жесткий упор | 5.0 | 0.0 | 800.0 | DOUBLE |

Не для продажи
со стакном

Ввод в эксплуатацию режима ISO

8.1

1. Установка

Для использования программной функции ISO 66025 – программирование для ввода в эксплуатацию системы управления SINUMERIK 802D предлагаются файлы Setup, которые являются составной частью ПО Toolbox. Эти загружаемые в систему управления файлы должны облегчить ввод в эксплуатацию. В распоряжении имеются следующие варианты:

1. ISO_T Технология токарной обработки
2. ISO_M Технология фрезерования

При первом вводе в эксплуатацию SINUMERIK 802D с дополнительной функцией ISO 66025 – программирование должны соблюдаться следующий процесс и последовательность действий.

1. Ввод эксплуатацию в режиме «Запуск с параметрами по умолчанию».
2. После повторного запуска системы управления установить пароль (EVENING).
3. Интерфейс V24 и WINPCIN установить в двоичный формат.

Важно

В зависимости от технологии теперь можно выбрать варианты: Токарная обработка или Фрезерование.

8.1.1

Вариант: Токарная обработка

4. Для варианта токарной обработки внести с систему файл **setISO_T.CNF**. С загрузкой файла **setISO_T.CNF** активировалась система программирования “**ISO System B**” и определилась как рабочее положение.

Замечание: ISO SYSTEM B считается наиболее распространённым диалектом программирования ISO.

Отклоняясь от рабочего положения ISO System B система, индивидуально, ещё может быть приспособлена со следующими справочниками к другим вариантам DIN 66025 Программирование.

Через загрузку файла **ISO_A_T** активируется язык программирования “**ISO System A**”.

Через загрузку файла **ISO_C_T** можно активировать язык программирования “**ISO System C**”.

8.1.2

Вариант: Фрезерование

4. Для варианта фрезерования внести с систему файл **setISO_M.CNF**.

С загрузкой файла **setISO_M.CNF** активировалась система программирования “**ISO Fräsen**”, с дюймовым/метрическим переключением посредством функций G20/G21 и определилась как функция.

Отклоняясь от этого рабочего положения, через додгрузку файла **ISOG70_M**, можно определить дюймовое/метрическое переключение как функцию посредством G70/G71.

Теперь определяется технология SINUMERIK 802D и способ [ISO 66025 Программирование](#).

Важно

Этот процесс действий является связующим с вводом в эксплуатацию «Режим ISO SINUMERIK 802D».

8.2

Параметры станка

Для связывания SINUMERIK 802D с ISO 66025 Программирование имеются следующие параметры станка.

8.2.1

Программирование с десятичной запятой

При помощи параметра станка 10884 EXTERN_FLOATINGPOINT_PROGRAMMING можно выбрать, будет ли программирование позиций оси выполняться с или без записи десятичной запятой.

- Бит = 1 означает запись без десятичной запятой.
Пример: G0 G90 X10 Ось X движется абсолютно на позицию 10 мм/дюймов /град.
• Бит = 0 означает запись с десятичной запятой.
Пример: G0 G90 X10 Ось X движется абсолютно на позицию, которая задана как точность инкремента в параметрах станка \$MN_INT_INCR_PER_MM или \$MN_INT_INCR_PER_DEC.
Значение: 1000 означает позицию оси 0.1 мм/дюймов /град.

8.2.2

Управление с программированием отрезков при ускоренном ходе G00

При помощи параметра станка 20732 EXTERN_G0_LINEAR_MODE можно выбрать, будут ли оси при кадрах G00 двигаться к своим запрограммированным конечным позициям с интерполяцией или кратчайшим путём.

- Бит = 1 Траекторное программное управление
- Бит = 0 Управление с программированием отрезков

8.2.3

Позиционирование шпинделя M19

Позиция шпинделя для функции M19 определяется в установочных данных 43240 M19_SPOS

8.2.4

Программирование отрезка контура (только Технология токарной обработки)

С загрузкой файла SETISO_T.INI при программирования отрезка контура в параметре станка должны быть чётко привязаны имена: для угла = A, для радиуса = R и для фаски = C.

Важно

Не задавать эти имена для других параметров, например, имя оси "A".

8.2.5

Коррекция инструмента (только Технология токарной обработки)

При помощи параметра станка 10880 EXTERN_DIGITS_TOOL_NO должно быть установлено число разрядов номеров инструментов. Следует сохранить стандартное значение 2 или внести новое.

Значение 2 соответствует 2-х декадному номеру инструмента.

При помощи параметра станка 10900 EXTERN_TOOLPROG_MODE должен быть установлен способ программирования инструмента и коррекции. Следует сохранить стандартное значение 0.

Таким образом, для технологии токарной обработки действительно следующее предписание программирования:

Инструмент и вызов коррекции подразделяется на 2x2 декады.

При помощи первых 2 декад определяется номер инструмента. Допустимы значения от T01XX до T32XX. Максимально возможно определить 32 инструмента.

При помощи вторых 2 декад активируется или отменяется коррекция инструмента. Допустимы значения от TXХ00 до TXХ01.

Значение TXХ00 означает, что инструмент активен

Значение TXХ01 означает, что инструмент не активен

Пример: T0201 Выбран инструмент 2 с коррекцией.

Внимание! К каждому инструменту должна быть привязана корректирующая память 01.

T0200 Выбран инструмент 2 без коррекции.

При помощи параметра станка 20360 TOOL_PARAMETER_DEF_MASK можно установить, рассчитывается ли ввод параметров износа инструмента в радиусе или в диаметре.

Бит = 0 Износ инструмента рассчитывается в радиусе.

Бит = 1 Износ инструмента рассчитывается в диаметре.

8.3 Функции

Диалект ISO для SINUMERIK 802D Программируемые функции по ISO 66025

| Версия токарная обработка (A/B/C) | Версия Фрезерование | Функция |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| G00 | G00 | Ускоренный ход |
| G01 | G01 | Линейная интерполяция |
| G02 | G02 | Круговая интерполяция по часовой стрелке |
| G03 | G03 | Круговая интерполяция против часовой стрелки |
| G04 | G04 | Длительность обработки |
| | | |
| | G09 | Точный останов комплектно |
| | | |
| G10 | G10 | Смещение нулевой точки/Загрузка коррекции инструмента |
| G11 | G11 | Смещение нулевой точки/Загрузка коррекции инструмента закончена |
| | | |
| | G15 | Программирование полярных координат Выключить |
| | G16 | Программирование полярных координат Включить |
| | | |
| G17 | G17 | Выбор плоскости обработки X-Y |
| G18 | G18 | Выбор плоскости обработки Z-X |
| G19 | G19 | Выбор плоскости обработки Y-Z |
| | | |
| G20/20/70 | G20 (G70) | Система ввода дюймовая |
| G21/21/71 | G21 (G71) | Система ввода метрическая |
| | | |
| G28 | G28 | Движение базовой точки |
| G30 | G30 | Движение базовой точки 2-ой, 3-ей, 4-ой |
| | | |
| G31 | G31 | Измерение при помощи кнопки переключения |
| | | |
| G32/33/33 | | Нарезание резьбы с постоянным шагом |
| | | |
| G40 | G40 | Коррекция радиуса инструмента Выкл. |
| G41 | G41 | Коррекция радиуса инструмента слева от контура Вкл. |
| G42 | G42 | Коррекция радиуса инструмента справа от контура Вкл. |
| | | |
| | G43 | Коррекция длины инструмента положительная Вкл. |
| | G44 | Коррекция длины инструмента отрицательная Вкл. |
| | | |
| | G49 | Коррекция длины инструмента Выкл. |
| | G50 | Масштабирование выкл. |
| | G51 | Масштабирование вкл. |
| G52 | G52 | Выбор аддитивного смещения нулевой точки |
| G53 | G53 | Движение к позиции в координатной системе станка |
| | | |

| Версия токарная обработка (A/B/C) | Версия Фрезерование | Функция |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| G54 | G54 | Выбор 1-го смещения нулевой точки |
| G55 | G55 | Выбор 2-го смещения нулевой точки |
| G56 | G56 | Выбор 3-го смещения нулевой точки |
| G57 | G57 | Выбор 4-го смещения нулевой точки |
| G58 | G58 | Выбор 5-го смещения нулевой точки |
| G59 | G59 | Выбор 6-го смещения нулевой точки |
| | | |
| | G61 | Точный останов |
| | | |
| | G63 | Нарезание внутренней резьбы |
| | | |
| | G64 | Режим контурного программного управления |
| | | |
| G70/70/72 | | Цикл чистовой обработки |
| G71/71/73 | | Цикл снятия стружки Продольная ось |
| G72/72/74 | | Цикл снятия стружки Поперечная ось |
| | G73 | Цикл глубокого сверления с обломом стружки |
| G73/73/75 | | Повторение контура |
| | G74 | Цикл нарезания резьбы Левая резьба |
| G74/74/76 | | Глубокое сверление и прорезывание в продольной оси |
| G75/75/77 | | Глубокое сверление и прорезывание в поперечной оси (Z) |
| | G76 | Цикл тонкого растачивания |
| G76/76/76 | | Цикл многократного нарезания резьбы |
| G90/77/20 | | Внешний-внутренний диаметр Простой цикл продольного точения |
| G92/78/21 | | Простой цикл нарезания резьбы |
| G94/79/24 | | Простой цикл точения торцовой поверхности |
| | | |
| G80 | G80 | Цикл Выкл. |
| | G81 | Цикл сверления Цекование |
| | G82 | Цикл сверления Цекование |
| | G83 | Цикл глубокого сверления с удалением стружки |
| G83 | | Торцовальная поверхность – Глубокое сверление |
| | G84 | Цикл нарезания резьбы Правая резьба |
| G84 | | Торцовальная поверхность – Нарезание резьбы |
| | G85 | Цикл сверления |
| G85 | | Сверление торцовой поверхности |
| | G86 | Цикл сверления, отвод с G0 |
| G87 | | Боковая поверхность – Глубокое сверление |
| | G87 | Обратное цекование |
| G88 | | Боковая поверхность – Нарезание резьбы |
| G89 | | Сверление боковой поверхности |
| | G89 | Цикл сверления, отвод с подачей технологии |
| | | |
| G-- /90/90 | G90 | Абсолютное программирование |
| G -- /91/91 | G91 | Инкрементальное программирование |
| | | |
| G50/92/92 | G92 | Установить память действительных значений |

| G98/94/94 | G94 | Подача в мм/мин, дюйм/мин. |
|--|----------------------------|--|
| Версия токарная обработка (A/B/C) | Версия Фрезерование | Функция |
| G99/95/95 | G95 | Подача в мм/об, дюйм/об |
| | | |
| G96 | G96 | Постоянная скорость резания Вкл. |
| G97 | G97 | Постоянная скорость резания Выкл. |
| | | |
| G -- /98/98 | G98 | Возврат к исходной точке при постоянных циклах |
| G -- /99/99 | G99 | Возврат к точке R при постоянных циклах |
| | | |
| G290 | G290 | Отмена ISO Программирования |
| G291 | G291 | Выбор ISO Программирования |
| | | |
| M98 | M98 | Вызов подпрограммы |
| M99 | M99 | Конец подпрограммы |
| | | |

Указание для дополнительного чтения



За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к документации изготовителя/по сервису “ISO – диалект для SINUMERIK” (Заказной номер 6FC5297-6AE10-0AP0).

Указание

Поддержку имеют только описанные в этом документе функции

Алфавитный указатель

A

Адрес шины Profibus, 3-46

B

Ввод в эксплуатацию, 3-39

Оси /шпиндель, 3-49

Окончание, 3-64

PLC, 4-65

Серийный ввод в эксплуатацию, 5-87

З

Заземление, 2-35

И

Изменение программного обеспечения, 6-95

Индикация

PCU, 2-37

PP 72/48, 2-38

Интерфейсы , 2-25

MCP, 2-27

PP 72/48, 2-26

Интерфейсы и кабели, 2-25

K

Кабель для WinPCIN, распределение штекеров, 2-31

Компоненты

Аппаратное обеспечение, 1-9

Программное обеспечение, 1-9

Карта PC, Форматирование, 5-92

M

Машинные и установочные данные

Действие, 3-41

Строение, 3-41

Машинные данные, введение, 3-45

Машинные данные

данные индикации, 7-98

данные, относящиеся к каналам, 7-107

данные, относящиеся к осям, 7-113

общие, 7-103

Н

Настройка технологии, 3-44

Настройка языка, 3-43

O

Обзор команд PLC, 4-73

Организация данных, 4-82

Организация программы, 4-82

Ошибки PLC, 4-68

Ошибки пользователя, 4-69

П

Питание PCU и PP 72/48, 2-36

Присоединение интерфейса RS232, 2-30

Присоединение отдельных компонентов, 2-29

Клавиатура, 2-29

Маховички, 2-29

Приводной модуль, 2-33

PP 72/48, 2-31

Profibus, 2-33

Программирование PLC, 4-72

Р

Распределение интерфейса привода, 2-30

Режимы ввода в эксплуатацию PLC, 4-66

Режим ISO, 8-127

Функции, 8-130

Программирование, 8-127

С

Система измерения, прямая

Параметрирование, 3-59

Присоединение, 3-59

Сохранение данных, 5-90

Сортировка номинальных/действительных значений, 3-49

Степени доступа, 3-40

Степени защиты, 3-40

Схема присоединения, 2-28

Т

Технические данные, 1-12

Габаритные размеры, 1-12

Масса, 1-12

Параметры присоединения, 1-12

PP 72/48, 1-14

Типы данных, 7-97

У

Установочные размеры, 2-15

Клавиатура

горизонтальное расположение, 2-22

вертикальное расположение, 2-20

MCP, 2-18

PCU, 2-16

PP 72/48, 2-24

Установочные данные, 7-123

Э

Электронные маховички, 2-30

Для заметок

The image shows a standard sheet of white paper with horizontal black lines for writing. A prominent, semi-transparent watermark is printed diagonally across the page. The watermark contains the Russian text "Не для продажи со стакном" in a bold, sans-serif font. The text is oriented from the bottom-left towards the top-right, with a bounding box approximately from [10, 10] to [980, 980].

Куда
SIEMENS Москва
A&D MC
119071 Москва,
ул. Малая Калужская, 17-305

(тел. (095) 737-24-42)
(факс.(095) 737-24-90)

Internet: www.sinumerik.ru

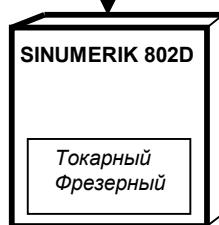
| Предложения | |
|---------------------------------------|---|
| Корректировка | |
| Для издания: SINUMERIK 802D | |
| Документация производителя | |
| Отправитель | Руководство по вводу в эксплуатацию |
| Фамилия | Заказной №:6FC5697-2AA00-0PP2 |
| Фирма / Отдел | Выпуск: 10.02 |
| Индекс/Город | |
| Улица, дом | Если при прочтении данного руководства Вы нашли опечатки или неточности, то просим сообщить нам об этом. Для сообщения заполните, пожалуйста, эту форму и пришлите ее по факсу, указанному в заголовке листа. Мы также будем благодарны за Ваши предложения по улучшению. |
| Телефон | |
| Телефакс | |

Ваши предложения и / или корректировки.

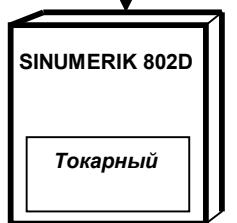
Не для продажи
со стакном

Структура документации SINUMERIK 802D

Общая документация: **Каталог**



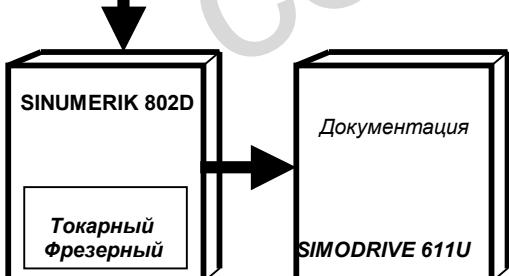
Справочник пользователя: **Управление и программирование**



Справочник пользователя: **Руководство по диагностике**



Технический справочник: **Руководство по вводу в эксплуатацию**



Технический справочник: **Описание функционирования**





Не для продажи
со стакном

Siemens AG

Automatisierungs- und Antriebstechnik
Motion Control Systems
Postfach 3180, D – 91050 Erlangen
Bundesrepublik Deutschland

ООО СИМЕНС

Automation and Drives
Motion Control Systems
119071 РФ, Москва,
ул. Малая Калужская, 17-305

ООО СИМЕНС 2002 Siemens AG 2002

Содержимое изменяется без предварительного уведомления

**ООО СИМЕНС
SIEMENS GmbH
Siemens AG**

Заказной номер: 6FC5697-2AA00-0PP2
Отпечатано в Российской Федерации
Printed in the Russian Federation